

重要文化財披雲閣整備報告書第1冊

重要文化財披雲閣（旧松平家高松別邸）

蘇鉄の間耐震補強工事報告書

2022年3月

高松市・高松市教育委員会

例　　言

- 1 本書は、国指定重要文化財披雲閣（旧松平家高松別邸）のうち、蘇鉄の間の耐震補強工事に伴う報告書である。
- 2 工事対象地、期間及び工事概要は、次のとおりである。

整備地　　高松市玉藻町2番1号
工事期間　令和2年11月11日～令和4年2月9日
工事概要　耐震補強工事一式 木造 一部2階建 延べ面積：1916.0 m²
(このうち耐震補強 233.2 m²) (鉄骨フレーム設置工事)
- 3 工事監督は高松市創造都市推進局文化財課 高上拓、都市整備局建築課 大平満男（～令和2年度・向井雄治・熊野千里（令和3年度～）が担当し、文化財課 佐藤容が補佐した。墨書の読み下しについては、文化財課会計年度任用職員 鵜川京香（現足立区地域文化課）が行った。
- 4 本報告書の執筆は、第1章は佐藤が行い、第2章は（株）黒木建築設計事務所（以下「黒木事務所」で統一）が高上の指導を受けた上で行い、（公財）文化財建造物保存技術協会（以下「文建協」で統一）が監修した。第3章は文建協が執筆し、一部発掘調査に関係する箇所について高上が追記した。第4章は黒木事務所が行い、高上が監修した。それ以外は、高上・佐藤が執筆・編集を行った。
- 5 発掘調査から整理作業、報告書執筆を実施するに当たって、下記の関係諸機関から御教示及び御協力を得た。記して厚く謝意を表すものである。

香川県教育委員会　香川県立ミュージアム 公益財団法人松平公益会 香川県造園事業協同組合（玉藻公園指定管理者）
- 6 標高は東京湾平均海面高度を基準とし、図中方位は座標北を指す。なお、これらの数値は世界測地系第IV系にしたがった。
- 7 工事は（株）香西工務店に、実施設計は文建協に、工事監理は黒木事務所にそれぞれ発注した。なお、工事監理に付随して、技術指導業務を文建協に発注した。
- 8 本工事に係る主要な経費については、以下のとおりである。なお、各費用は事業完了時の精算額である。全ての年度において、文化庁の補助金を受けた。耐震診断は重要文化財防災・耐震対策重点強化（耐震対策）事業、補強工事と関連委託業務は重要文化財防災施設整備（建造物）（耐震対策工事）事業で実施した。

耐震診断業務（H29～R元年度、蘇鉄の間のみでなく他の部屋も含む）：38,256,000円
耐震補強工事：83,169,900円
実施設計業務：6,050,000円
工事監理業務委託：7,524,000円
技術指導業務委託（工事監理に伴う）：6,340,400円

本文目次

第1章 概説	1	第2節 耐震診断の方針及び診断結果	34
第1節 事業の概要	1	第3節 発掘調査	34
第2節 創建及び沿革	1	第4節 补強方針の検討	36
第3節 披雲閣の概要	2	第5節 採用した補強方法の概要	36
第4節 事業に至る経緯	6	第4章 実施の仕様	63
第2章 破損・仕様調査	9	第1節 工事方針	63
第1節 破損調査と応急修理の概要	9	第2節 仮設工事	63
第2節 軸組破損調査	9	第3節 屋根工事	63
第3節 目視・打音等による破損調査	9	第4節 木工事	63
第4節 仕様調査	9	第5節 鉄筋コンクリート工事	63
第5節 小結	16	第6節 鉄骨工事	64
第3章 耐震診断及び構造補強	34	第7節 左官工事	64
第1節 概説	34	第8節 その他工事	64
		第9節 現場見学会等	64

写真図版目次

写真図版 1		写真図版 4	
耐震補強前 蘇鉄の間室内（東から）		耐震補強前 蘇鉄の間南面外観（南から）	
耐震補強前 小屋組み各所		耐震補強後 蘇鉄の間南面外観（南から）	
写真図版 2		写真図版 5	
耐震補強前 蘇鉄の間外観（南西から）		床下の補強状況（南東から）	
耐震補強後 蘇鉄の間外観（南西から）		床面復旧後（南東から）	
写真図版 3		写真図版 6	
耐震補強前 蘇鉄の間北面外観（北西から）		廊下側天井 補強の状況	
耐震補強後 蘇鉄の間北面外観（北西から）		廊下側天井 復旧後状況	

挿図目次

図 1-1 「披雲閣古図」(部分)	1	図 2-16 床組・建具解体時野帳②	31
図 1-2 平面図「日松平彌壽別邸」	1	図 2-17 床組・建具解体時野帳③	32
図 1-3 披雲閣平面図	8	図 2-18 床板解体時野帳①	32
図 2-1 床東 新聞記事の記載内容一覧	11	図 2-19 床板解体時野帳②	33
図 2-2 南面庇 野地・小屋組解体時野帳①	19	図 3-1 立体骨組みモデル	35
図 2-3 南面庇 野地・小屋組解体時野帳②	20	図 3-2 耐震要素位置図	35
図 2-4 南面庇 裏板・小舞等解体時野帳①	20	図 3-3 地盤調査地	35
図 2-5 南面庇 裏板・小舞等解体時野帳②	21	図 3-4 推定地質断面図	35
図 2-6 北面庇 野地・小屋組解体時野帳①	22	図 3-5 発掘調査平・断面図	37
図 2-7 北面庇 野地・小屋組解体時野帳②	23	図 3-6 PS 検層結果	38
図 2-8 北面庇 裏板・小舞等解体時野帳①	23	図 3-7 加速度増幅率Gs の算定	38
図 2-9 北面庇 裏板・小舞等解体時野帳②	24	図 3-8 限界耐力計算結果（現状）	38
図 2-10 西面庇 野地・小屋組解体時野帳①	25	図 3-9 补強概要図	39
図 2-11 縁板・縁床組み解体時野帳①	26	図 3-10 限界耐力計算結果（補強後）	39
図 2-12 縁板・縁床組み解体時野帳②	27	図 3-11 柱状図	40
図 2-13 内部天井解体時野帳①	28	図 3-12 基礎伏図	40
図 2-14 内部天井解体時野帳②	29	図 3-13 梁伏図（レベル 3585-5360mm）	41
図 2-15 床組・建具解体時野帳①	30	図 3-14 梁伏図（レベル 5360mm）	41

図 3-15	詳細図(ろ-3.4.5.6通り).....	42
図 3-16	詳細図(ろ-B.H通り).....	42
図 3-17	第20回史跡高松城跡整備会議建造物整備部会 資料抜粋①	43
図 3-18	第20回史跡高松城跡整備会議建造物整備部会 資料抜粋②	44
図 3-19	第20回史跡高松城跡整備会議建造物整備部会 資料抜粋③	45
図 3-20	第20回史跡高松城跡整備会議建造物整備部会 資料抜粋④	46
図 3-21	第20回史跡高松城跡整備会議建造物整備部会 資料抜粋⑤	47
図 3-22	第20回史跡高松城跡整備会議建造物整備部会 資料抜粋⑥	48
図 3-23	第20回史跡高松城跡整備会議建造物整備部会 資料抜粋⑦	49
図 3-24	第21回史跡高松城跡整備会議建造物整備部会 資料抜粋①	50
図 3-25	第21回史跡高松城跡整備会議建造物整備部会 資料抜粋②	51
図 3-26	第21回史跡高松城跡整備会議建造物整備部会 資料抜粋③	52
図 3-27	第21回史跡高松城跡整備会議建造物整備部会 資料抜粋④	53
図 3-28	第21回史跡高松城跡整備会議建造物整備部会 資料抜粋⑤	54
図 3-29	第22回史跡高松城跡整備会議建造物整備部会 資料抜粋①	55
図 3-30	第22回史跡高松城跡整備会議建造物整備部会 資料抜粋②	56
図 3-31	第22回史跡高松城跡整備会議建造物整備部会 資料抜粋③	57
図 3-32	第24回史跡高松城跡整備会議建造物整備部会 資料抜粋①	58
図 3-33	第25回史跡高松城跡整備会議建造物整備部会 資料抜粋①	59
図 3-34	第25回史跡高松城跡整備会議建造物整備部会 資料抜粋②	60
図 3-35	第25回史跡高松城跡整備会議建造物整備部会 資料抜粋③	61
図 3-36	第25回史跡高松城跡整備会議建造物整備部会 資料抜粋④	62
図 4-1	蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更特記仕様書抜粋	79
図 4-2	蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更文化財特記仕様書抜粋①	80
図 4-3	蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更文化財特記仕様書抜粋②	81
図 4-4	蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更耐震改修工事特記仕様書抜粋②	83
図 4-5	蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更耐震改修工事特記仕様書抜粋③	84
図 4-6	蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更耐震改修工事特記仕様書抜粋④	85
図 4-7	蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面抜粋①	86
図 4-8	蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面抜粋②	87
図 4-9	蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面抜粋③	88
図 4-10	蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面抜粋④	89
図 4-11	蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面抜粋⑤	90
図 4-12	蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面抜粋⑥	91
図 4-13	蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面抜粋⑦	92
図 4-14	蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面抜粋⑧	93
図 4-15	蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面抜粋⑨	94
図 4-16	蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面抜粋⑩	95
図 4-17	蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面抜粋⑪	96
図 4-18	蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面抜粋⑫	97
図 4-19	蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面抜粋⑬	98
図 4-20	蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面抜粋⑭	99
図 4-21	蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面抜粋⑮	100
図 4-22	蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面抜粋⑯	101
図 4-23	蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面抜粋⑰	102
図 4-24	蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面抜粋⑱	103
図 4-25	蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面抜粋⑲	

図4-26 蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面 抜粋②	104	図4-29 蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面 面抜粋②	107
図4-27 蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面 抜粋③		図4-30 蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面 抜粋③	108
図4-28 蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面 抜粋④	106		

挿表目次

表1-1 披露閣指定概要	2	表3-1 診断結果（現状）	38
表2-1 墓書リスト	18	表3-2 診断結果（補強後）	39

写真目次

写真1-1 絵葉書「披露閣蘇鉄の間」大正時代…	6	写真2-31 火打設置状況近景	15
写真2-1 瓦下地検出状況…	10	写真2-32 設計図には記載のない敷土台	17
写真2-2 打音による瓦選別状況…	10	写真2-33 内部根太の釘穴調査	17
写真2-3 楪取り外し時の棗確認状況…	10	写真2-34 緑大引の釘穴調査	17
写真2-4 南面野地板 既往の改修の痕跡…	10	写真2-35 釘穴調査の拡大	17
写真2-5 北面野地板 既往の改修の痕跡…	10	写真2-36 火災痕上の床板	17
写真2-6 既設土居葺き状況…	10	写真2-37 電気コンセント用の孔	17
写真2-7 既設裏甲麻食状況…	10	写真2-38 室内シャンデリア	17
写真2-8 既設野垂木腐食状況…	10	写真2-39 廊下電灯	17
写真2-9 陸梁のフレ…	13	写真4-1 香川大学創造工学部の見学会	64
写真2-10 柵間のつかえ棒…	13	写真4-2 香川県文化財専門研修…	64
写真2-11 小規模な火災の痕跡…	13	写真4-3 室内の吊り足場…	65
写真2-12 楪の刻印（タニタ）…	13	写真4-4 外部足場…	65
写真2-13 栓瓦の新（上）旧（下）…	13	写真4-5 古材等保管庫外観…	65
写真2-14 栓瓦と瓦棟の位置関係…	13	写真4-6 古材等保管庫内部…	65
写真2-15 栓瓦の引っ掛けと瓦棟のズレ…	13	写真4-7 大工による野帳作図…	65
写真2-16 瓦刻印①…	13	写真4-8 番付札…	65
写真2-17 瓦刻印②…	14	写真4-9 西面庇瓦取外し状況…	65
写真2-18 瓦刻印③…	14	写真4-10 西面庇軒先解体状況…	65
写真2-19 瓦刻印④…	14	写真4-11 北西庇隅棟瓦取外し状況…	66
写真2-20 野地板の印字…	14	写真4-12 北西隅隅鬼瓦の裏面…	66
写真2-21 野地板印字①…	14	写真4-13 鬼瓦の固定方法…	66
写真2-22 野地板印字②…	14	写真4-14 栓瓦取外し状況…	66
写真2-23 野地板印字③…	14	写真4-15 銅線による棟瓦の固定状況…	66
写真2-24 野地板印字④…	14	写真4-16 突斗押え取外し状況…	66
写真2-25 墓書「釣束」番号3…	15	写真4-17 突斗瓦取外し状況…	66
写真2-26 墓書「天へ尺八」番号4…	15	写真4-18 瓦取外し完了状況…	66
写真2-27 墓書「は 尺九」（タニタ）番号18	15	写真4-19 土居葺き撤去状況…	67
写真2-28 墓書「式号」番号10…	15	写真4-20 既存の瓦棟間隔…	67
写真2-29 墓書 番号2…	15	写真4-21 野地板撤去前状況…	67
写真2-30 火打設置状況…	15	写真4-22 野地板取外し状況…	67

写真 4-23	南面裏甲腐朽確認状況	67	写真 4-69	室内の鉄骨撤入状況	73
写真 4-24	野垂木・母屋取外し状況	67	写真 4-70	室内の鉄骨建方状況	73
写真 4-25	化粧裏板取外し状況	67	写真 4-71	鉄骨柱建方完了状況	73
写真 4-26	化粧裏板取外し完了状況	67	写真 4-72	庇裏の鉄骨	73
写真 4-27	小舞取外し状況	68	写真 4-73	鉄骨上塗り状況	73
写真 4-28	庇木部解体完了状況	68	写真 4-74	コーチボルト取付状況	73
写真 4-29	天井板取外し状況	68	写真 4-75	野垂木まで復旧状況	74
写真 4-30	天井板・下地取外し状況	68	写真 4-76	野地板復旧完了状況	74
写真 4-31	屋根裏の電気線引き込み状況	68	写真 4-77	裏甲取替状況	74
写真 4-32	天井板固定方法	68	写真 4-78	取替裏甲(右)復旧状況近景	74
写真 4-33	縁板取外し状況	68	写真 4-79	土居葺き施工状況	74
写真 4-34	床下格子取外し状況	68	写真 4-80	土居葺きの重ね	74
写真 4-35	縁床組取外し状況	69	写真 4-81	南面土居葺き完了状況	74
写真 4-36	床板取外し状況近景	69	写真 4-82	隅の土居葺き状況	74
写真 4-37	床板番付状況	69	写真 4-83	北面土居葺き完了状況	75
写真 4-38	床板取外し状況	69	写真 4-84	瓦棟復旧状況	75
写真 4-39	床板取外し完了	69	写真 4-85	樋下の捨て板施工状況	75
写真 4-40	広間敷取外し状況	69	写真 4-86	軒樋受金物中塗り中途状況	75
写真 4-41	床根太取外し状況	69	写真 4-87	瓦固定用鋼線施工状況	75
写真 4-42	床束取外し状況	69	写真 4-88	鋼線施工完了状況	75
写真 4-43	捨てコン打設前養生状況	70	写真 4-89	瓦固定状況	75
写真 4-44	捨てコン打設状況	70	写真 4-90	樋復旧完了状況	75
写真 4-45	捨てコン打設完了	70	写真 4-91	広縁大引復旧状況	76
写真 4-46	基礎鉄筋配筋状況	70	写真 4-92	広縁大引の固定状況	76
写真 4-47	基礎配筋完了	70	写真 4-93	床束復旧状況	76
写真 4-48	基礎コンクリート打設状況	70	写真 4-94	床組復旧完了状況	76
写真 4-49	基礎コンクリート打設完了	70	写真 4-95	広縁床板復旧状況	76
写真 4-50	基礎コンクリート打設完了	70	写真 4-96	既存建具の建込確認状況	76
写真 4-51	V 3材取付状況	71	写真 4-97	広縁床板張仕舞 頭釘施工状況	76
写真 4-52	V 3バンド取付状況	71	写真 4-98	床板留付状況	76
写真 4-53	取付部の添木	71	写真 4-99	縁床組復旧状況	77
写真 4-54	V 4 金物取付状況	71	写真 4-100	縁下格子復旧状況	77
写真 4-55	V 4 ブレース設置状況	71	写真 4-101	漆喰調査状況	77
写真 4-56	V 3 ブレース設置状況	71	写真 4-102	中塗撤去完了状況	77
写真 4-57	V 3 ブレース設置状況	71	写真 4-103	散り漆喰 散りトンボ取付状況	77
写真 4-58	天井裏ブレース配置状況	71	写真 4-104	散り漆喰完了状況	77
写真 4-59	新材の焼印	72	写真 4-105	中塗り施工状況	77
写真 4-60	新設陸梁取付状況	72	写真 4-106	砂漆喰塗り完了状況	77
写真 4-61	既存陸梁のワレと補強開始状況	72	写真 4-107	本漆喰下塗り施工状況	78
写真 4-62	既存陸梁補強状況	72	写真 4-108	カーベット復旧状況	78
写真 4-63	新設陸梁設置状況	72	写真 4-109	柱建入直し状況	78
写真 4-64	天井板復旧状況	72	写真 4-110	鴨居高調整状況	78
写真 4-65	天井竿縁復旧状況	72	写真 4-111	鴨居高調整状況①	78
写真 4-66	天井板復旧完了状況	72	写真 4-112	鴨居高調整状況②	78
写真 4-67	鉄骨柱建方状況	73	写真 4-113	工事録板	78
写真 4-68	鉄骨建方施工状況	73	写真 4-114	保存部材床下保管状況	78

第1章 概説

第1節 事業の概要

名称 披雲閣（旧松平家高松別邸）本館 蘇鉄の間
所在地 香川県高松市玉藻町2番1号
事業主 高松市
構造形式 木造平屋建、入母屋造、棟瓦葺
建築年代 大正6年(1917年)
指定区分 重要文化財 平成24年7月9日
修理方針 蘇鉄の間の耐震補強工事
事業期間 平成29年6月1日～令和4年3月31日
(耐震診断の実施～耐震補強事業の完了まで)
工事期間 令和2年11月11日～令和4年2月9日
総事業費 138,912,960円
(平成29年度～令和3年度補助事業対象額の総額)

第2節 創建及び沿革

披雲閣は、高松松平家12代松平頼壽により高松城跡（現在の玉藻公園）の旧三之丸内に建てられた、松平家の別邸である。設計と施工は清水組（現清水建設株式会社）によるので、3年の歳月をかけて大正6年(1917)に竣工した。意匠・構造は、伝統的な書院造に洋風建築の要素を取り込んだ近代和風建築で、瀬戸内海を望む北側には内苑御庭を伴う。附指定の倉庫と裏門は大正末の建造物である。本館建物は、昭和30年(1955)に高松城跡が玉藻公園として公開されてから現在まで、貸館として市民に利用されている。

近世高松藩主松平家の城であった高松城は、廢藩置県後の明治4年(1871)に明治政府の兵部省の所管となるが、同23年(1890)松平家に払い下げられた。現在披雲閣が建つ敷地にはもともと藩主御殿（元禄13年(1700)～明治5年(1872)）が建っていたが、兵部省所管となった後、老朽化により解体された（図1-1）。この御殿も「披雲閣」と呼ばれており、現在の披雲閣の名称はここから採られている。現在の披雲閣は近世の御殿と比較すると、建物の規模は半分程度に縮小し、北側の庭園部分は一部近世の庭園を残して南側に拡張されている。

披雲閣庭園は、サンフランシスコ万国博覧会で日本庭園の造園にもあつた大胡勘定によるもので、最も広い北側の庭園には枯山水と築山が造られ、松やウバメガシを中心とした植栽の中に景石・石造物が多く配置される。一部の井戸や北東側の築山は近世御殿の時代の庭園から引き継いだものである^①。本館東側には藤棚や花壇のある裏庭があり、また南面玄関には前庭が、棟間にには中庭も設けられている。披雲閣の部屋には「蘇鉄の間」「楓の間」「波の間」といった名前が付けられ、いずれも室内から見える庭の植物や景

色に由来する。これらの室名は大正3年の設計段階では未だ命名されていなかったようだが^②、建物と庭が一体的になった造りも披雲閣の特徴の一つである。

清水建設株式会社には施工した清水組の設計図等が保管されている（図1-2）。大広間である大書院と蘇鉄の間の小屋組みには、広い空間を支えるためにトラス組が導入されているが、大書院の設計図では和小屋で計画されており、施工段階で変更されたことが分かっている^③。

披雲閣は松平家の別邸であると同時に、高松を訪れた賓客をもてなす迎賓館としても利用された。建物は大広間等の接客空間と、台所や控室等の生活空間で構成される。全体



図1-1 「披雲閣古図」(部分) 制作年代不詳
高松市歴史資料館所蔵

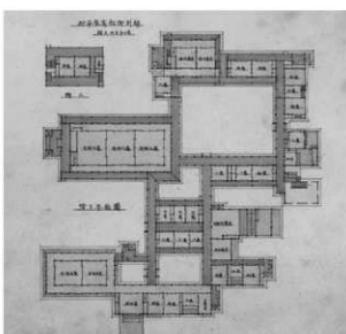


図1-2 平面図「旧松平頼壽氏別邸」(現披雲閣)
(部分) 大正6年頃 清水建設株式会社所蔵

としては建築当初より大きな改築は行われていないが、創建時から少しずつ、部分的に増築や室内の改造が行なわれている。2階波の間の西側は、階段などが天皇の宿泊にあたって改築されたといわれており²⁵⁾、当初風呂場や脱衣所だった場所は、改修されて現在は便所として使用されている。

昭和 20 (1945) 年 2 月、被雲閣を含む高松城跡は、松平家から財団法人松平公益会へ寄附され、同年 7 月 4 日には空襲の被害に遭っている。空襲では市街地の 8 割が焼け野原となり、高松城跡では板御門が焼失している。被雲閣は大きな被害を免れた。終戦後高松城跡は進駐軍に接収され、被雲閣は昭和 27 年 (1952)まで宿舎として使われていた。その期間、台所の内装がベンキウ巻になる等一部改変はされたものの、殆どの建物はそのままの状態で利用されていた。

また、昭和 21 年 (1946) の南海大地震の際には大きな修理が行われた形跡は無いが、「藤鉄の間」「大書院」等の大規模な部屋では、隅柱や他部屋との境柱の付近において、震災によるものと思われる損傷が確認されている²⁶⁾。

その後、高松城跡は再び松平公益会の管理となり、昭和 29 (1954) 年に高松市へ譲渡された。翌 30 年の 3 月 2 日、高松城跡は国指定史跡となり、玉藻公園として一般公開が始まる。平成 18 年には指定管理者に管理を委託している。

被雲閣は、神奈川大学建築史研究室による調査や、香川県内の近代和風建築の調査、平成 21-22 年に香川県教育委員会が実施)から、文化財としての重要性が認識され、平成 17 (2005) 年 10 月 6 日に高松市指定有形文化財、平成 24 (2012) 年 7 月 9 日には国の重要文化財に指定された。また被雲閣庭園についても、平成 25 年 1 月 7 日に市名勝に指定、同年 10 月 17 日に国名勝に指定されている。

註 1.

平成 22 年に史跡高松城跡被雲閣庭園調査業務委託で、庭園の調査を実施した。調査成果を第 10 回史跡高松城跡建造物検討委員会にて報告している。庭園の歴史についてには、古山家の石橋(昭和 3 年)、御手植松(昭和 8 年)、四阿の屋根の意匠(年代不明)等が分かっている。枯木については、高瀬による冠木があら周辺の樹木に食害、枯木の被害があつた(平成 16 年)。また枯山水の流水の洗浄工事を行なっている(平成 18 年)。

註 2.

平成 7 年の神奈川大学建築史研究室(西和夫教授)による調査成果「被雲閣調査報告書」(1990 年 3 月)。清水建設株式会社が保管する清水組の大正 3 年の設計図面は、「日本風遊客室」「大書院」「武庫津彌居間」(楕の間・波の間)等と書きかれ、大正 6 年 4 月の新聞記事では室名が確認できる。

註 3.

清水組が作成した被雲閣の設計図については、平成 19 年度の耐震診断の際に文建協議によって確認されており、委員会(第 5 回)で報告されている。それによると、設計図から変更された部分として小屋組の軒、軒跡や天井等の納戸が挙げられている。藤鉄の間と楕の間に開たる面には現存しない。

註 4.

「明治・大正の邸宅 清水組作成絵図の世界」2009 年／柏原房

註 5.

註 2 に同じ

第 3 節 被雲閣の概要

(1) 官報告示

○文部科学省告示第百八号

文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により、次の表に掲げる有形文化財を重要文化財に指定する。

(2) 指定説明

本館、本館付倉庫、倉庫

附 裏門一棟、袖解二棟、井戸屋形一棟、四阿二棟

香川県高松市玉藻町二番一号

(3) 指定基準

「(二) 技術的に優秀なもの」及び「(三) 歴史的価値の高いもの」による。

表 1-1 被雲閣指定概要

登録 名 称 別 名	種 類	構 造 及 び 型 式	所 有 者
西高松城跡被雲閣庭園	庭園	日本式庭園	香川県
西高松城跡被雲閣	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣付倉庫	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣裏門	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣付倉庫	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣井戸屋形	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣四阿	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣袖解	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣裏門	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣付倉庫	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣井戸屋形	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣四阿	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣袖解	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣裏門	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣付倉庫	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣井戸屋形	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣四阿	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣袖解	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣裏門	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣付倉庫	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣井戸屋形	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣四阿	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣袖解	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣裏門	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣付倉庫	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣井戸屋形	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣四阿	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣袖解	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣裏門	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣付倉庫	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣井戸屋形	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣四阿	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣袖解	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣裏門	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣付倉庫	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣井戸屋形	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣四阿	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣袖解	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣裏門	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣付倉庫	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣井戸屋形	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣四阿	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣袖解	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣裏門	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣付倉庫	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣井戸屋形	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣四阿	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣袖解	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣裏門	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣付倉庫	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣井戸屋形	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣四阿	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣袖解	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣裏門	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣付倉庫	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣井戸屋形	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣四阿	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣袖解	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣裏門	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣付倉庫	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣井戸屋形	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣四阿	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣袖解	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣裏門	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣付倉庫	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣井戸屋形	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣四阿	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣袖解	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣裏門	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣付倉庫	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣井戸屋形	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣四阿	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣袖解	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣裏門	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣付倉庫	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣井戸屋形	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣四阿	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣袖解	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣裏門	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣付倉庫	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣井戸屋形	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣四阿	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣袖解	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣裏門	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣付倉庫	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣井戸屋形	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣四阿	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣袖解	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣裏門	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣付倉庫	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣井戸屋形	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣四阿	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣袖解	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣裏門	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣付倉庫	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣井戸屋形	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣四阿	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣袖解	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣裏門	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣付倉庫	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣井戸屋形	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣四阿	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣袖解	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣裏門	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣付倉庫	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣井戸屋形	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣四阿	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣袖解	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣裏門	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣付倉庫	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣井戸屋形	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣四阿	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣袖解	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣裏門	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣付倉庫	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣井戸屋形	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣四阿	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣袖解	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣裏門	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣付倉庫	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣井戸屋形	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣四阿	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣袖解	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣裏門	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣付倉庫	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣井戸屋形	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣四阿	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣袖解	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣裏門	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣付倉庫	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣井戸屋形	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣四阿	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣袖解	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣裏門	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣付倉庫	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣井戸屋形	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣四阿	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣袖解	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣裏門	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣付倉庫	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣井戸屋形	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣四阿	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣袖解	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣裏門	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣付倉庫	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣井戸屋形	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣四阿	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣袖解	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣裏門	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣付倉庫	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣井戸屋形	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣四阿	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣袖解	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣裏門	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣付倉庫	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣井戸屋形	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣四阿	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣袖解	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣裏門	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣付倉庫	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣井戸屋形	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣四阿	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣袖解	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣裏門	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣付倉庫	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣井戸屋形	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣四阿	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣袖解	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣裏門	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣付倉庫	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣井戸屋形	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣四阿	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣袖解	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣裏門	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣付倉庫	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣井戸屋形	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣四阿	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣袖解	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣裏門	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣付倉庫	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣井戸屋形	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣四阿	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣袖解	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣裏門	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣付倉庫	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣井戸屋形	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣四阿	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣袖解	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣裏門	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣付倉庫	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣井戸屋形	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣四阿	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣袖解	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣	建物	和風建築	香川県
西高松城跡被雲閣			

②説明（指定説明文 全文）

披雲閣は、高松市街の中心部、瀬戸内海に面して築かれた高松城旧三之丸に所在する²¹。旧高松城主の松平家²²が別邸として建設したもので、施主は松平賴壽²³、設計と施工は清水組（現清水建設株式会社）が一括して請負い²⁴。大正三年に着工、翌四年に上棟、同六年に竣工した。披雲閣の名は、江戸時代に三之丸にあった御殿の呼称由来する²⁵。

敷地は、天守台の東側から北側にかけて鉤の手に築かれた旧三之丸で、江戸時代の構成に倣り、南面に開く桜御門跡を正門として敷地中央に住宅を建て、海に面した北側に庭園をつくる。庭園は、東京から庭師大胡勘蔵を招いて住宅の建設と同時に作庭したもので、築山や石組など一部に江戸時代の庭園の造形を残す²⁶。

本館は、木造で、接客、居住、家政などの機能をもつ各部を渡廊下で接続しており、建築面積は、一九一六平方メートルに及ぶ。南を正面として玄間を開き、西から北へ蘇鉄の間、大書院、楓の間の各広間を並置し、北方の庭園を望む接客空間とする²⁷。玄間の北には杉の間、楓の間、松の間、藤の間が連なり、居住と宿泊に供する。玄間の北東には勝手と調理場、楓の間の東には浴室を設ける²⁸。廊下と渡廊下で開まれた大小の中庭を配し、ゆとりのある平面を構成する。平面計画は、廊下も含めて一間六尺五寸の柱割で、一体的に設計されている²⁹。

楓の間の二階を波の間とするほかは平屋建である。大書院は入母屋造の桟瓦葺で、蘇鉄の間、波の間と玄間は起りのついた入母屋造の桟瓦葺とし、玄間の正面西端に入母屋造の車寄せ突出する。その他は寄棟造の桟瓦葺で、調理場には切妻造の越屋根を載せる。小屋組は、梁間の広い蘇鉄の間と大書院の二棟をトラス構造とするほかは和小屋である³⁰。

蘇鉄の間は、東の一八疊と西の二一疊の二部屋からなり、四周に入側を廻し、さらに南西北の三方に瀬縁を廻らす。室内は内法長押と蟻壁長押を廻し、入側境に障子欄間、部屋境に板欄間を入れる。外廻りには、縱長に棟を割付けた特徴的なガラス障子を建込む³¹。室内、入側とも拭板張り、天井は、室内を吹寄格天井、入側を棹縁天井とし、和風シャンデリアを備える³²。

大書院は、二八疊三部屋が東西に並ぶ。南北東の三方に入側を廻し、さらに四周に廊下を廻らす。西面の中央に入母屋造桟瓦葺の附属屋を出し、物置と便所を設ける。室内は、西面にトコを構え、北に付書院を設ける。内法長押と蟻壁長押を廻し、入側境に障子欄間、部屋境に板欄間を入れる。トコは幅二間半、奥行一間の規模で疊敷とし板を黒漆塗で仕上げる。トコ脇には天袋と鳥居棚形式の造縁を配する。室内、入側とも疊敷とし、入側を含めた座敷の数

模は一四二畳に及ぶ。天井は、室内、入側とも棹縁天井で、和風シャンデリアを備える。

横の間は、一二疊半二部屋が東西に並び、南北に入側を設ける。さらに四周に廊下を廻らし、西側の中央に表階段、東側に裏階段を設ける。室内は、西面にトコを構える。内法長押と蟻壁長押を廻し、入側境に障子欄間、部屋境に板欄間を入れる。

波の間は、横の間の二階にあたり、一〇疊二部屋が東西に並び、四周に幅一間の廊下を廻らし、東側に三疊の控室を設ける。室内は、西面にトコを構える。内法長押のみを廻し、入側境に障子欄間、部屋境に板欄間を入れる。

楓の間と波の間の西面には入母屋造、桟瓦葺の附属屋を出し、一階に三疊の控室と便所、二階に六疊の茶室と便所を設けるほか、南面の西端にも寄棟造、桟瓦葺の附属屋を出して物置を設ける³³。楓の間と波の間とも室内と入側を疊敷し、天井は棹縁天井とする。

杉の間は、幅一間の中廊下の南北に各三部屋を配し、南側と北側に縁を通す。南列は西から八疊二部屋と六疊を並べ、西の八疊の西面にトコを構える。一方、北列は六疊三部屋で、各部屋にトコを構える。

楓の間は、東から一〇疊、八疊、八疊の三部屋を並べ、東北西の三方に廊下を廻し、南側に縁を通す。東の一〇疊と中央の八疊は続き間として東面にトコを構え、西の八疊との境には押入を設けて限る。

松の間は、一〇疊二部屋を東西に並べ、四周に廊下を廻す。室内は、西の部屋の西面にトコを構え、東の部屋の東面に押入を設ける。

蘇鉄の間は、松の間の東側に矩折れに連なる。北から一〇疊、六疊、一〇疊の三部屋を並べ、西側に廊下を廻し、東北隅に便所を設ける。室内は、北の一〇疊の北面に押入、中の部屋の東面に流し、南の部屋の南面に流しと押入を設ける。

玄関は、西に車寄せからつながる表玄闇一五疊、東に臨玄闇六疊を構え、表玄闇の北面の小壁に「披雲閣」の額を掲げる³⁴。両玄闇の間に各一〇疊の二部屋からなる使者の間を設け、北側に幅一間の疊廊下を通す。各部屋と玄闇との境はトコと押入を設けて限る³⁵。

本館付倉庫は、浴室の南側に建つ蔵で、藤の間から延びる廊下の南端に接続する。木造、東西七・九メートル、南北四・九メートル、二階建、切妻造、桟瓦葺で西面に戸口を開く。小屋組はラス構造とし、外壁は擬石塗で仕上げる。

倉庫は、本館付倉庫の東南に建つ蔵で、大正末年の建築とみられる³⁶。木造、東西四・九メートル、南北九・八メートル、二階建、寄棟造、桟瓦葺で北面に戸口を開く。小屋組はラス構造とし、外壁は擬石塗で仕上げる。

裏門は、旧三之丸東面の石垣を切りいで設けた通用門で、

大正末年の建築とみられる²⁷⁾。門柱のみの簡易な形式で、門柱間三・二メートル、鉄筋コンクリート造、擬石塗仕上げ、北側の袖壁に潜戸を設ける。

袖塀は、本館玄関棟の東西に設けた、円弧形平面を呈する切妻造、桟瓦葺の解である。東袖塀は、延長一四・四メートル、八間で、北寄り二間分を切欠き、裏門への通路を設ける。西袖塀は、延長四二・二メートル、二三間で、南寄り庭園につながる樋門を開く。

井戸屋形は、本館調理場と庫の間に位置する、切妻造、桟瓦葺、四方吹放ちの建物である²⁸⁾。

四阿は、庭園の東西二箇所に設けられる。東西阿は宝形造、西阿四は唐棟造で、各杉皮葺、四方吹放ちの建物である。

披雲閣は、江戸時代の城内の殿舎を意識した伝統的な建物の配置や意匠をもつとともに、様々な規模、形式の座敷による充実した接客空間を擁する近代の和風住宅であり、江戸時代の城跡に再建された希少な事例である²⁹⁾。また、近代的な組織体制により、設計と施工の管理が徹底された住宅建築であり、大正時代における我が国の大規模木造建築の技術的水準を示すものとして重要である。

註1

高松城は、天正一年（一五八七）に譜岐に封せられた生駒親正が翌一年から築いた城郭である。寛永一九年（一六四二）に水戸徳川の松平頼重が東方一二万石に封ぜられて高松城に入り、以来、明治維新まで一時代にわたり西国の大 lord として重きをなした。東之丸と北之丸の新造や天守、寶文閣（一六七〇年）明治七年（一八七四年）の焼失の跡が現行で続く二代相繼による北之丸の月見櫓（延宝四年（一六七二）、重要文化財）や渡櫓（同、重要文化財）、東之丸の長櫓（延宝五年（一六七二）、重要文化財）の建設など城郭内の改築が確められた。三之丸には御櫻（元禄一三年（一七〇〇年）、明治二三年までに破却）と松鶴門（江戸時代中期、昭和二〇年災害後）が建設され、現在に伝わる城郭内の基本的な構成が整えられた。明治二年、貴族院議員として慶應院へ、中屋内官内省大臣（後の議院院内監督となり）、中屋内外側は江戸に転勤され御宿地が何んだら高松城跡のうち緑署の管轄地は、明治二三年に松平家に五、〇〇〇円で下げられていた。昭和二九年に高松市の所有となり。翌〇〇年三月二日付けで国指定史跡となっている。披雲閣の建物は、平成一七年一〇月六日付けで高松市指定有形文化財となっている。

註2

高松松平家は、水戸徳川家初代徳川頼房（一六〇三一一六六）の長男松平頼重（一六二二～一六九五）を祖とする。江戸時代、徳川家直系の大名として、西国の大動向を監察する役割を担った。幕末には幕府軍に与したため朝敵となり、十一代頼麿は官位を一時剥奪されたが、明治時代以降は回復し、明治十七年の華族令において伯爵に叙せられた。

註3

松平頼麿（一八七四～一九四四）は、東京出身、十一代高松族主頼麿の八男。明治三十年に家督を相続して伯爵に列し、同四年から貴族院議員となり、以来三十余年にわたり議員を務めた。貴族院副議長は公爵又は侯爵が務める慣例を破り、昭和八年に貴族院議長、同一年に貴族院議長に就いた。文政両道の教育者として知られ、大正一二年、自邸がある東京駅前に本館学園（現本郷中学校・高等学校）を創立した。

註4

清水組は、文化元年（一八〇四）創業、明治一四年に家督を相続した清水木組（一八五二～一八八七）が近世的な諸制度の改革を積極的に行い、組織の近代化を推進した。明治二〇年に相談役に迎えた鉄業家（一八四〇～一九三一）の助言に従い、住宅や銀行、事務所など民間の建物を業務の中心に据え、全国に事業を展開した。大正四年に合資会社清水組、昭和十二年に株式会社清水組となり、昭和二三年に現在の清水建設株式会社に社名を改めた。

明治時代後期から大正時代にかけて清水組が手掛けた代表的な建築作品を収録した『彩色設計図集』（清水建設所蔵、登録有形文化財（美術品））の「住宅の卷」に「松平家高松御別邸」として披雲閣が収録される。また、清水組が施工した住宅を収録した『住宅建築図集』（土木建築資料新聞社一九三五年）にも「M伯爵別邸」と題して収録される。

註5

披雲閣の建築年代は、清水建設株式会社所蔵の「松平家高松御別邸」の設計図面、工事経緯書は（建築関係資料）による。また、「香川新報」大正六年四月二五日、二七日～二九日、五一～五日、八日の記事に、披雲閣の落成祝賀の大會の様子が掲載される。なお、大正六年四月二八日の記事においては、披雲閣は「灰雲閣（くろくう閣）」の意を表すとされる。

大書院の小屋裏に上棟時の樋札が打付がられる。

披雲閣附札（尖頭形、全長一、二八九四メートル、幅三〇三四メートル）
(表)

圓錐女神

奉上樓大元尊神家門長久榮昌守謹所

五帝電燈

(裏)

大正四年五月十五日 工事監督者 香川 秀
工事請負人 清水満之助

註6

『松平報専号』（松平公益会一九六四年）、『譜岐の名園紀行 楠林・玉藻編』（第一法出版 一九九〇年）による。

註7

各種の名稱は現在通用する名称に倣す。現在の名稱は、前掲五の清水建設所蔵の「松平家高松御別邸」の設計図面では用いらねば「香川新報」の落成祝賀の記事には用いらねことから、竣工あわせて命名されたとみられる。なし設計図面では、大書院を「日本風御書室」、楓の間・波の間を「武蔵御居間」、杉の間を「事務室」、使者の間を「御玄関御船登間」、楓の間を「拾置御書間」、藤の間を「女中部屋」、勝手を「御勝手」、浴室を「上ノ御頭廻」と記す。

註8

浴室は現在、便所と物置に改修されるが、天井や床下に当初の姿を留める。

註9

前掲注五の設計図面のうち、本館の平面図に「縮尺次百分之一也 尺シ六尺五寸半才也間トス」の記載があるほか、小屋裏で確認された墨書きから、建設時に本館全体を通して、雨から北に「一丈七」、西から東に「一丈六」の番付が、一間間隔で振られたことが窺える。

註10

蘇鉄の間、大書院ともキングポスト・トラスで、真柱以外の垂直材に铁丸棒を用いる。前掲註5の設計図面から、当初は全てと小柱で計算されていたことがわかる。

註11

蘇鉄の間のか、大書院、楓の間、波の間、松の間の外廻りに同様のガラス門子を用いる。

註12

蘇鉄の間は、当初から壁を張かない板垣であり、また内法高や天井高も他の部屋と比して高く設計されることから、横子生式を想定した部屋であることがわかる。

註 13

横の間西側の附属屋は、大正十一年十一月、波の間が攝政宮（昭和天皇）の御宿所として供された際に増築されたものである。

註 14

『松平賴友伝』（松平公益会 一九五四年）によれば、旧御殿に掲げられた額で、五代高松城主松平賴友（一七一一～一七七一）の筆とされる。

註 15

使者の間は、現在、史跡高松城跡玉藻公園事務所として使用されている。

註 16

倉庫の建築年代は、前掲注 5 の設計図面に記された日付けによる。倉庫は「大正二年九月一日製図 大正一五年一月二六日竣工」と記される。

註 17

裏門の建築年代は、前掲注 5 の設計図面に記された日付けによる。裏門は「大正一四年一月一日製図 大正一四年一月二二日竣工」と記される。

註 18

翼戸、袖附（二棟）・戸戸風呂、四阿（二棟）の六棟を附指定とする。このほか前庭東側に馬小屋と仕丁宅が南北に並んで建つ。馬小屋は「高松城跡馬廄附」として利用され、内部が展示室に改修されている。仕丁宅は公園管理の作業員詰所として利用され、時期不明の改造が多い。馬小屋と仕丁宅の二棟を指定範囲から除外する。

註 19

江戸時代の城跡に泊城主の住宅が建設された例などでは、鳥取城丸之内の泊城殿跡に建設された仁風閣（旧泊田家別邸 明治四〇年、重要文化財）がある。

【参考文献】

『香川県の近代和風建築』（香川県教育委員会 2010 年）

（3）構造形式一覧

玄関・事務所 木造平屋建、入母屋造、桟瓦葺

蘇鉄の間 木造平屋建、入母屋造、桟瓦葺

杉の間 木造平屋建、入母屋造、桟瓦葺

大書院 木造平屋建、入母屋造、桟瓦葺

楓の間・波の間 木造 2 階建、入母屋造、桟瓦葺

松の間 木造平屋建、切妻造、桟瓦葺

藤の間 木造平屋建、寄棟造、桟瓦葺

桐の間 木造平屋建、寄棟造、桟瓦葺

調理場 木造平屋建、寄棟造、桟瓦葺

物置 木造平屋建、寄棟造、桟瓦葺

便所（旧風呂）・物置 木造平屋建、寄棟造、桟瓦葺

（4）蘇鉄の間の概要

「蘇鉄の間」は正面玄関近く西側に位置する棟である。北側には蘇鉄の繁る庭があり、部屋の名称はこれに由来する。披雲閣については平成 7 年に実施された調査成果が報告されており、蘇鉄の間についても概要がまとめられている¹¹⁾。（以下抜粋）

「蘇鉄の間は、棲瓦葺入母屋造りの屋根で、妻側には鯨魚を付け、四方に棲瓦葺の下屋を付けおろしている。小屋組はシングポスト・トラスを用いた洋小屋で、上茹材の欠込みの深さを少しづつ変え、母屋の高さに変化をつけることで屋根にむぐりをついている。

内部は 18 桁の間と 21 桁の間 2 室が東西に並び、1 間幅の入り側が四方に開き、さらに外には瀬織縁を巡らす。内法高は 6 尺 4 寸と高い。柱間は、部屋境および東入側境に腰付唐紙障子、北・西 - 南入側境に腰障子、東入側と北 - 南入側との境に杉戸を入れる。腰付唐紙障子および腰障子の腰板にはコルクを使用し、室内面に波と金雲を描く。なま、現在建具は通常はすべて取り外されている。内法上は、部屋境に渡欄間を開け、入側との境には上下に小壁を隔てて敷居 - 鶴居を入れ、欄間障子をそれぞれ引違いとしている。外部との境はガラス戸を入れ、内法上は欄間ガラス窓を入れる。天井高は 11 尺 9 寸と高い。天井は、室内が吹寄せ天井、人側は棹縁天井で、当初の照明器具を付ける。床は、室内・入側ともに絨敷で、その下は板張りである。室内は、床板が敷居より 3 分下がっていることから、当初から絨敷であることがわかる。

蘇鉄の間は、賓客との応接に使われた部屋で、当時の新聞記事により蘇鉄の間で椅子とテーブルを使用していたことを知ることができ、この室内構成が洋風の生活洋式を考慮して設計されたことが判明するのも興味深い。」

上記の新聞記事（大正 6 年 4 月 28 日）に掲載された室内写真は絵葉書にも使われており（写真 1-1）、建築当初における蘇鉄の間の内装を確認できる貴重な資料となっている。

照明はシャンデリアが 2 つと入側に 6 つ設置され、いずれもデザインが統一された照明器具である。建具の枠は、他の部屋の建具と異なり赤い塗りで、「春慶塗」技法で仕上げられている。また腰付唐紙障子の唐紙は、銀の千鳥模様に金砂の装飾が施されている。

披雲閣で唯一洋間として使われていた蘇鉄の間は、部屋の広さに比して壁・柱の数が特に少なく、開放的な室内空間が大きな特徴である。大書院と同様、小屋組みにトラスを採用することで広い空間が支えられている。一方、耐震診断では不安定な構造が指摘され、披雲閣の部屋の中では最も弱い造りであることが判明した。

註1. 神奈川大学建築史研究室(西和夫教授)による調査(平成7年)「被雲閣調査報告書」(1996年3月)。



写真1-1 絵葉書「被雲閣蘇鉄の間」大正時代

第4節 事業に至る経緯

被雲閣については、平成7年(1995)に神奈川大学建築史研究室(西和夫教授)によって被雲閣の建築様式や沿革について概要調査が行われており、平成16年(2004)には、被雲閣を適切に保存・活用し次世代へ継承するため、高松城被雲閣等調査團に委託して、被雲閣の状態調査が行われた。調査の結果、建物の全般的な傾斜や鶴居・敷居の沈下等が指摘され、耐震診断を行い耐震補強工事をすることが望ましいとの指摘を受けた。

委員会組織として平成16年度に「史跡高松城跡建造物検討委員会」(以下「委員会」とい)が設置され、平成24年度から「史跡高松城跡建造物整備会議」、平成29年度から「史跡高松城跡整備会議建造物整備部会」(以下「部会」とい)に名称が改められた。

平成17年(2005)2月21日に第1回目の委員会が開催され、被雲閣を市指定にすることが望ましいという指摘があり。同年10月6日、被雲閣は市の有形文化財に指定された。建物の老朽化、南海地震の懸念から、平成19~20年度にかけて、文建協に委託して被雲閣の耐震診断を実施した結果、「蘇鉄の間」が構造上最も脆弱であることが分かった。耐震補強の基準には「中地震で倒壊しない、大地震で倒壊しないが損傷が残る(人命は助かる)」程度(変形角1/30以下)を目標として設定し、委員会(第5~8回)において、建具風の耐力壁を設置する等の補強案(全16案)を提案し検討を重ねた。しかし、被雲閣の文化的価値である「壁・柱が少なく開放的」な内装を損なわずに補強するのが困難であるという指摘から、案が定まらず決定には至らなかった。加えて、文建局による文化財建造物の耐震診断の実施要領・指針についての手引きの改定

がある見通しであったことから、補強案の決定は保留されることとなった。なお、平成22~23年度にかけて委託業務として、史跡高松城跡内・披雲閣等文化財調査團による被雲閣の類似建物の調査(平成22年5月31日~平成23年3月30日)と、株式会社四軒コンサルタントによる庭園調査(平成22年7月26日~平成23年3月10日)を実施した。平成24(2012)年7月9日には建造物が国の重要文化財に指定され、庭園についても平成25年1月7日に市名勝に指定、同年10月17日に国名勝に指定された。

平成24年に文化庁の「重要文化財(建造物)耐震基礎診断実施要領」「重要文化財(建造物)耐震予備診断実施要領」「重要文化財(建造物)耐震診断指針」が改正され、翌年には「重要文化財(建造物)耐震診断・耐震補強の手引」が刊行された。平成28年度に「重要文化財(建造物)耐震診断・耐震補強の手引(改訂版)」が刊行されたことや、熊本地震も間接的な契機となって、被雲閣の耐震対策に向けて委員会(第18回)を開催、文化庁とも協議を行ない再度事業を進めた。補強によってどれほどの効果・強度が得られるか現状を把握するため、平成29年度に改めて文建協に委託して最新の方法で耐震診断を行い、診断結果と文化庁の指針に沿って耐震の方針を検討した。被雲閣の補強案についての検討は平成29~令和2年度にかけて行われ、本館全部屋の補強案が決定している。

蘇鉄の間の補強案について、当初は補強材の鉄骨フレームを縁側の柱通りと縁側の庇面、天井裏に設置し、浮き上がり防止のために重量のある鉄筋コンクリート基礎と鉄骨の基礎梁を地中に埋める案を提案していた。しかし部会(第20回)の指摘により発掘調査を行ったところ、地表面から1~3cmの深さで遺構面が見つかったため、地下には埋めずに床の下に設置し、アースアンカーを打設することとした。

翌年度、決定した補強案を基に文建協に委託して実施設計を行なったが、施工内容を一部変更することで、基礎のアースアンカーの打設と、東端雨戸戸袋と接触する箇所の鉄骨補強を行なわなくとも耐震強度が保たれることが明らかとなり、補強方法が更に改善された。なお、蘇鉄の間の補強案決定に至る経緯や構造内容については、第3章で詳細に説明されている。

耐震補強工事については、工事監理業務の発注に当たり文建協から辞退の申し入れがあった。補助事業の前提として工事監理には主任技術者があつたことが必要であったが、有資格者を擁する全ての業者から受注が不可であるとの回答を得た。文化庁を含め担当者で協議を行い、最終的には、工事施工・工事監理・技術指導(主任技術者)の体制を探すこととなり、令和2年11月に工事が開始された。

委員会等開催記録（被雪閣に関する議題があった回のみ掲載）

第1回 史跡高松城跡建造物検討委員会
平成17年2月21日 午後1時～
玉藻公園 披雲閣 蘇鉄の間

第2回 史跡高松城跡建造物検討委員会
平成17年12月2日 午後1時～
玉藻公園 披雲閣 松の間

第4回 史跡高松城跡建造物検討委員会
平成19年8月21日 午後1時～
玉藻公園 披雲閣 蘇鉄の間

第5回 史跡高松城跡建造物検討委員会
平成20年3月4日 午後1時～
玉藻公園 披雲閣 松の間

第6回 史跡高松城跡建造物検討委員会
平成20年5月23日 午後1時～
玉藻公園 披雲閣 蘇鉄の間

第6～7回 史跡高松城跡建造物検討委員会
平成20年8月21日 午後1時～
玉藻公園 高松市美術館3階会議室

第7回 史跡高松城跡建造物検討委員会
平成20年11月14日 午後1時～
玉藻公園 披雲閣 蘇鉄の間

第8回 史跡高松城跡建造物検討委員会
平成21年2月20日 午後1時～
玉藻公園 披雲閣 松の間

第10回 史跡高松城跡建造物検討委員会
平成22年11月18日(木) 午後1時～

第11回 史跡高松城跡建造物検討委員会
平成23年3月24日 午後1時～
玉藻公園 披雲閣 蘇鉄の間

第12回 史跡高松城跡建造物検討委員会
平成23年10月4日 午後1時～
玉藻公園 披雲閣 松の間

第18回 史跡高松城跡建造物整備会議
平成28年9月12日 午後1時～
玉藻公園 披雲閣 蘇鉄の間

第19回 史跡高松城跡建造物整備会議
平成29年2月10日 午後1時～
玉藻公園 披雲閣 松の間

第20回 史跡高松城跡整備会議建造物整備部会
平成30年2月6日 午前10時30分～
玉藻公園 披雲閣 蘇鉄の間

第21回 史跡高松城跡整備会議建造物整備部会
平成31年1月29日 午後1時～
玉藻公園 披雲閣 桐の間

第22回 史跡高松城跡整備会議建造物整備部会
令和3年3月27日 午後1時～
玉藻公園 披雲閣 桐の間

第23回 史跡高松城跡整備会議建造物整備部会
令和元年8月22日 午後1時～3時30分
玉藻公園 披雲閣 桐の間

第24回 史跡高松城跡整備会議建造物整備部会
令和元年11月11日 午後1時～3時30分
玉藻公園 披雲閣 桐の間

第25回 (コロナウイルス蔓延状況のため中止、各委員へ聞き取り)
令和2年2月26日～3月10日

場所：香川大学工学部（宮本）、大阪くらしの今昔館（谷、増井）、高知県立大学（三浦）、電話対応（山田、尼崎^{モモイチ}、斎藤^{セイタツ}、三浦^{ミタク}）

第25回 史跡高松城跡整備会議建造物整備部会
令和3年3月10日 午後1時～3時30分
玉藻公園 披雲閣 桐の間

委員会等組織

※委員の肩書は、退任者については退任時のもの、在籍者については現職を記載

史跡高松城跡建造物検討委員会（平成16-23年度）

西 和夫 神奈川大学工学研究所客員教授
谷 直樹 大阪市立大学大学院生活科学研究科教授
波多野 純 日本工業大学工学部建築学科教授（～平成19年度）
小沢 朝江 東海大学工学部建築学科教授（～平成19年度）
三浦 要一 高知県立大学文化学部文化学科教授
増井 正哉 大阪くらしの今昔館 館長（平成21年度～）
山田 由香里 長崎総合科学大学工学部工学科教授（平成21年度～）

史跡高松城跡建造物整備会議（平成24-28年度）

西 和夫 神奈川大学工学研究所客員教授（～平成25年度）
谷 直樹 大阪市立大学名譽教授
増井 正哉 大阪くらしの今昔館 館長
三浦 要一 高知県立大学文化学部文化学科 教授
山田 由香里 長崎総合科学大学工学部工学科教授
宮本 慎宏 香川大学創造工学部創造工学科建築・都市環境コース准教授（平成27年度～）

史跡高松城跡整備会議建造物整備部会（平成29年度～）

谷 直樹 大阪市立大学名譽教授
三浦 要一 高知県立大学文化学部文化学科 教授
山田 由香里 長崎総合科学大学工学部工学科教授
増井 正哉 大阪くらしの今昔館 館長
宮本 慎宏 香川大学創造工学部創造工学科建築・都市環境コース准教授



図1-3　披雲閣平面図

第2章 破損・仕様調査

第1節 破損調査と応急修理の概要

破損調査の各結果は第2・3節に整理するが、全体としては良好であったため、応急修理は行っていない。なお、調査時の所見の詳細は大工によって精緻な野板が作成され、一次資料として極めて優良であるため図2-2～19に掲載した。

第2節 軸組破損調査

天井板の取り外し時に小屋組み内の調査を行うとともに、床板の取り外し時に床下の調査を行った。調査はいずれも目視によるもので、監理者・監督者（文化財保護文化財専門員）、技術指導者・施工者（大工含む）による相互確認を行った。結果として、致命的な軸組みの破損は認められなかつた。ただし、小屋組み内で陸梁材（マツ）が一部強くねじれて変形し、ワレが発生していた（写真2-9）ため、この部分については周囲を金物で補強した（写真4-62）。

第3節 目視・打音等による破損調査

（1）屋根

瓦を取外して目視及び打音検査を行いひび割れ、欠けを確認し健全なものと不健全なものとを区別した（写真2-1・2）。

軒樋の変形及び取付状況を確認した。

上部屋根からののはしおについて腐食状況及び破損状況を確認した。破損によって正常な排水が困難になり、結果として雨水の屋根内への進入の原因となっている可能性が高い箇所を確認した（写真2-3）。

（2）庇

瓦下地の土居葺は極めて薄い部材を使用しており、経年劣化が大きく再利用は難しいと判断した（写真2-6）。

野地板は、北側・南側ともに今回の工事以前に部分的に取替え修繕を行った箇所が見られた（写真2-4・5）。この修繕の時期は不明である。

裏甲及び茅負・野垂木の腐食状況を確認し、はい樋取合いまわりに腐食が見られた（写真2-7・8）。

（3）小屋組み内

上記の通り、陸梁の一部に小屋トラスのねじれによるワレが見られた（写真2-9）。

外回り桁と内部桁との間に水平につかえ棒が配置されていた（写真2-10）。固定されておらず、構造上の強度を持つものとは考え難い。

（4）天井・床板

天井板は全て健全。床板、根太及び大引の一部分に小

規模な火災に伴う焦げが見られた（写真2-11）。

（5）床下

土台、東石及び床木には特に破損個所は見られない。白蟻害、腐朽も見られず、健全であった。なお、披雲閣の周辺では高松市によって近年蟻害対策（ペイト式）が実施されている。

（6）濡縁

床下換気部分のたて格子に侵入防止用金網（銅製）を取付けていた。金網に若干の破れや浮きがあったが、全体的には健全であった。

（7）軸体の変形①柱の倒れ

破損ではないが、西側を中心に柱が西方向に向かって傾斜しており、柱根本と頭で最大で約50mm程度の傾きが発生していた。この傾きは工事中に引き起こしによって解消した。

（8）軸体の変形②鰐居の垂れ下りと建具

こちらも破損ではないが、障子・襖が本来入るはずであつた鰐居部分が、経年劣化で垂れ下りており、建具が入らない状態になっていた。この点も施工中に解消している。

第4章 仕様調査

解体時の調査により判明した事象を、順不同で以下に列記する。

（1）床東の新聞紙

「蘇鉄の間」の床下に設置された東石には、石製とコンクリート製の2種類がある。コンクリート製の東石については、ほぞ穴に新聞紙片が残っており、設置されたおよその時期を特定することができた。紙片が残っていたのは20個所で、読み取れた文章については図2-1に掲載している。このうち年代を較べることができたのは以下の2箇所である。

【東石⑪（写真1）】

記事文「（省略）横濱獨亞銀行に預け入れ■既に差押えを行ひ」

独亜銀行は、明治後期に日本へ進出したドイツ系銀行で、明治38年（1905）に横浜に支店を開設している²¹。第1次世界大戦の影響で大正5年（1916）9月～大正9年（1920）9月まで営業停止し、横浜支店は昭和5年（1930）頃に閉鎖された。

【東石⑩（写真2）】

記事文「露絲放済會社進捗中なる■初の計画 間屋のみならず片倉組其の他の製■者をも出資者に加ふ・・・協議を凝らし・・・又會社の形・・は七日夜の會合■於て合資となさず」

片倉組は、近代日本の製糸業において重要な位置を占めた片倉製糸紡績株式会社の前身であり、1895（明治28）年に設立した²²。生糸の原料となる優良繭の確保のため、1914（大正3）年に合資会社大日本一代交配蚕種普及團が

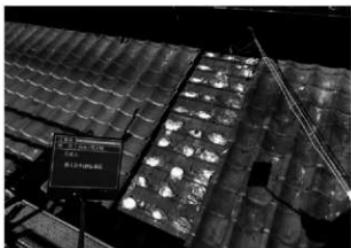


写真 2-1 瓦下地検出状況



写真 2-5 北面野地板 既往の改修の痕跡



写真 2-2 打音による瓦選別状況

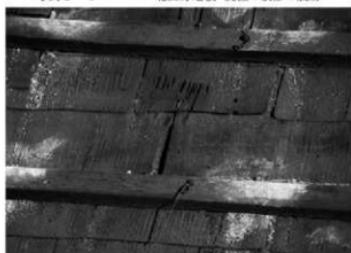


写真 2-6 既設土居葺き状況

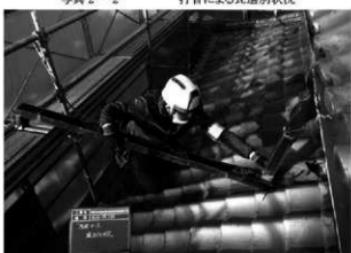


写真 2-3 梁取り外し時の腐食確認状況



写真 2-7 既設裏甲腐食状況

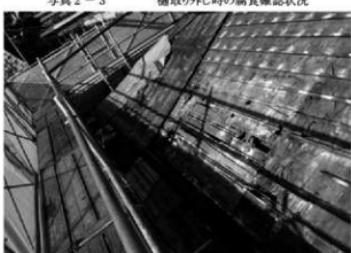


写真 2-4 南面野地板 既往の改修の痕跡



写真 2-8 既設野垂木腐食状況

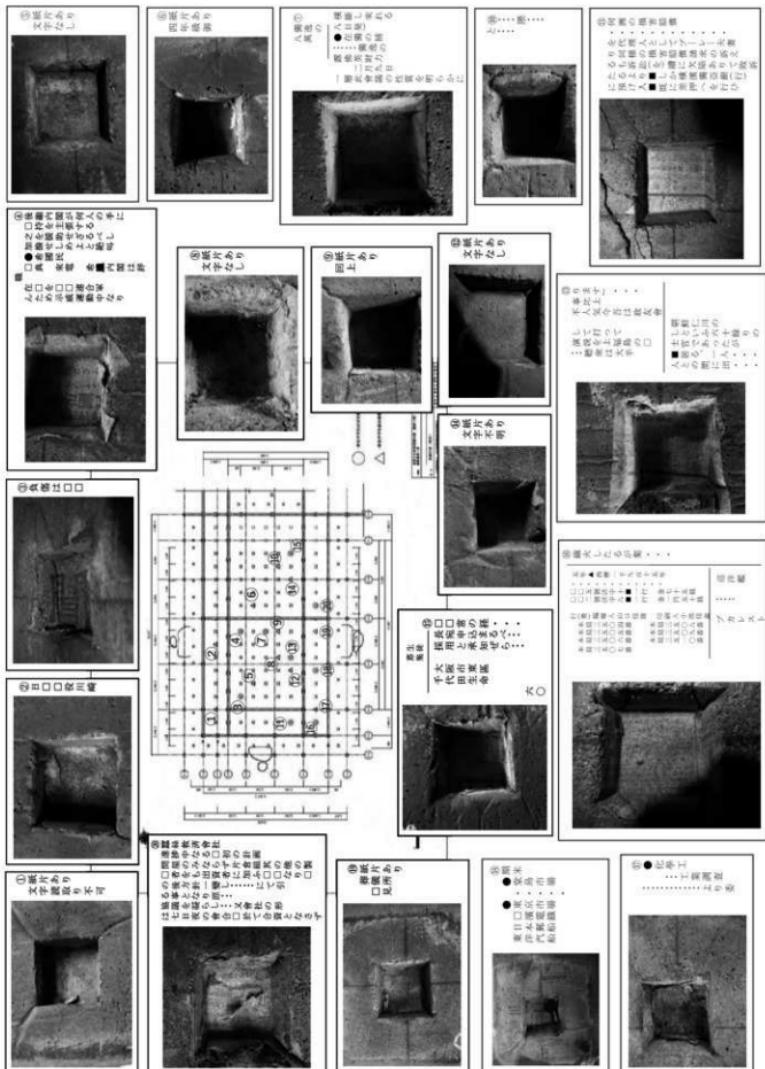


図 2-1 床東 新聞記事の記載内容一覧

組織され、翌年には片倉組に経営移管されている。大正9年（1920）年には片倉組の事業を継承し、片倉製紙筋織株式会社が設立する²¹⁾。

東石⑩については、記事に独立銀行の横浜支店が載っているので、銀行が閉鎖された1930年より前の新聞だと分かる。また東石⑩の記事は、大正3年（1914）の合資会社設立に関する内容と考えられるため、新聞は大正3年をそれほど遡らない時期のものと推定できる。

コンクリート製の東石は、床面に一度セメントを打設した上から設置されているため、当初は後の改修の可能性も考えられたが、今回、披雲閣建設が始まる大正3年頃の新聞が見られたことから、コンクリート製東石が創建当初のものである可能性が高いと判断した。

註1

立協和夫「戦前期の在日外国人銀行（下）」『早稲田商学第368・367合併号』1996

註2

高梨健司「片倉製紙の並種生産体制の構築」『帝修大学社会科学院第44号』2010

註3

片倉工業株式会社HP

（2）雨樋の刻印

雨樋（集水器）に「タニタ」の刻印があり、現存する株式会社タニタハウジングウェアの製品を使用していることがわかった（写真2-12）。同製品の製作開始年は不明であるが、創業が1947年であることから、改修で設置された製品と考えられる。なお、現在も同型の製品が製造されている。

（3）瓦の葺き替えと棟瓦、軒瓦及び隅口の产地

棟瓦は葺き替えに伴う新古あることを確認した。（写真2-13）さらに、葺土に残る棟瓦の引掛け突起の位置と、瓦棟の位置が合致しておらず、現存の瓦は後から葺き替えられたものと考えられる（写真2-14・15）。葺き替えの契機を特定する根拠に乏しいが、昭和21年の南海地震発生時に披雲閣の瓦が落ち、庭の燈籠が倒れる等の被害が出ていることから、大規模な葺き替えの契機としては南海地震の可能性も十分推定できる。また、瓦に施された刻印（写真2-16～19）に「請負 三州 柳原安吉 新川」の文字が認められ、少なくとも一部は三州瓦（三河産）であることが判明した。それ以外にも制作者を示すと考えられる「（○に久）別製」の刻印や、規格を示すと考えられる「一区 四三号」「一区 五五号」といった刻印が認められた。

（4）野地板の印字と屋根工事

野地板に印字が複数種類認められた（写真2-20～24）。「（○に久）改良」「（○に三）」については、瓦の刻印に類似の表現が見られ、瓦と瓦下地である野地板に共通の表現が見られることが指摘できる。生産時の共通性か、施工時の共通性を示すのか、或いはその双方かといった可能性を考えられるが、検証は出来ていない。「中横」「横」「十五入」

といった、部材名や数量を示す表現も認められる。いずれも手書きでなく印字である。

（5）木材に残された墨書き

主に小屋裏と床下の部材に墨書きが見られたが、施工年・施工者・施主等に関する情報は得られなかった。一方で、部材の名称・寸法等に関する記述は一定程度の法則性を持っていることを確認している。以下には墨書きの内容について整理する。なお、凡例は表2-1のとおり。また、写真キャプション中の番号も表2-1と対応する。

①部材名称を表すもの

部材名称としては「約束」のみが確認される（写真2-25）。

②使用部位を示すもの

「天’へ」「天’～尺八」といった標記が見られ、天の部分は天井といった意味であろうか。後半は部材の寸法を表すものと考えられる。（写真2-26）

③設計図上の位置を示すもの

「い」「ろ」「は」を用いて、設計図上の位置との対応を図っている。（写真2-27）

④不明（材料規格か）

「二号」「三号」「七号」といった、数値+号の組み合わせによる表記が散見された。数値では2・3・4・7が確認される。（写真2-28）

⑤その他

天井板（23-2）表（写真2-29）

出口尔口スモ奉て	切
比口口スモ	
相連六ノ字口	
ハノ字と	印口
	通
	連
	物
	候
	候儀

天井板（23-2）表

{ 可合候
居

（6）床下の火打ち土台の設置時期

火打ち土台が足固めを貫通して取付ていることや足固めの上面に墨付けしていることから当初からの施工と考えられる。（写真2-30・31）

（7）事前調査で把握していなかった部材の確認

解体に伴い、小屋裏及び床下で、当初想定していなかった位置のズレ及び部材の新規確認があった。

①小屋裏で、ろ～3からろ～5の間で陸梁の位置が設計図と異なっていた。なお、設計図は一部の寸法を計測し、図上で均等割りして作図されたもの。このため、陸梁は特に西



写真 2-9 陸梁のワレ



写真 2-13 棟瓦の新（上）旧（下）



写真 2-10 術間のつかえ棒



写真 2-14 棟瓦と瓦棟の位置関係



写真 2-11 小規模な火災の痕跡

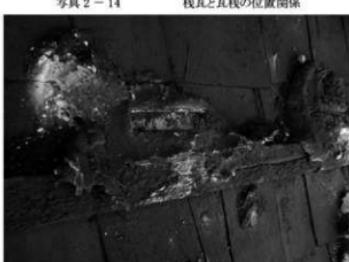


写真 2-15 棟瓦の引っ掛けと瓦棟のズレ



写真 2-12 節の刻印 (タニタ)



写真 2-16 瓦刻印①



写真 2-17 瓦刻印②



写真 2-21 野地板印字①



写真 2-18 瓦刻印③



写真 2-22 野地板印字②



写真 2-19 瓦刻印④



写真 2-23 野地板印字③



写真 2-20 野地板の印字

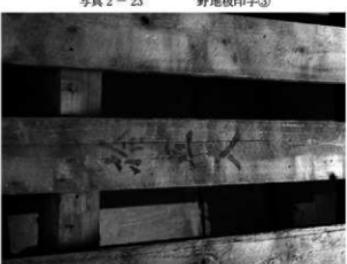


写真 2-24 野地板印字④



写真2-25 墨書「約束」番号3



写真2-26 墨書「天へ尺八」番号4



写真2-29 墨書 番号2



写真2-27 墨書「は 尺九」(タニタ) 番号18

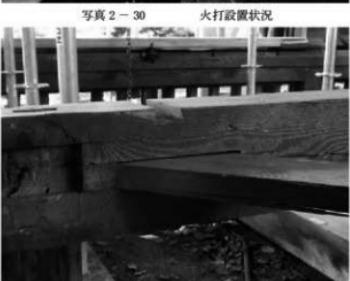


写真2-30 火打設置状況



写真2-28 墨書「式号」番号10

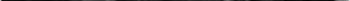


写真2-31 火打設置状況近景

側で不均等なスパンで配置されていたことが明らかになった。こうした不均等割りの理由は不明であるが、当部屋が当初設計から変更設計されたこと(第1章)と関連する可能性がある。位置詳細は図4-23参照。

②床下で、ろー5に外回り土台と内回り土台をつなぐ敷土台が配置されていた。(写真2-32)

(8) 床板と濡縁の張替痕跡

床板・濡縁の根太の解体中に、解体時に抜いた釘とはずれた箇所に釘穴の痕跡が残ることを確認した(写真2-33～35)。痕跡(釘穴)は解体した床・縁のほぼ全域に亘る。部材を転用したので無ければ、床板と濡縁はほぼ全面いつかのタイミングで張り替えられた可能性が高い。契機・時期ともに不明である。

(9) 床板の焼損と床下進入口

第3節(4)で確認した火災痕の直上の床板は、周囲と木目が異なっており、長辺80cm程度の取り外し可能な進入口が設けられていた(写真2-36)。焼損の範囲によって、火灾は建物が壊れた状態で発生したと考えられるところから、当然床板も焼損したはずである。床板の焼損を契機に、焼損範囲の修理に伴って進入口を整備したものと考えられる。なお、床板上には波状に接着剤の痕が残されているが、これは絨毯の滑り止めとして施されたものである。建築当初は濡酒な絨毯が敷かれていたが、いつしか化織の絨毯に取り換えられており、当初の絨毯は現存しない。焼損後に取り替えた床板にも連續した接着剤痕が認められることから、現在床板上に残る接着剤痕は当初の絨毯設置に伴うものではなく、その後の敷き替えに伴う行為であろう。

(10) 電気設備の設置

小屋裏、床下共に多数の電気コードが布設されており、所々コードはないものの、碍子が残される等の状況から設置と撤去が複数回実施された状況が推定された。また、床に電気コンセントが設置され、そのための電線の引き込み孔が穿たれていた(写真2-37)。被覆闇は建築当初から電気を利用していたことが知られているが、それが当初の電気設備であるかを推定することは、工事範囲が蘇鉄の間に限られていたことから困難であった。もとより電気設備は建物全体で整備された項目であることから、この点の解明は今後の課題したい。

(11) 照明

工事の実施前に、施行中の安全性を確保するために照明(室内シャンデリアと廊下電灯)を取り外した(写真2-38・39)。いずれも小屋裏で電線を引いて通電している。電球は当然だが何度も取り換えており、一部はソケット側も改修(取り替え)されている。基本的に遺存状況は良好であるが、シャンデリアでは房状の金具のいくつかが欠損するなど、細部の意匠は失われた部材もある。天井との固定は、シャ

ンデリアについては電線を通す金属製管の内部に固定用の銅線を通し、小屋裏で梁に銅線を巻き付けることで固定していった。廊下の照明は留め金を釘で固定していた。

第5節 小結

今回、天井や床下等の解体に伴い改修の履歴や構造等が明らかとなった。総体としては経年劣化による柱の倒れや鶴居の垂れ下り等の変化が認められ、また小規模な修理が各所で認められるものの、基本的には建築当初の状況から大きく改修されておらず、築100年強が経過しているが、当初の姿を良好に保っているといえる。



写真2-32 設計図には記載のない敷土台

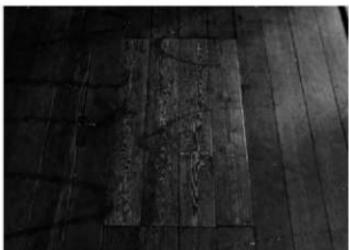


写真2-36 火災痕上の床板



写真2-33 内部根太の釘穴調査



写真2-37 電気コンセント用の孔



写真2-34 縁大引の釘穴調査



写真2-38 室内シャンデリア



写真2-35 釘穴調査の拡大



写真2-39 階下電灯

表 2-1 墓書リスト

番号	位置	位置細分	位置細細分	墨書	番号	位置	位置細分	墨書
1	土台・床東	ろー5土台	ろーC~D	上	30	桁	七號	七號
2				柰本文中に記載	31			七號
3				釣束	32			七號口間
4				天'へ尺九	33			七號武間 八五方丈
5				天'へ尺九	34			七號武間
6				天へ尺七	35			東七号 □
7				天'へ尺九	36			八五 武間 十口丁
8				天'へ尺九	37			八五方丈 捨口丁
9				天'へ	38		真東・方杖・その他	□□□[釣束か]
10				武号	39			□□東[釣束か]
11				二号	40			ツヅ東
12				二号	41			釣束
13				二号	42	東	小屋組み	□□尺九
14	裏甲			□新'號□右之分	43			ろ天
15				化□□□方'	44			天'ろ尺七
16				化■2	45			天'ろ尺七
17				七號■	46			天'尺七
18				は 尺九	47		胴差	テ 三号
19				は 尺五'	48			テ 三號
20				は 尺七	49			テ 三號
21				は 尺拾	50			テ 四号
22				尺リ 尺拾'	51			テ 四号
23	是固め			天ち 尺拾 2	52	隣梁側面	母屋	二号
24				天ち 尺拾	53			四寸□
25				武号	54			□□[釣束か]
26				武号	55			□□[釣束か]
27				武号	56			□□[釣束か]
28				武号	57			□□[釣束か]
29				武号	58			釣□□[釣束か]
					59			□十九□(尺か)
					60			□十九尺□
					61			に八拾□
					62			二■
					63			八尺五寸'
					64			八寸

凡例

- 不確かな文字については「は 尺五」のように文字の後ろにカンマを入力
- 不明な文字については□で入力
- 不明な文字で文字数が分からぬ物については■で入力

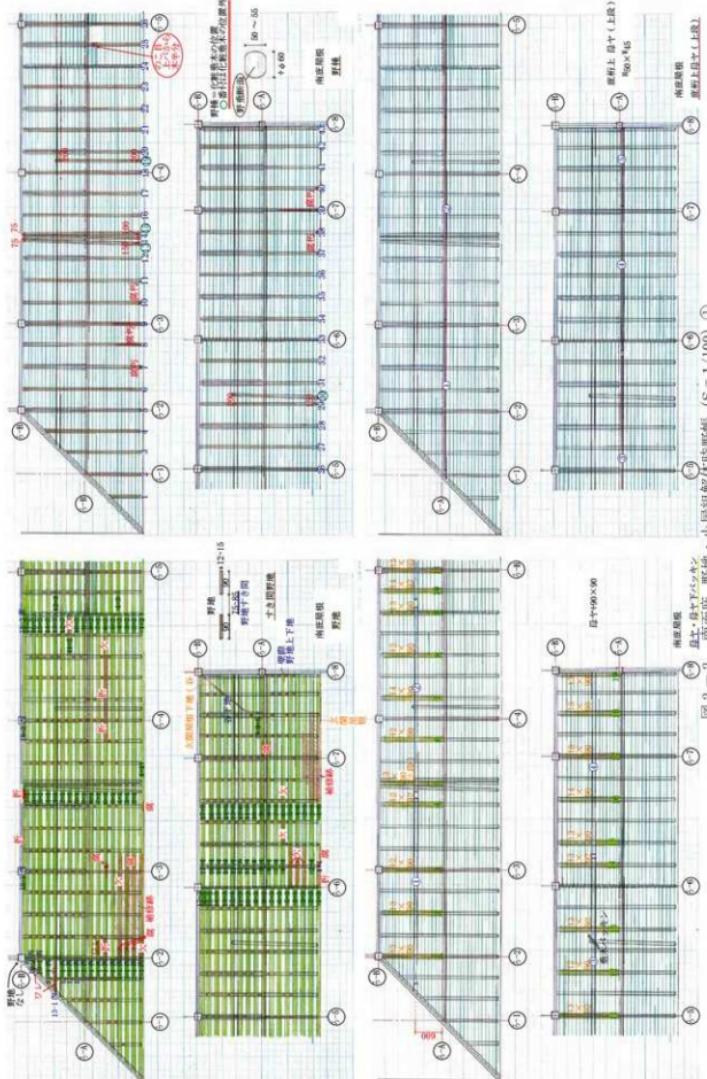


图 2-2 侧面比・小倍組合体の耕帳 ($S = 1/100$) ①

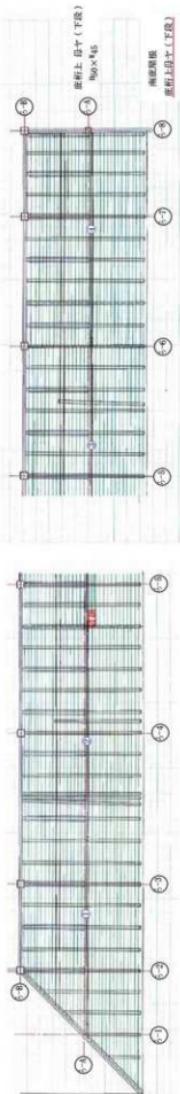


图 2-3 南面庭 野地・小屋組解体時野帳 ($S = 1/100$) ②

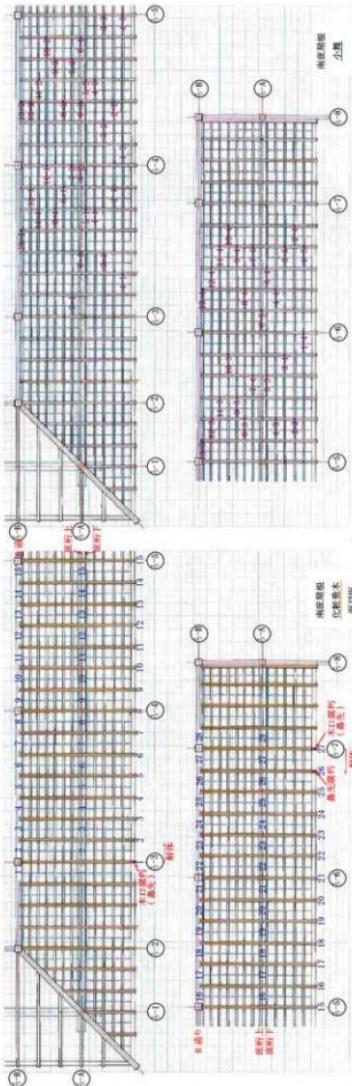


图 2-4 南面庭 野板・小舞等解体時野帳 ($S = 1/100$) ①

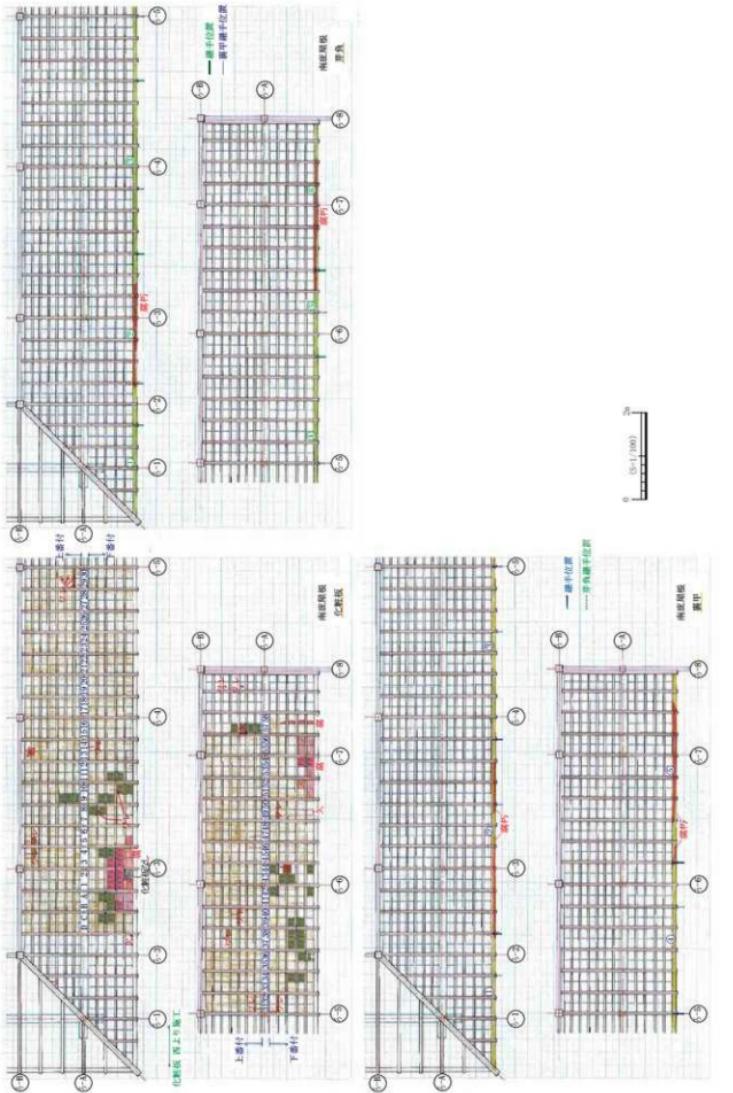


图 2—5 南面厅 裹板·小舞等解体的野板 ($S = 1/100$) ②

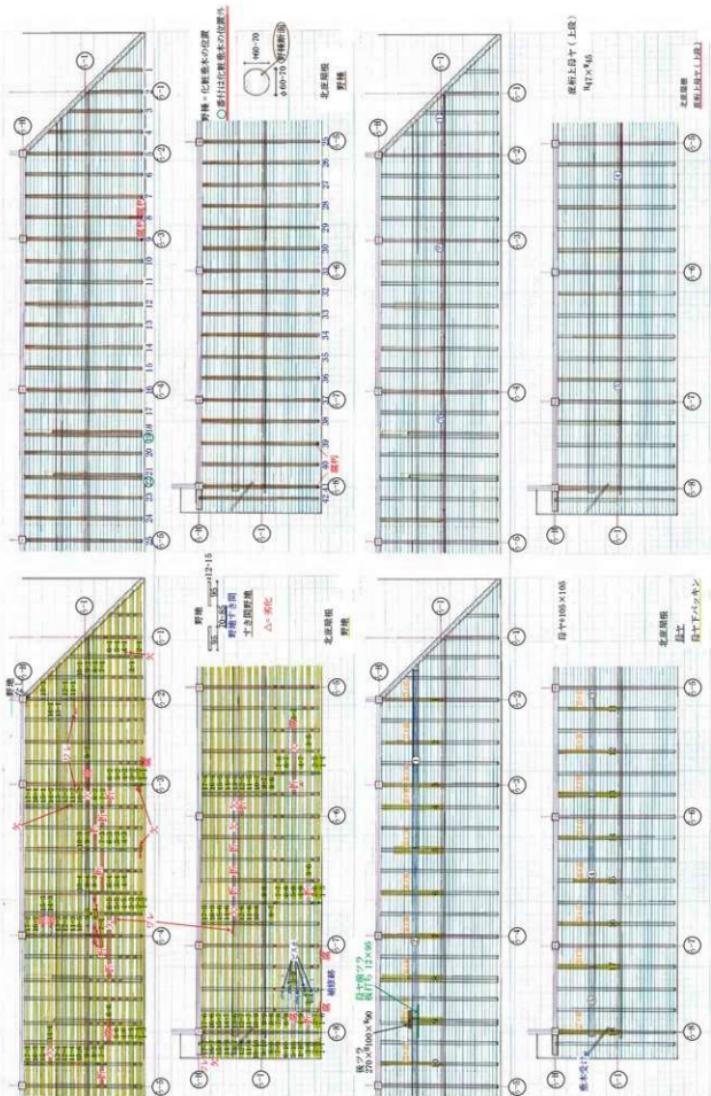


図 2-6 北面庭 野地・小屋組解体時野帳 ($S = 1/100$) ①

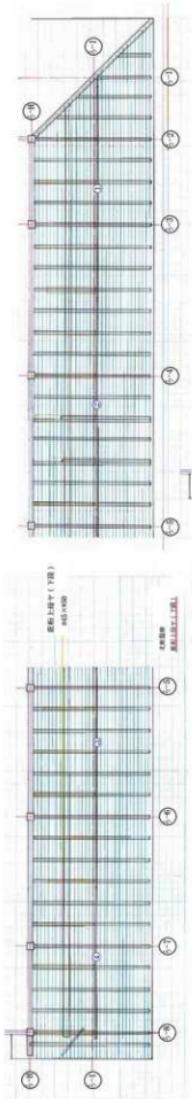


図 2-7 北面庭 野地・小屋解体野帳 ($S = 1/100$) ②

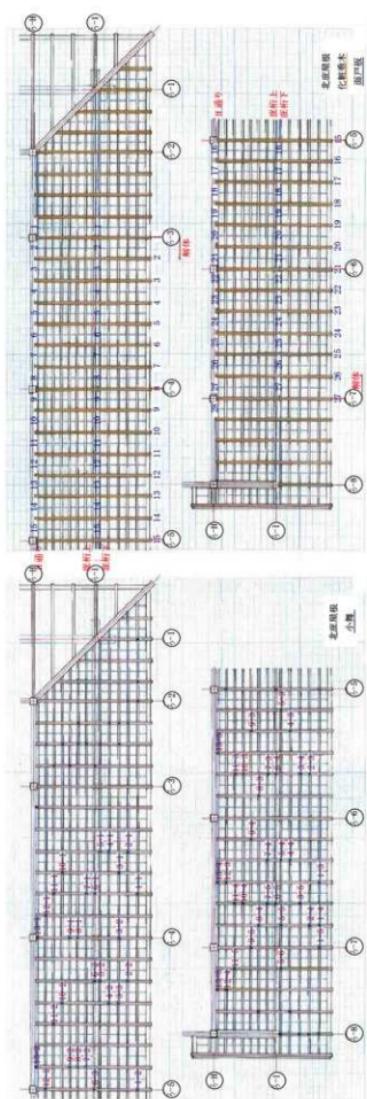


図 2-8 北面庭 裏板・小梅等解体野帳 ($S = 1/100$) ①

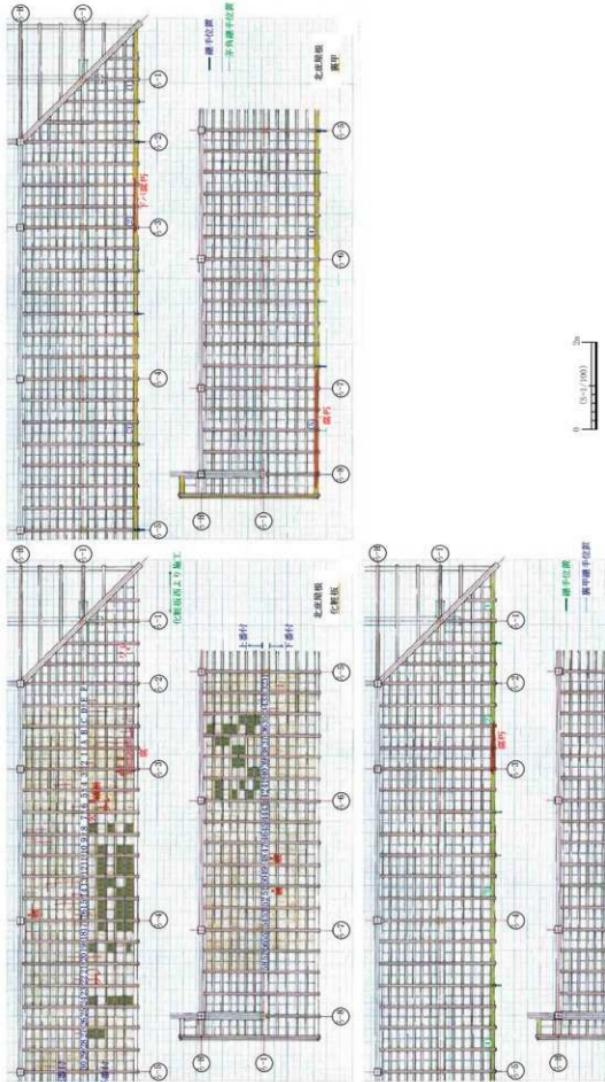
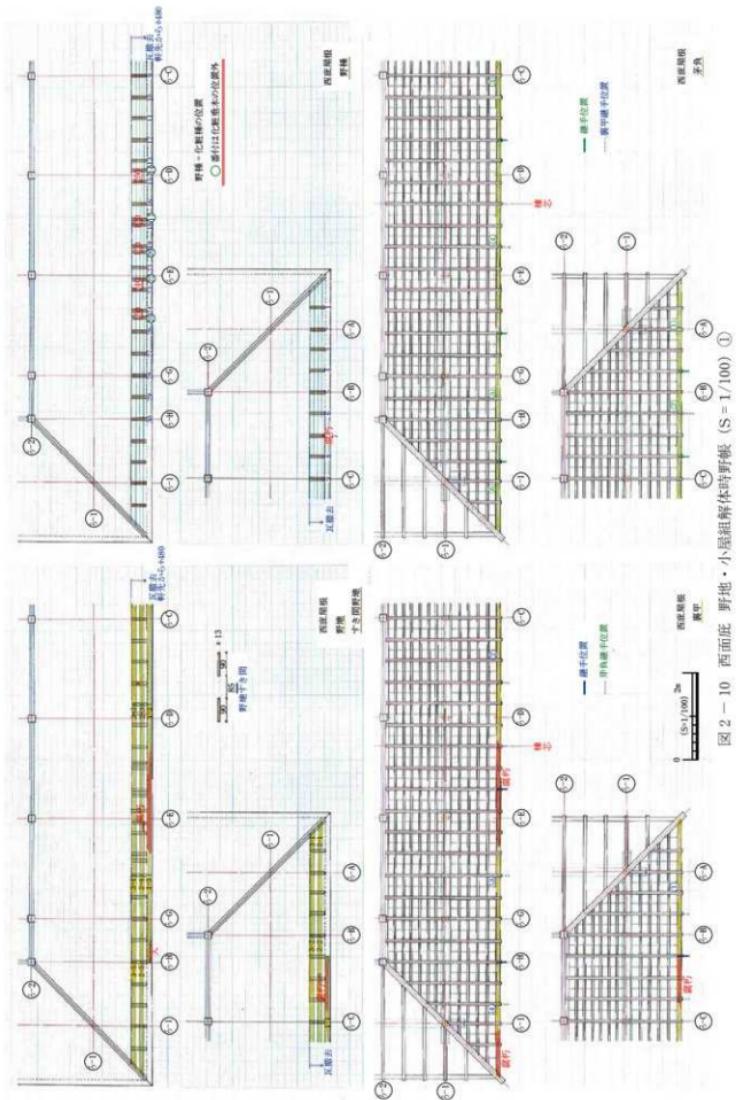


图 2—9 北面厅 装板·小舞等身体尺寸野帳 ($S = 1/100$) ②



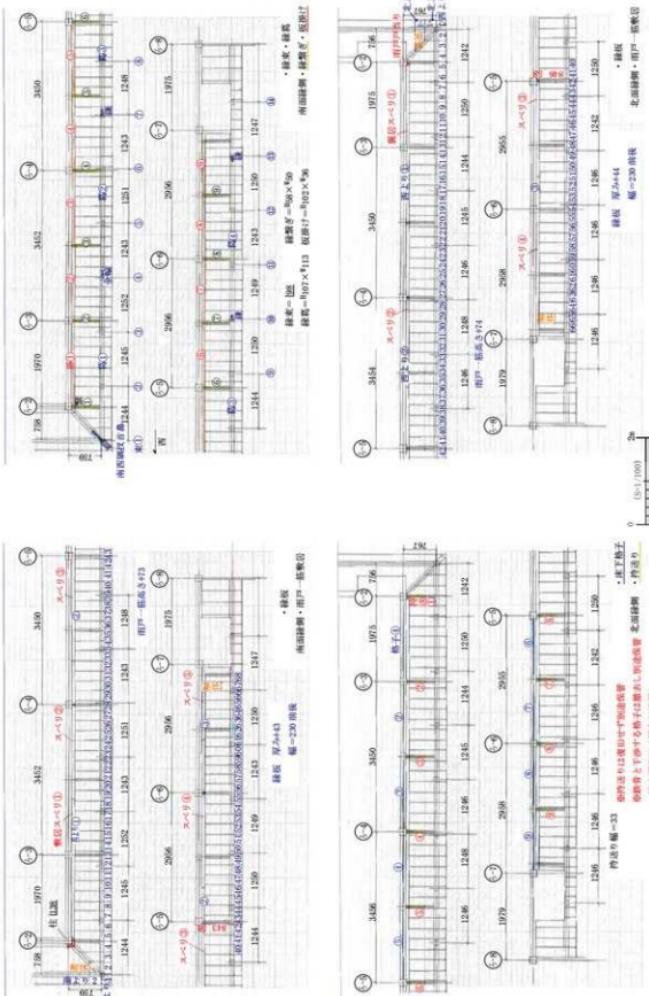


图 2-11 绿板・綠床組み解体時断面図 (S = 1/100) ①

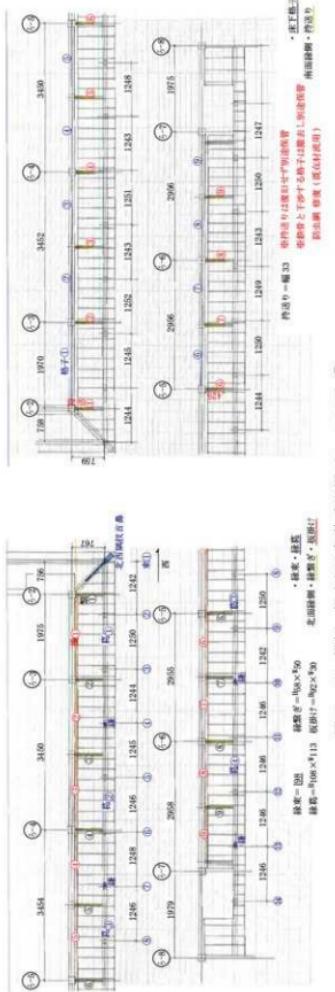


图 2—12 绿板・模板组合体对照表 (S = 1/100) ②

*注: 68-76, 67-77, 68-76, 67-77, 1294-1300。

脚手架: 500×900 (等高脚手架)

脚手架: 600×900 (等高脚手架)

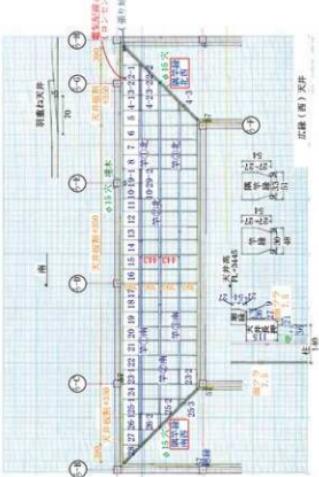
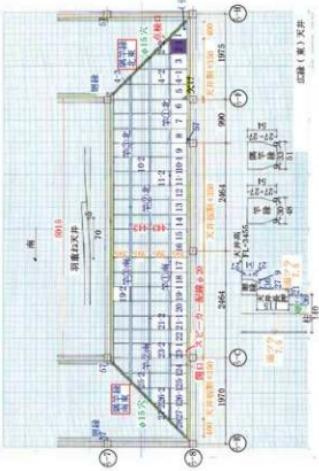
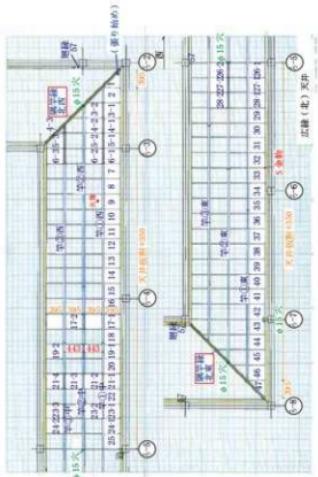
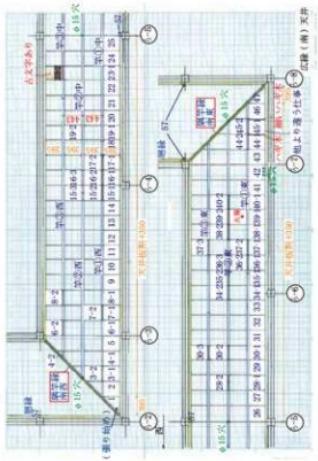
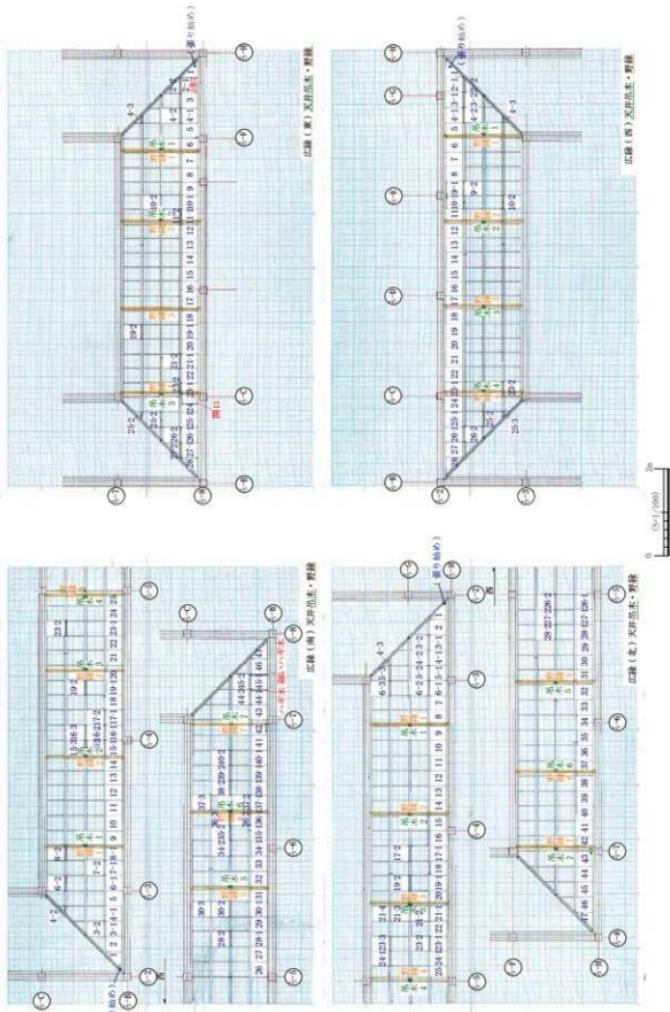


図 2—13 内部天井解体時野帳 ($S = 1/100$) ①

图 2—14 内部天井解体时野板 (S = 1/100) ②





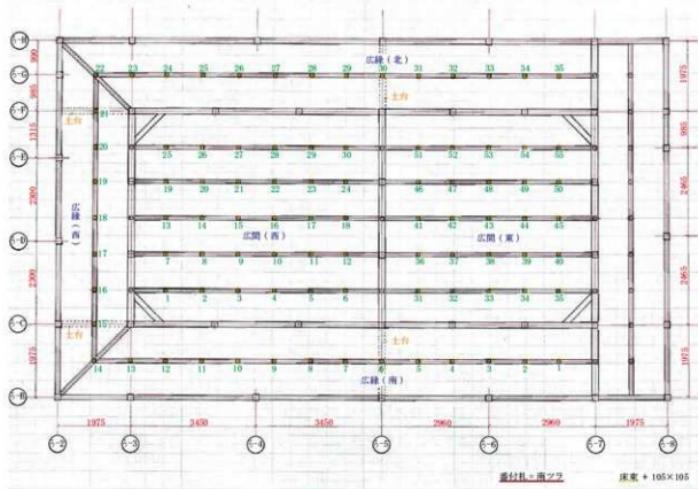


図 2-15 床組・建具解体時野帳 (S = 1/120) ①

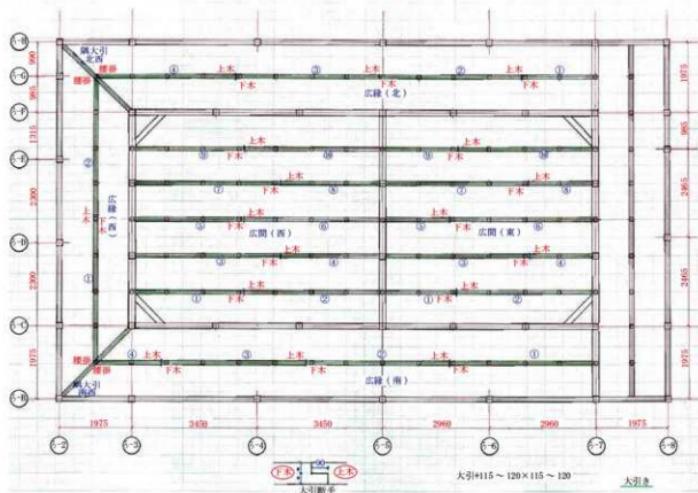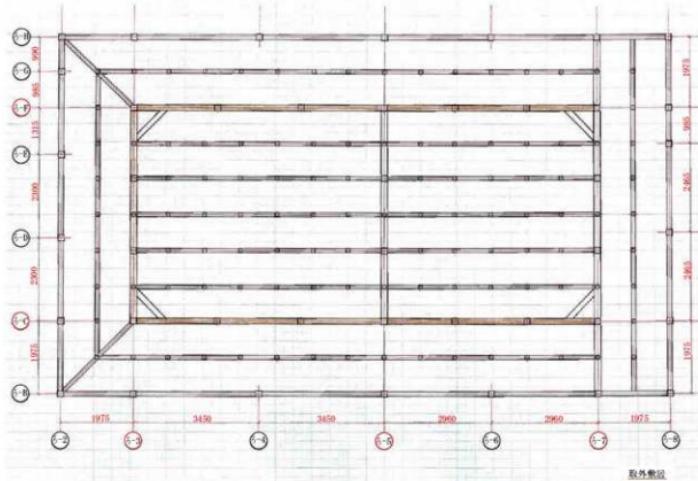

取外壁図

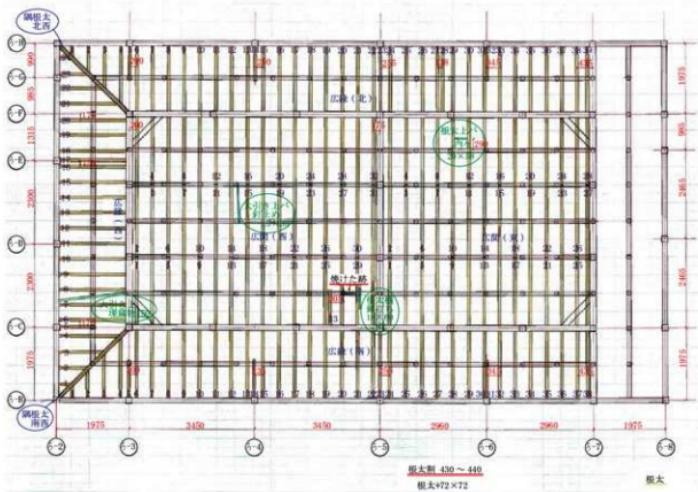


図 2-16 床組・建具解体時野帳 (S = 1/120) ②

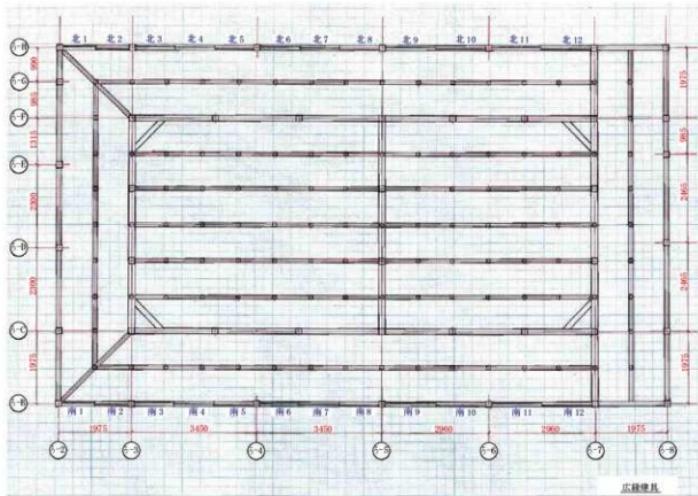


図 2-17 床組・建具解体時野帳 (S = 1/120) ③


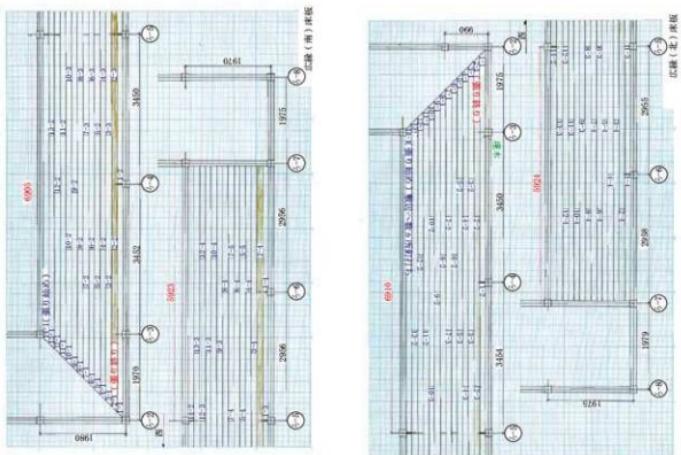


図 2-18 床板解体時野帳 (S = 1/100) ①

图 2—19 床板解体时断板 (S = 1/100) ②

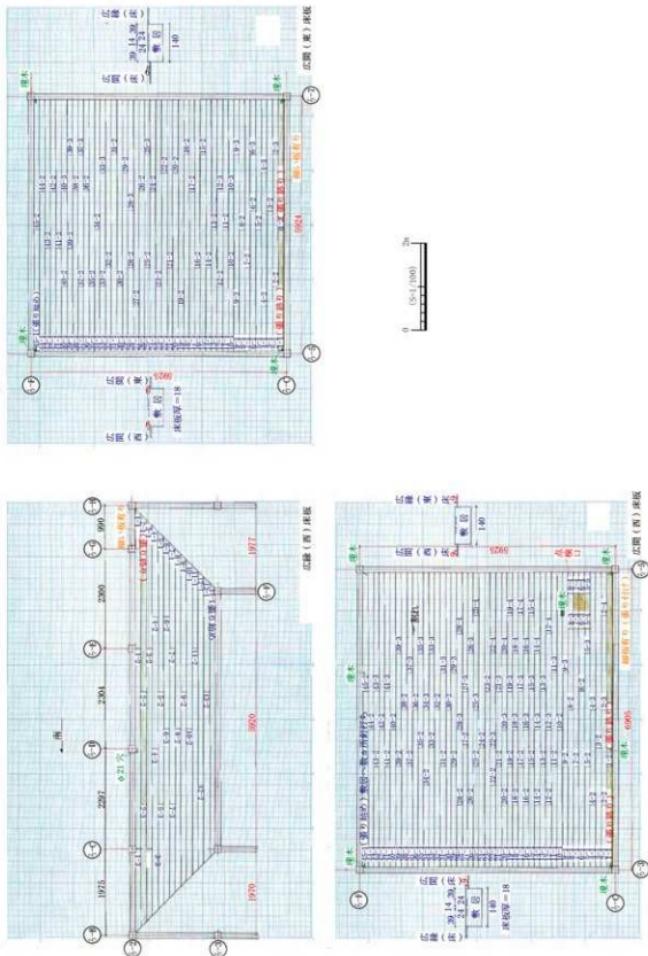

第3章 耐震診断及び構造補強

第1節 概説

蘇鉄の間の耐震診断及び補強案作成を、文化庁文化財部「重要文化財（建造物）耐震診断指針（平成24年6月改正）」（以下、文化庁指針と示す）に基づき実施した。また、現行建築基準法等の諸規定も参考とした。対象建物は今後も不特定多数の人により活用されることを考慮し、耐震診断を実施し、耐震性能が満足しないことから補強案作成及び補強設計を実施した。

平成19～20年度に、耐震診断及び補強案作成を実施しているが、当時の史跡高松城跡建造物検査委員会（現史跡高松城跡整備会議建造物整備部会、以下本章では委員会の名称は「建造物部会」とする。）に諮ったが補強案について決定に至らなかった。その後、平成21年以降に文化庁指針も更新され、木造建物の解析手法の進歩もあったことから、今回改めて診断の見直し及び補強案作成を実施し、平成29～30年に建造物部会に諮った上で補強工事を実施した。

既往の耐震診断から今回改良した点は、(a) 地盤調査の追加、(b) 液状化の判定、(c) 加速度増幅率の算定、(d) 立体解析による建物復元力特性の算出、である。(a) では地震力を精査するために、ボーリング1か所、およびPS検層を実施し、工学的基盤を明らかにした。(b) では土質試験を実施し液状化判定を行った。(c) では(a)、(b)の結果から、限界耐力計算に用いる加速度増幅率を精算法で算出した。(d) については、前回の診断では建物復元力特性を算出する際に、各復元力特性の単純な足し合わせにより算出していたが、今回は、建物を3次元立体解析フレームにモデル化し、建物全体の復元力特性を算出した。

補強案決定に至るまでに複数回建造物部会に諮った。本報告書においても会議資料を参考資料として掲載する。

第2節 耐震診断の方針及び診断結果

(1) 耐震性能の目標値と解析方法

蘇鉄の間の診断には、文化庁指針に従い、等価線形化法（限界耐力計算）を用いた。必要耐震性能の目標値は、文化庁指針による安全確保水準とし、極稀地震時における応答層間変形角1/30rad、以下を目標とした。ただし、補強案においては、柱の折損が生じないことを確認して、建物の変形性能が高いことが確認できた場合には、層間変形角は1/15rad、以下とした。風荷重について、再現周期500年の極稀に起きた風荷重に対しては、気象情報等により事前に予測できるため、入場制限等の運用面

で対応することとした。

解析は、立体骨組みモデルを構築し（図3-1）、静的増分解析を実施し、建物の復元力特性を算出した。その後、算出した復元力特性を用い限界耐力計算を行い、極稀地震時の応答値を算出し、耐震性能を評価した。耐震要素の位置図を図3-2に示す。

(2) 地盤調査及び加速度増幅率の算定

地盤構成の確認及び地震力精査のために、敷地内で地盤調査を実施した（図3-3）。今回の調査では、ボーリング調査1箇所、標準貫入試験、PS検層、室内土質試験を実施した。

推定地盤断面図を図3-4に示す。本建設地はGL-11.6mまでが冲積層で、一部礫質土層を挟むが概ね三角州性の砂質土層である。中間層のN値は18～28の範囲で中程度の締まりを有し、GL-11.6m以深は洪積粘土層を挟んでいる。

PS検層の結果、GL-30.5m以深においてせん断波速度VS400m/s以上が確認されたことから、工学的基盤面をGL-30.5mとした（図3-6）。

『2015年版建築物の構造関係技術基準解説書』⁹⁾に基づき液状化判定を実施した結果、液状化する可能性は低いことを確認した。よって、耐震診断の限界耐力計算で用いる地盤の加速度増幅率(Gs)については、PS検層の結果を用い精算値を算出した。その結果を図3-7に示す。

参考文献：1) 2015年版建築物の構造関係技術基準解説書、監修 国土交通省国土技術政策総合研究所、国立研究開発法人建築研究所

(3) 診断結果

主な耐震要素は土壁（厚さ70mm）とし、立体解析モデルでは、柱、梁は線材置換、土壁（全面壁、重壁、腰壁）はプレース置換とした（図3-1、2）。土壁は文化庁指針で示される復元力特性を基に、柱面内にある土壁の有効厚さをかけて耐力を算出した。屋根重量については、現状は棟瓦の葺き土厚さを6cmと仮定した。

診断の結果、極稀地震時は、X方向、Y方向ともに応答値が大きく算出できず必要な耐震性能を満足できなかつた（図3-8、表3-1）。

第3節 発掘調査

基礎形状を検討するにあたり、地下構造の状況を確認するため、蘇鉄の間の南北で、敷石等が無い箇所を対象に確認調査を実施した（図3-5）。調査には4箇所のトレ



図 3-1 立体骨組みモデル

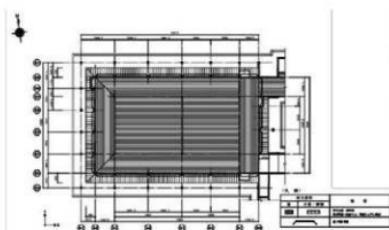


図 3-2 耐震要素位置図

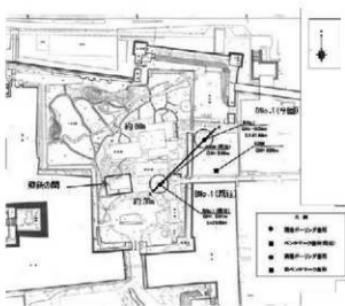


図 3-3 地盤調査地

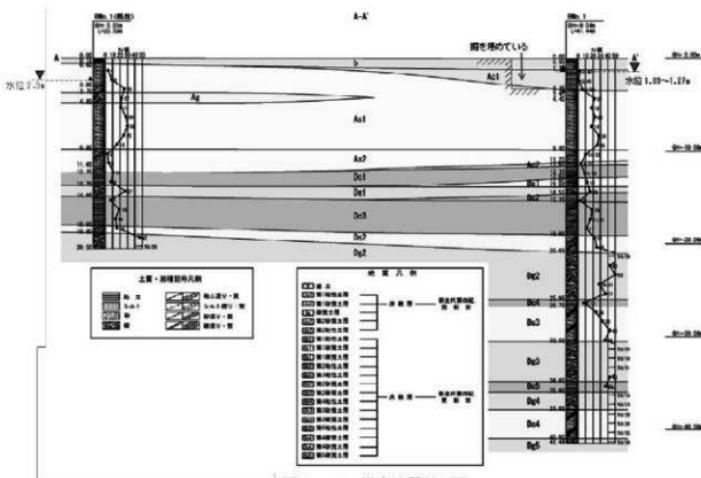


図 3-4 推定地質断面図

ンチを設定した。掘削の結果、現地表面から2～3cmの深度で近世の遺構面が存在することを確認した。このため、基礎の地下掘削は原則出来ないことが確認され、基礎は地上に設置することとした。なお、これらの遺構の形成時期や性格は基本的に遺構検出に留めたことと調査範囲が狭いために明らかに出来ていない。

第4節 補強方針の検討

補強方法については、建造物部会にて複数案を提示し、何度かの議論を経て、鉄骨フレームでの補強となった。決定までに提示した複数案の内容については会議資料に示す。以下に、各回における指摘事項、修正点等の概要を以下に示す。各回の指摘事項文書に示す最後の()内に、次回以降の部会で対応した内容と、それに関連する会議資料を示す。

第2回史跡高松城跡整備会議建造物整備部会

平成30(2018)年2月6日：

- ①補強案A(鉄骨フレーム案)を基本方針とする。
- ②補強の基礎は目立たないようにしてほしい。
→(第21回①)
- ③補強部材が室内に露出する箇所については、なるべく目立たないようにしてほしい。
→(第21回②)

第21回史跡高松城跡整備会議建造物整備部会

平成31(2019)年1月29日：

- ①発掘調査により、基礎を床上に設置し、基礎と鉄骨の納まりを修正した。(図3-26・27)
- ②補強部材の納まりについて修正した。(図3-28)
- ③鉄骨柱の位置について、室内側から見てなるべく目立たない位置がどこかを検討してほしい。また補強柱の断面は既存柱と同じ大きさのほうが目立たないと思う。
→(第22回①)
- ④縁の外側の一方だけで大きなフレームを設置することはできないか。
→(第22回②)

第22回史跡高松城跡整備会議建造物整備部会

平成31(2019)年3月27日：

- ①鉄骨柱の位置を縁側の内側、外側に設置する2種類を提案し、補強柱のモックアップを製作し現地にて検討した。(図3-30 補強案A,B)
- ②外部フレームについて提案した。基礎や鉄骨柱が大きくなり過ぎることが懸念事項であった。(図3-31 補強案C)
- ③補強案Bで決定となった。

第24回史跡高松城跡整備会議建造物整備部会

令和元(2019)年11月11日：

- ①補強案Bで決定したことを再確認した。(図3-32)

第25回史跡高松城跡整備会議建造物整備部会

令和2(2020)年3月10日：

- ①決定した補強案Bについて実施設計において変更となる点等を説明した。(図3-34～36) 詳細内容は第5節に示す。

第5節 採用した補強方法の概要

次に決定した補強案の概要を示す。補強の概要図を図3-9に示す。鉄骨フレームの柱を、外部道具前に設置し、建物本体を補強する案となった。内観と外観の意匠に影響を与えないように、底面、天井裏を使い補強材を配置し、できるだけ補強材が目立たないように配慮した。補強フレームの柱は、意匠的な見え方を配慮し、既存木造の柱の断面サイズと同等の柱となるように決定した。補強鉄骨の柱脚には、浮き上がり防止の基礎が必要となり、鉄骨の基礎梁を鉄筋コンクリート基礎内に納め基礎を設けた。当初は目立たないように地中に基礎を埋めることも検討していたが、発掘調査によりGL-3cm程度で遺構面が確認されたため、基礎は地中に埋めず、地上(床下)に設置することとした。補強案策定時は鉄筋コンクリート基礎の他に、浮上り防止のためのアースアンカーの使用も想定されたが、補強実施設計において精査した結果、鉄筋コンクリートのみで対応できることが確認できたため、鉄骨梁および鉄筋コンクリートによる基礎とした。

極稀地震時の応答値の目標は1/30rad。以下とした。補強後の診断の結果を図3-10、表3-2に示す。葺土6cmの場合、X強方向1/32rad、Y方向1/32rad、筋葺き1.25cmの場合、X方向1/34rad、1/35rad。となり、いずれの場合もX、Y方向ともに、必要とされる耐震性能を満足した。瓦の葺土は診断時には不明だったため、葺土の厚さを二種類想定し検討を行った。実施設計時に葺土厚さを確認し、問題ないことを確認した。極稀の風荷重に対しても、建物耐力が上回っており性能を満足している。図3-11～16に実施設計時における実施補強設計図を示す。

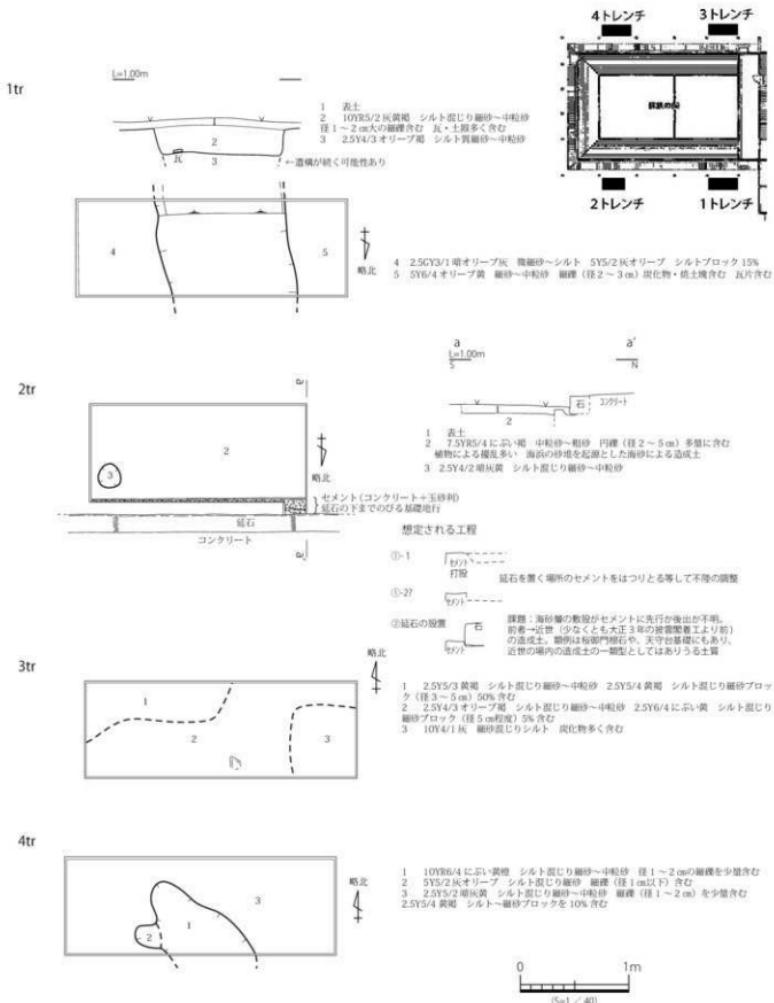


図 3-5 発掘調査平・断面図

PSa (I = 0.01~0.05m, L = 1.17m)				PSb (I = 0.01~0.05m, L = 1.17m)				工事の基盤			
地盤	上層名	地盤性状	標準貫入試験 $P_{60}(kgf)$	地盤	上層名	地盤性状	標準貫入試験 $P_{60}(kgf)$	地盤	上層名	地盤性状	標準貫入試験 $P_{60}(kgf)$
S-30~S-34	砂質シルト質粘土	S	300	S-30~S-35	砂土	Ds	-	S-30~S-35	砂質シルト質粘土	S	200
S-35~S-37	シルト質土質	Ast	-	S-35~S-37	シルト質土質	Ds	-	S-35~S-37	砂質シルト質粘土	S	200
S-37~S-39	シルト質土質	Ast	-	S-37~S-39	シルト質土質	Ds	-	S-37~S-39	砂質シルト質粘土	S	200
S-39~S-41	シルト質土質	Ast	-	S-39~S-41	シルト質土質	Ds	-	S-39~S-41	砂質シルト質粘土	S	200
S-41~S-44	砂	-	-	S-41~S-44	砂	Dg	-	S-41~S-44	砂	Dg	-
S-45~S-47	砂質シルト質	Ast	-	S-45~S-47	砂質シルト質	Ds	-	S-45~S-47	砂質シルト質	Ds	200
S-47~S-50	砂	-	1,400	S-47~S-50	砂	Dg	-	S-47~S-50	砂	Dg	200
S-50~S-52	シルト質土質	Ast	-	S-50~S-52	シルト質土質	Ds	-	S-50~S-52	砂質シルト質粘土	S	200
S-52~S-55	砂質シルト質	Ast	-	S-52~S-55	砂質シルト質	Ds	-	S-52~S-55	砂質シルト質粘土	S	200
S-55~S-57	砂質シルト質	Ast	-	S-55~S-57	砂質シルト質	Ds	-	S-55~S-57	砂質シルト質粘土	S	200
S-57~S-60	砂	-	-	S-57~S-60	砂	Dg	-	S-57~S-60	砂	Dg	-
S-60~S-63	砂質シルト質	Ast	-	S-60~S-63	砂質シルト質	Ds	-	S-60~S-63	砂質シルト質粘土	S	200
S-63~S-65	砂質シルト質	Ast	-	S-63~S-65	砂質シルト質	Ds	-	S-63~S-65	砂質シルト質粘土	S	200
S-65~S-67	砂	-	-	S-65~S-67	砂	Dg	-	S-65~S-67	砂	Dg	-
S-67~S-70	砂質シルト質	Ast	-	S-67~S-70	砂質シルト質	Ds	-	S-67~S-70	砂質シルト質粘土	S	200
S-70~S-73	砂質シルト質	Ast	-	S-70~S-73	砂質シルト質	Ds	-	S-70~S-73	砂質シルト質粘土	S	200
S-73~S-75	砂質シルト質	Ast	-	S-73~S-75	砂質シルト質	Ds	-	S-73~S-75	砂質シルト質粘土	S	200
S-75~S-77	砂質シルト質	Ast	-	S-75~S-77	砂質シルト質	Ds	-	S-75~S-77	砂質シルト質粘土	S	200
S-77~S-80	砂質シルト質	Ast	-	S-77~S-80	砂質シルト質	Ds	-	S-77~S-80	砂質シルト質粘土	S	200
S-80~S-83	砂質シルト質	Ast	-	S-80~S-83	砂質シルト質	Ds	-	S-80~S-83	砂質シルト質粘土	S	200
S-83~S-85	砂質シルト質	Ast	-	S-83~S-85	砂質シルト質	Ds	-	S-83~S-85	砂質シルト質粘土	S	200
S-85~S-87	砂質シルト質	Ast	-	S-85~S-87	砂質シルト質	Ds	-	S-85~S-87	砂質シルト質粘土	S	200
S-87~S-90	砂質シルト質	Ast	-	S-87~S-90	砂質シルト質	Ds	-	S-87~S-90	砂質シルト質粘土	S	200
S-90~S-93	砂質シルト質	Ast	-	S-90~S-93	砂質シルト質	Ds	-	S-90~S-93	砂質シルト質粘土	S	200
S-93~S-95	砂質シルト質	Ast	-	S-93~S-95	砂質シルト質	Ds	-	S-93~S-95	砂質シルト質粘土	S	200
S-95~S-97	砂質シルト質	Ast	-	S-95~S-97	砂質シルト質	Ds	-	S-95~S-97	砂質シルト質粘土	S	200
S-97~S-100	砂質シルト質	Ast	-	S-97~S-100	砂質シルト質	Ds	-	S-97~S-100	砂質シルト質粘土	S	200

図 3-6 PS 検査結果

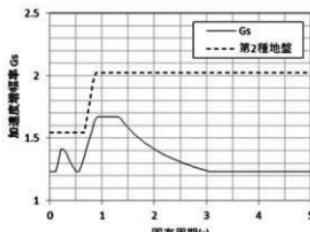
図 3-7 加速度増幅率 G_s の算定

表 3-1 診断結果（現状）

方向/層番	W (dN/m^2)	I層 1/15m時				最大応答開口形角 絶対値 (rad)	
		Q (dN)	C_b	等価周期 T_e (sec)	減衰定数 ζ	絶対値 (rad)	相対値 (rad)
X-1	4.81	46.0	0.04	5.79	0.371	1/47	-
Y-1	-	41.7	0.04	6.07	0.372	1/45	-

注 1) 一回目、変形が大きくなりすぎて応答値が求められないことを示す。
注 2) 等価時の検討は、参考とする。

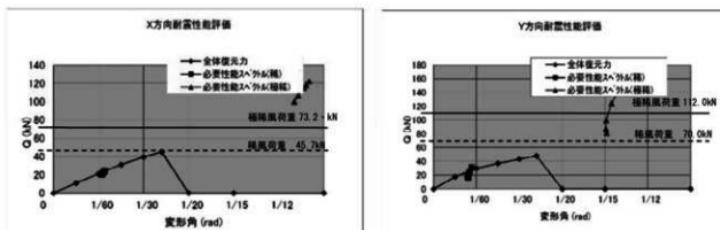


図 3-8 限界耐力計算結果（現状）

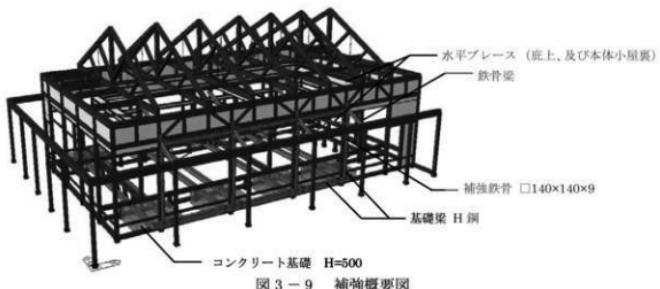


図 3-9 補強概要図

表 3-2 診断結果（補強後）
 (基土 6cm)

方向	階数	W (kN/m ³)	1階 1/30rad時		最大応答層間変形角	
			Q (kN)	CB (rad)	極地震時	極緩地震時 (rad)
X	1	293.0	0.255	1/133	1/32	
Y	1	4.92	219.5	0.189	1/133	1/32

注 1) 極地震時の強制曲線、参考とする。

(基土 1.25cm)

方向	階数	W (kN/m ³)	1階 1/30rad時		最大応答層間変形角	
			Q (kN)	CB (rad)	極地震時	極緩地震時 (rad)
X	1	293.0	0.342	1/154	1/34	
Y	1	3.66	219.5	0.251	1/154	1/35

注 1) 極地震時の強制曲線、参考とする。

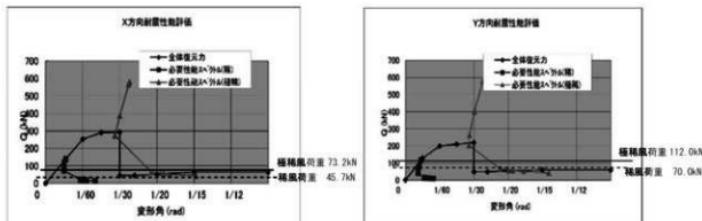


図 3-10 限界耐力計算結果（補強後）

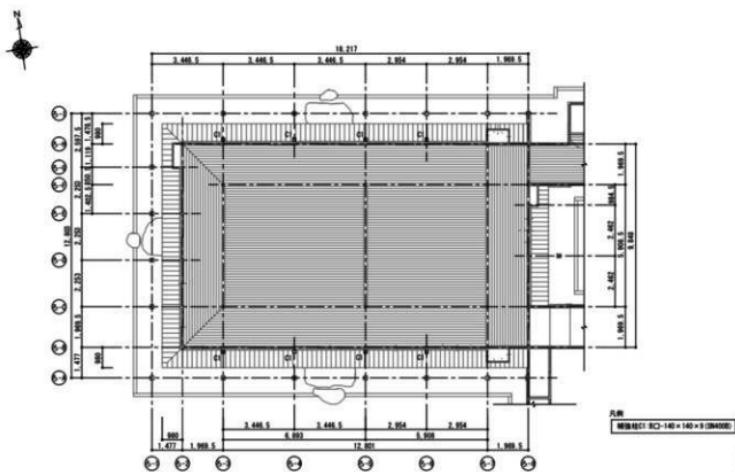


図 3-11 柱状図

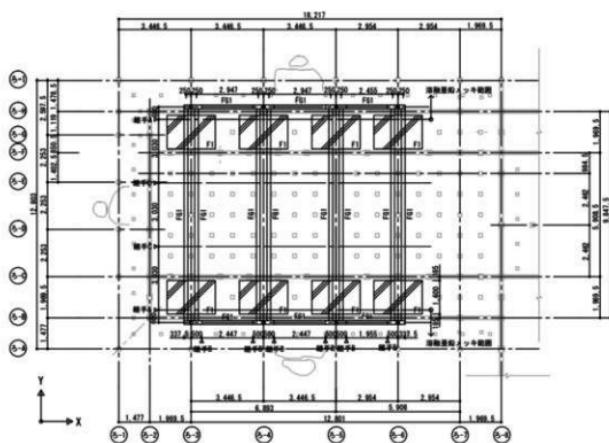


図 3-12 基礎伏図

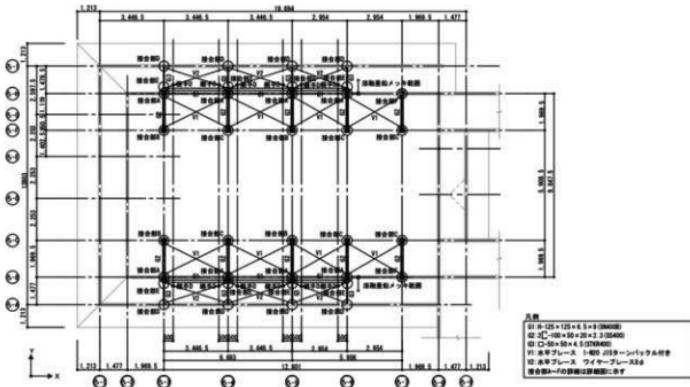


図 3-13 梁伏図 (レベル 3585–5360 mm)

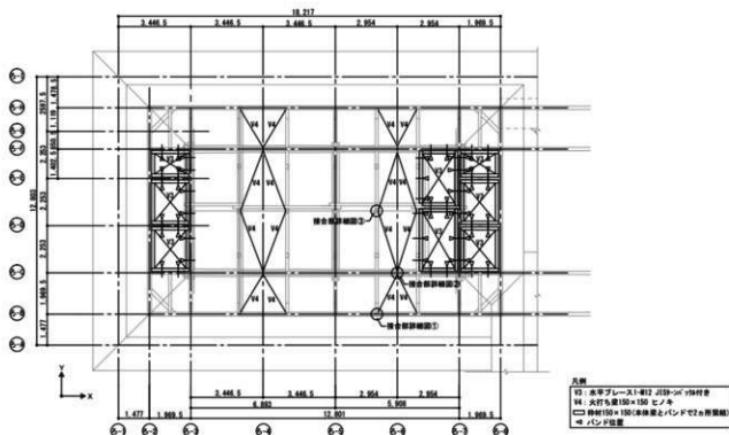


図 3-14 梁伏図 (レベル 5360 mm)

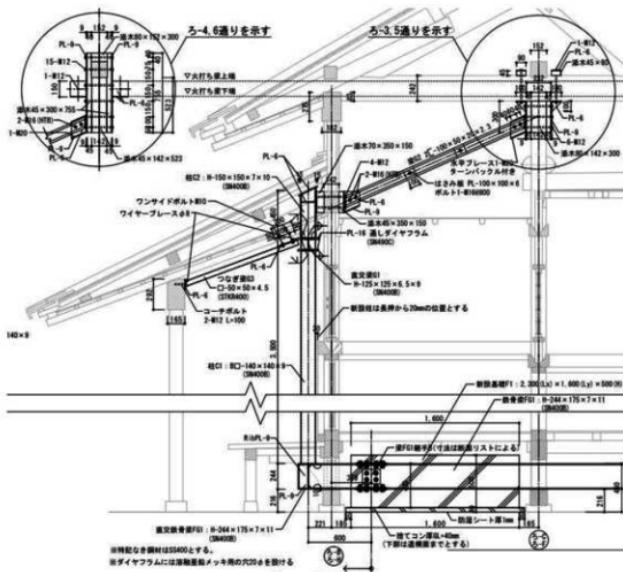


図 3-15 詳細図 (ろ-3.4.5.6 通り)

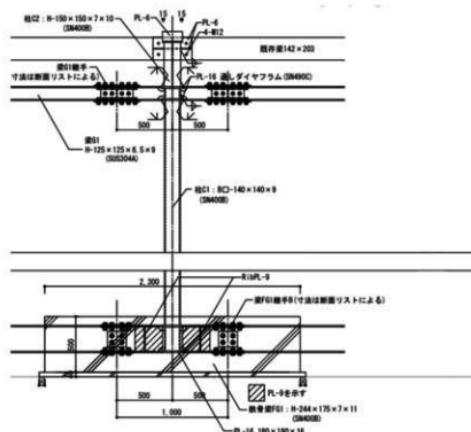


図 3-16 詳細図 (ろ-B.H 通り)

§ 1 建物

1-1 建物概要

名称 施設名		被災状況(既存字高部屋数)本館 対象建物		対象建物	
所有者	所在地	所有者	所在地	所有者	所在地
香川県高松市立五橋町72-1	五橋町	香川県高松市立五橋町72-1	五橋町	香川県高松市立五橋町72-1	五橋町
大正末年(1917年)		大正末年(1917年)		大正末年(1917年)	
地上階		地下階		地上階	
構造種別:木造軸組造法		構造種別:木造軸組造法		構造種別:木造軸組造法	
瓦葺		瓦葺		瓦葺	
屋根		屋根		屋根	
外壁		外壁		外壁	
小屋裏		小屋裏		小屋裏	
構造部材高:5.1 m		構造部材高:5.1 m		構造部材高:5.1 m	
面積:233.5 m ²		面積:233.5 m ²		面積:233.5 m ²	



1-2 本館概要

○既往の耐震診断から免査した。

1-3 地盤調査図

地盤調査の結果

前の地盤調査では、地盤調査においてボーリング1箇所(標準貫入試験20点)のみ実施されていたが、今回のボーリ

ング1箇所とTFPを追加して実施し、土質の変化を明らかにした。

・被災状況の判定

上の方の地盤を免査から、加速度増幅率を算出法で算出し、前段階が計算に適用した。

・被災状況の判定

上の方の地盤を免査から、加速度増幅率を算出法で算出し、前段階が計算に適用した。

1-4 施行概要図

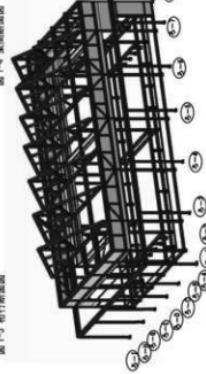


図1-2 平面図

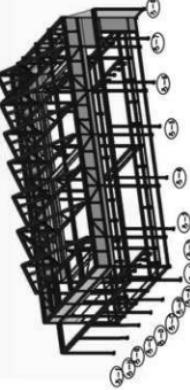


図1-3 行列基礎図

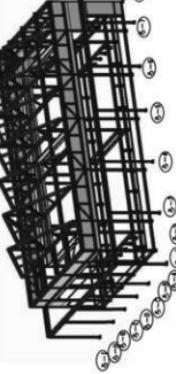


図1-4 施行概要図



写真1-1 内観写真

写真1-2 内観写真

図3 - 17 第20回史跡高松城跡整備会議建築物整備部会 資料抜粋①

○概要

・施設の現状・施設改修計画

・期間:平成29年11月～平成30年5月

・事業内容

・構造改修工事

・構造診断測定

・耐震診断実施

・耐震改修実施

・耐震改修実施

第1回：平成20（2008）年2月6日

図題1：技術室（最終の形）新設補正案

2-1 地盤調査結果
2-2 地盤調査結果

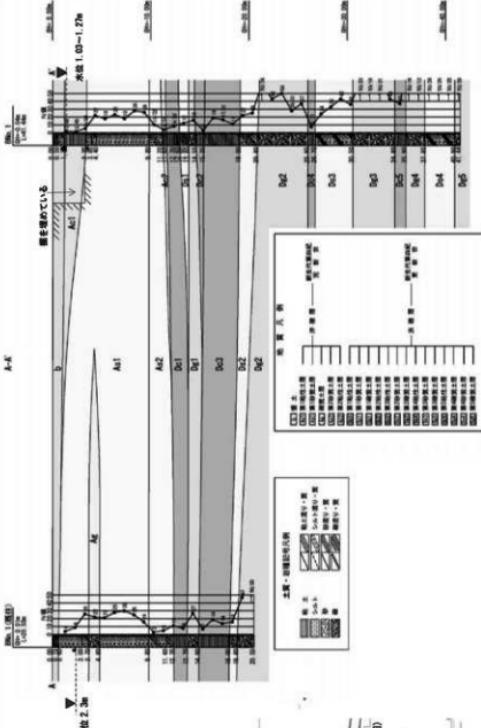


図3-18 第20回史跡高松城跡整備会議建造物整備部会 資料抜粋②



図2-2 地盤調査結果

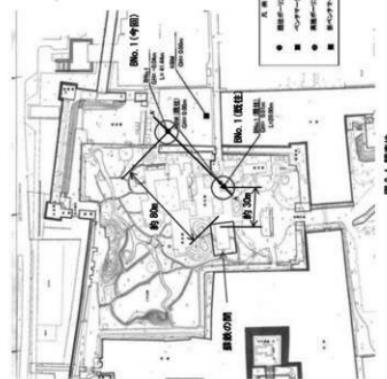


図2-1 地盤地図

図2-2 地盤調査結果

議題：技術審査（建設の部）新規開拓事業

2.2. 建設料定

「2018年度建物の新規開拓事業費予算」に基づき被災地向を実施した。以下の表が結果より、150haの時に被災地はしないと判断できる。

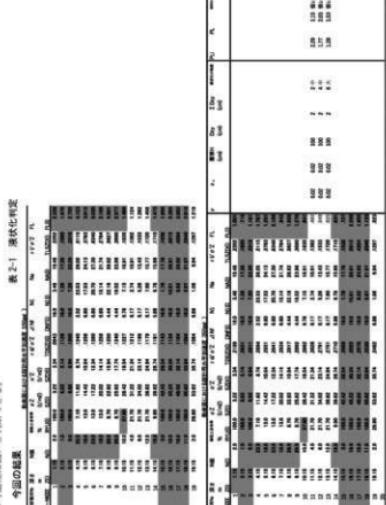


図 3-19 第20回史跡高松城跡整備會議建造物整備部会 資料抜粋③

熱影響範囲と被災化判定について

今回のボーリング調査の水位は、既往のボーリング調査よりも高くなっている。また、廃土層の下にAc1(第1粘性土層)がある。これらは前の調査地が廃土をめぐらす所のために考えられる。


今回のボーリングは、廃土ではない場所にAc1の位置があるため、廃土での状況の可能解が長いと考えられる。廃土のボーリング箇所では、既往の調査で見られたNの低い箇所は、2-3の階層通り被災化の可能性低いと考えられる。

既往のボーリング箇所では、既往の調査よりも高いNの位置で、他のNよりも丁度低いNが見出され、これらの結果より、既往調査の限界値が計算式である地盤の加速度時間率(Ga)は、PS換算地震を用いて算出を算出する。

2-3. 加速度時間率 Ga
地盤調査実績より、本調査はG=1.16 mまでの範囲で、一部地盤上層部分が既往の三井地盤の複合土層である。
中央部のN=18-28の範囲で中程度の強度を有している。(G=1.16 m 以降は既往上層を含み、G=30.5mでのPS換算の結果V<2.00m/s以上より工学的換算を G=20.0m として換算 Ga を算出)。



図 2-4 加速度時間率の出結果

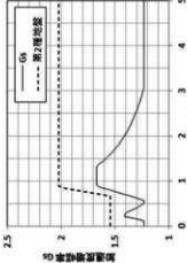

3

図 3-1 施設間（接続の間）耐震等級調査

3-1. 施設診断法

文化庁「文化施設・重要文化財(建造物)耐震診断に係る指針・要領」(平成 24 年 6 月改正(以下「文化庁指針」と略称))に依り、各施設形態(建築物形態)に応じて、大規模施設の評定基準(必要審査実力評定基準別表)を次の通り適用する。

すべての地上と地下室、小屋組、梁、及び基礎は健全であるといふ定義に基づき判断する。

3-2. 施設診断

・施設診断は文化庁の指針「に基づき、大規模施設は健全であるといふ定義に基づき判断する。ただし、補強削除例は 1/100 未満とする。

・施設診断は文化庁の指針「に基づき、大規模施設は健全であるといふ定義に基づき判断して、補強削除例は 1/200 未満以下とする。ただし、補強削除例は 1/100 未満とする。

・外観現状 500 年の施設に起きた風荷重に対しては、気象情報等により事前に予測できるため、入場制限等の運用面で対応する。

3-3. モデル化

・耐震等級上部(外壁)、耐震等下部、上部厚さ 70mm とする。

・床面重量については、実測は既往の算定値を 6cm と仮定する。



図 3-2 施設間(接続の間)耐震等級調査

性質別		標準耐荷力等級	標準可能耐荷量	標準可能耐荷量
大規模施設	大規模施設に要求される機能が達成できる。	大規模施設に要求される機能が達成せず、生命に重大な影響を及ぼさない。	大規模施設に要求される機能が達成せず、生命に重大な影響を及ぼさない。	大規模施設に要求される機能が達成せず、生命に重大な影響を及ぼさない。
活用内容	規約の社会生活の基盤となる施設(シックハウス)。	通常の用途に供しているもの。	通常の用途に供しているもの。	通常の用途に供しているもの。
木造建築	木造の構造点となるもの。	不特定多数が常時利用する大規模施設などは、構造上に必要なもの。	木造の構造点となるもの。	木造の構造点となるもの。
大規模施設	大規模施設が生じるが、開業時から既存性がある。	大きな変形が生じるが、開業時から既存性がある。	大きな変形が生じるが、開業時から既存性がある。	大きな変形が生じるが、開業時から既存性がある。
安全	安全	生命に重大な影響を及ぼさない。	生命に重大な影響を及ぼさない。	生命に重大な影響を及ぼさない。
機能維持	機能喪失	機能喪失	機能喪失	機能喪失
機能維持	機能喪失	機能喪失	機能喪失	機能喪失
機能維持	機能喪失	機能喪失	機能喪失	機能喪失

参考文献
1) 2010 年度改修工事による耐震化改修工事実績調査、監理、施工会社は株式会社中村組、監理、施工会社は株式会社中村組、監理設計会社は株式会社中村組
2) 施設文書(資料)

1) 2010 年度改修工事実績調査、監理、施工会社は株式会社中村組、監理設計会社は株式会社中村組、監理設計会社は株式会社中村組
2) 施設文書(資料)

図 3-20 第 20 回史跡高松城跡整備会議建造物整備部会 資料抜粋④

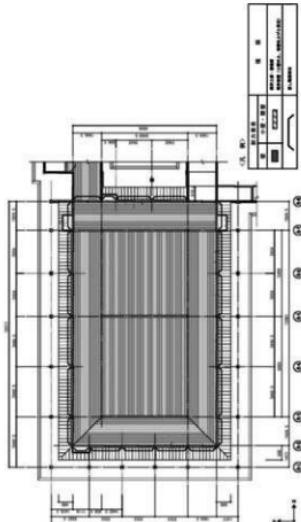



図 3-1 施設間(接続の間)耐震等級調査

3-4. 檢討結果（現状）

地盤の加速度増幅率 G_a を第2種地盤相当として算出した。その結果、極端地質時は、X 方向、Y 方向ともに応答値が大きくなり算出できず、必要な制御性能を満たさなかった。

1


Maximum Shear Stress / Yield Shear Stress	Maximum Shear Strain / Yield Shear Strain	Yield Shear Stress / Maximum Shear Stress
0.1	0.1	1.0
0.3	0.3	0.33
0.5	0.5	0.2
0.7	0.7	0.14
0.9	0.9	0.11
1.1	1.1	0.09
1.3	1.3	0.07
1.5	1.5	0.06
1.7	1.7	0.05
1.9	1.9	0.04
2.1	2.1	0.03
2.3	2.3	0.02
2.5	2.5	0.01

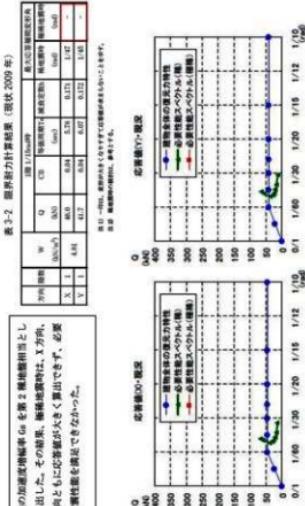

今回の講演会は

方向	附数	W (kN/m ²)	Q (kN)	C/B	偏心距 e (mm)	最大弯矩 M _{max} (kNm)	最大挠度 u _{max} (mm)
X	1	4.81	65.0	—	—	1.74	—
Y	1	—	—	—	—	1.71	—


在第 10 章中，我們將會在學習到運算符的時候再回顧這方面的內容。

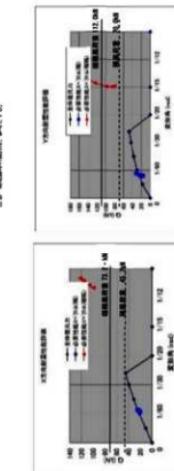

卷之三

表 3-2 異界智力計算結果（現狀 2009 年）

②木下導権の獨創性の不足
現状の小説を見ると、水平構造には因縁に火打が取り分けられているのみで、水平構造の獨創性が不足している。

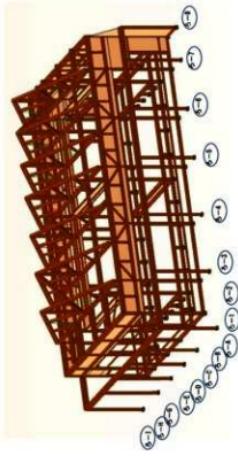

卷三·八

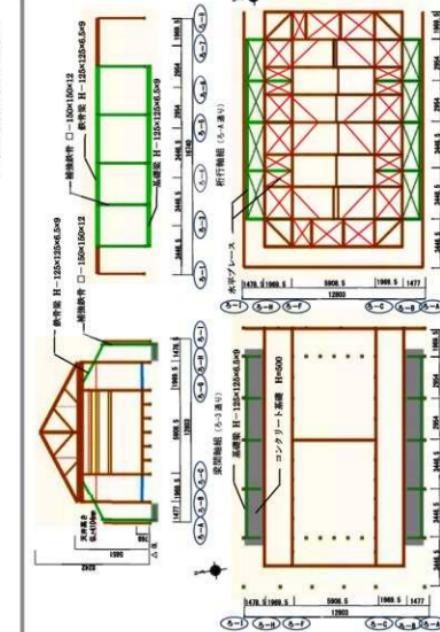


図 3-22 第 20 回 史跡・高松城跡整備会議 資料抜粋⑥

3.4 種別別の定義

構造種別
・周囲の壁より 2 層以上ある場合と、輪郭方法として輪郭部屋を算出し、底面高さとして「 b^2 」あたり 1.25m の場合の 2 段式を定義する。

内装フーナム
・床と支え又は柱と柱間に設置し、パトレスのような形状で輪郭部屋を算出し、底面高さとして「 b^2 」あたり 1.25m の場合の 2 段式を定義する。

内装輪郭部屋
・内装輪郭部屋は既存部屋をも含むように、輪郭部屋の底面、天井板底面、天井板側面、天井板側面で、輪郭部屋を算出する。

外装輪郭部屋
・できるだけ現状の既存部屋が目立たないように、輪郭部屋の底面と、輪郭部屋の外側に輪郭部屋がある場合はコクアート高層と、他の部屋の底面との間には、許容する範囲が定められており、輪郭部屋の外側に輪郭部屋がある場合は「 b^2 」あたり 1.25m の場合の底面高さを算出する。

必須性能基準
・鉄骨を用いるため、各軸の性能は 1.0t/mm² 以下とする。

輪郭
・輪郭の算出高さは、294.6m、下方高 1/25mm、下方高 1/22mm、上方高 1/25mm の場合、下方 1/25mm、上方 1/22mm、どちらのいわゆる組合せとも、輪郭部屋が上位においておける性能を決定している。
・輪郭部屋の計算基準として、土盤が k_{in} の場合とされる耐震性能を確実にしている。
・土盤が $k_{in} > 1/20mm$ の段落では、性能も向上している。

优点 :
・室内に直接輪郭部屋を見えない。
・土盤が $k_{in} > 1/20mm$ の段落では、性能も向上している。

欠点 :
・基礎を地上に出した場合、輪郭部屋の基礎が現れる。一地中下に基礎を埋める。

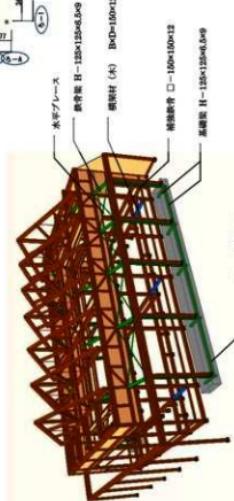


図 4-1 基礎構造図

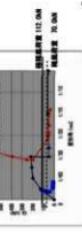


図 4-2 地盤表面計算強度グラフ (地盤基準 A、算定式)

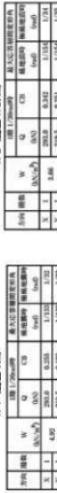


図 4-3 地盤表面計算強度グラフ (地盤基準 A、算定式)


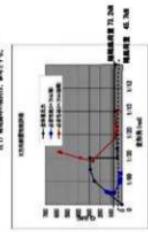


図 4-4 地盤表面計算強度グラフ (地盤基準 A、算定式)

図3-23 第20回史跡・高松城跡整備会議建造物整備部会 資料抜粋①

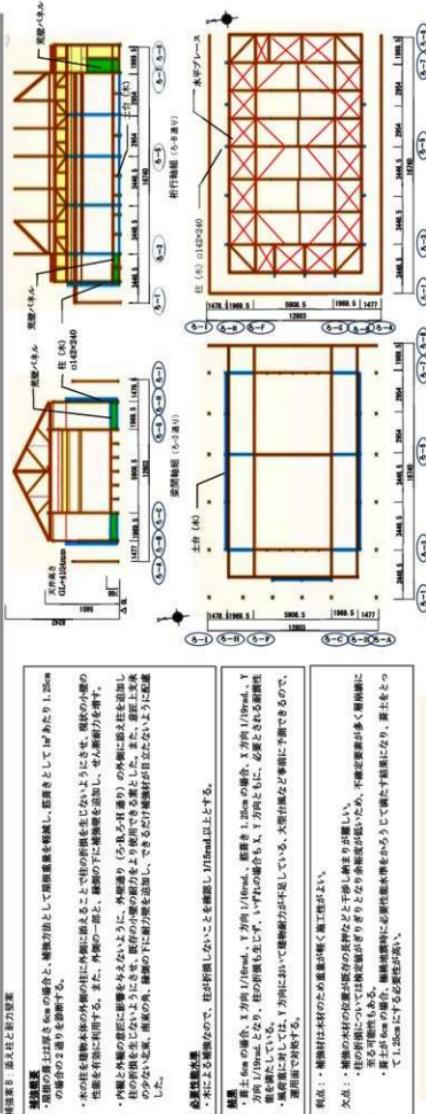

第1回 平成20(2018)年2月6日

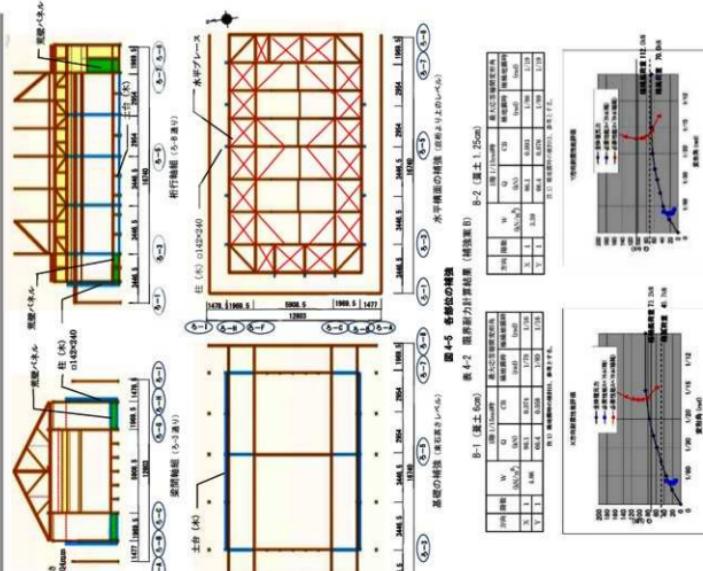


図4-6 基本壁（柱脚の間）耐震設計実験

5.1 総表	
1-1 建物概要	
名 称	重要文化財 新御殿（旧松平家高松分庭）本館
登録年数	平成29年登記
対象区分	施設の間
所在地	香川県高松市玉藻町7-1
所有者	市立高松公園
建築年	大正6年（1917年）
階 数	地下1階
構造	木造・瓦葺き・土蔵造り
耐震等級	基準震度
面積	縦約16m、横約12m
小屋裏	縦約12m、横約10m
建物面積	延床面積 233.3 m ²
建物容積	延床面積 233.3 m ³

図 3-24 第21回 史跡高松城跡整備会議建造物整備部会 資料抜粋①




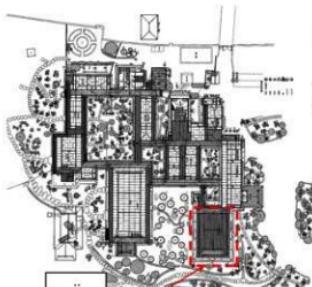


図 1-1 全体敷地図

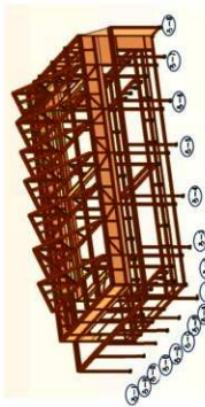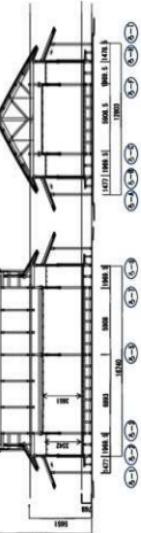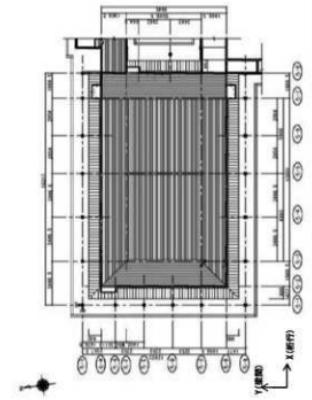

資料 1-1 モデル



写真 1-1 外観写真



写真 1-2 室内写真



写真 1-3 基礎状況

- 1-2 施設委員会での作業内容
- 施設Aの外壁改修工事
 - 施設Bの外壁改修工事
 - 施設Cの外壁改修工事
 - 施設A・B・Cの基礎工事
 - 施設A・Bの柱地盤工事

§2 破損の比較表

図示	備考	備考	備考	備考
	新規木骨 新規梁柱板面	新規木骨 新規梁柱板面	新規木骨 新規梁柱板面	新規木骨 新規梁柱板面
	新規木骨 新規梁柱板面	新規木骨 新規梁柱板面	新規木骨 新規梁柱板面	新規木骨 新規梁柱板面
	新規木骨 新規梁柱板面	新規木骨 新規梁柱板面	新規木骨 新規梁柱板面	新規木骨 新規梁柱板面

図3-25 第21回史跡高松城跡整備会議建造物整備部会 資料抜粋②

5.3 基盤高さの算定基準の修正

・実測調査により、地盤間に隙間があることから、地盤下を横て基盤を設置することができないことがわかった。

そのため、基礎算定方法をについて正誤表を作成した。

図3-26 第21回史跡高松城跡整備会議建造物整備部会 資料抜粋③

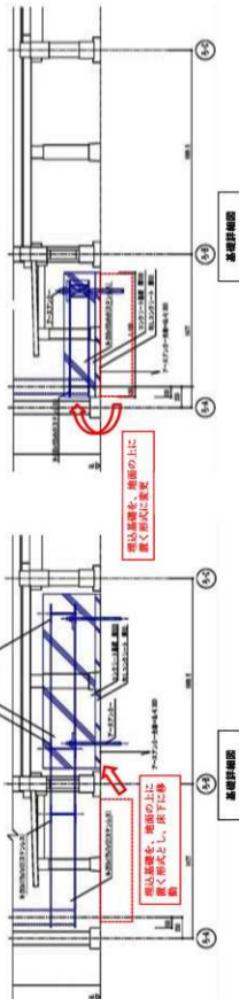
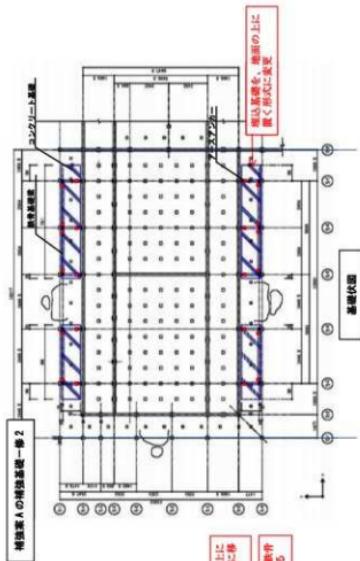
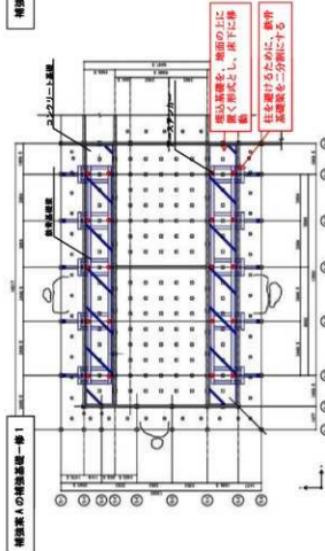


図3-1 基盤高さの算定基準図-1

図3-2 基盤高さの算定基準図-2

資料1-3

図 3-3 施設 A-1

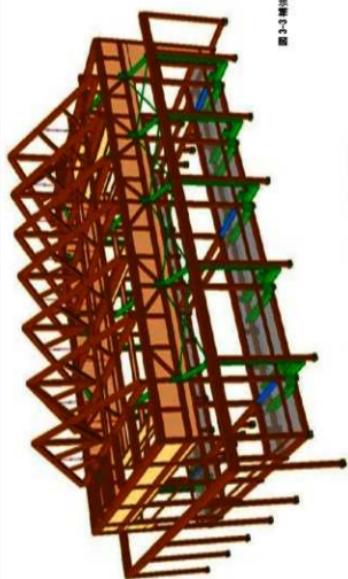


図 3-4 施設 A-4

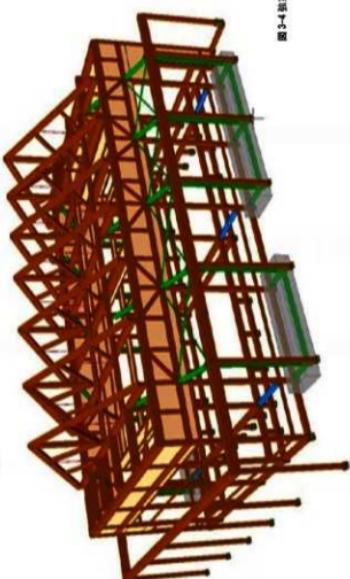


図 3-27 第 21 回史跡高松城跡整備会議建造物整備部会 資料抜粋④

5.4 墓室裏への構造部材搬入の検正

・削正する会社で結構のあった既存の柱と新規取付柱の取り付け金物が室内側に露出する箇所について、補強部材の削正りの手順を作成した。

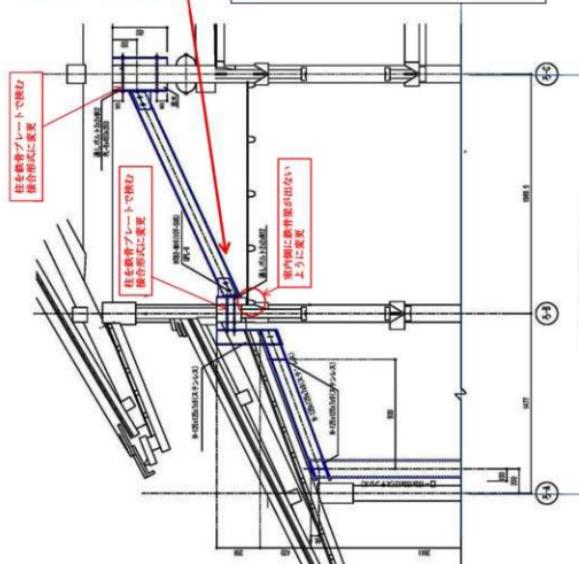
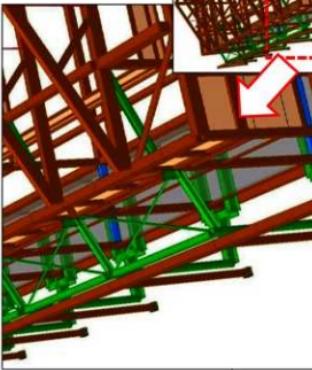


図3-28 第21回史跡高松城跡整備会議建造物整備部会 資料抜粋⑤

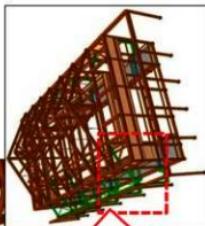


図1-1 墓室裏への構造部材搬入


経緯の間

高麗文化財・技術遺産(日本政府登録)の本館	
名称	施設の概要
所在地	香川県高松市玉藻町72-1
所有者	高松市
竣工年	大正6年(1917年)
施設名	地上階
構造種別	木造軸組構造
耐震等級	耐震化改修工事未施工
外観写真	
内部写真	
外観状況	
内部状況	

図3-29 第22回史跡高松城跡整備会議建造物整備部会 資料抜粋①

耐震整備報告書

○実状調査報告書→耐震策の基礎削除を行わない追加形文書

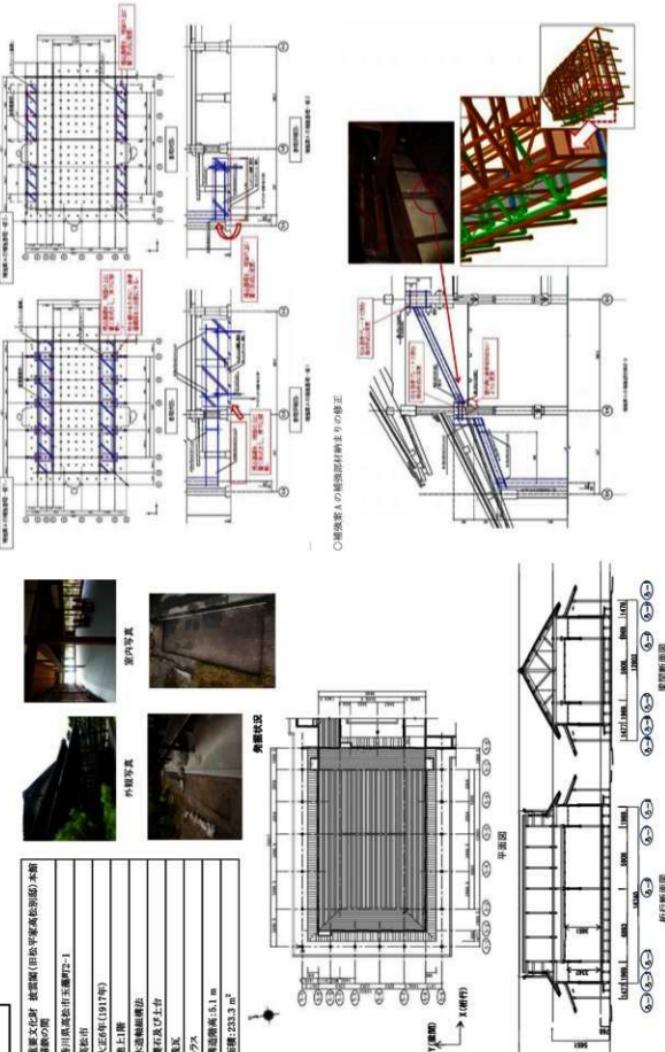

補強筋の比較表

現状		補強筋 A (接着フーチーム [最先])			補強筋 B (接着フーチーム [後元])			補強筋 C (外部フーチーム)			補強筋 D (底えり・床下設置)							
		高橋：床下設置 アースペアフーカー施工			高橋：床下設置 アースペアフーカー施工			高橋：床下設置 底えり・床下設置			高橋：床下設置 底えり・床下設置							
建物モデル 新規板張系屋																		
補強筋形態	(条件) 土貫が 1.25cm	(条件) 土貫が 1.25cm	(条件) 土貫が 1.25cm	(条件) 土貫が 1.25cm	(条件) 土貫が 1.25cm	(条件) 土貫が 1.25cm	(条件) 土貫が 1.25cm	(条件) 土貫が 1.25cm	(条件) 土貫が 1.25cm	(条件) 土貫が 1.25cm	(条件) 土貫が 1.25cm	(条件) 土貫が 1.25cm	(条件) 土貫が 1.25cm					
	・骨材フーチームの柱を、底を走る柱通り	・骨材フーチームの柱を、外周部直角に配置	・骨材フーチームの柱を、外周部直角に配置	・骨材フーチームの柱を、外周部直角に配置	・骨材フーチームの柱を、外周部直角に配置	・骨材フーチームの柱を、外周部直角に配置	・骨材フーチームの柱を、外周部直角に配置	・骨材フーチームの柱を、外周部直角に配置	・骨材フーチームの柱を、外周部直角に配置	・骨材フーチームの柱を、外周部直角に配置	・骨材フーチームの柱を、外周部直角に配置	・骨材フーチームの柱を、外周部直角に配置	・骨材フーチームの柱を、外周部直角に配置					
解説	X 方向	1/20m×d, 砂 項目	Q(Ax) Ch	1/20m×d, 砂 地盤变形角 (rad.)	Q(Ax) Ch	1/20m×d, 砂 地盤变形角 (rad.)	Q(Ax) Ch	1/20m×d, 砂 地盤变形角 (rad.)	Q(Ax) Ch	1/20m×d, 砂 地盤变形角 (rad.)	Q(Ax) Ch	1/20m×d, 砂 地盤变形角 (rad.)	Q(Ax) Ch					
	Y 方向	45	—	1/754	263.0	0.342	1/154	350.0	0.342	1/154	657.2	0.531	1/155	1/32	86.1	0.093	1/98	1/19
解説性能	X 方向	48	—	1/771	219.5	0.251	1/154	210.5	0.251	1/154	579.9	0.629	1/169	1/34	66.4	0.076	1/89	1/19
	Y 方向	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△	△	
計 価	文化財的価値 (史跡)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
文化財的価値 (文書)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
文化財的価値 (遺物)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
総合評価	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

図 3-30 第22回史跡高松城跡整備会議建造物整備部会 資料抜粋②

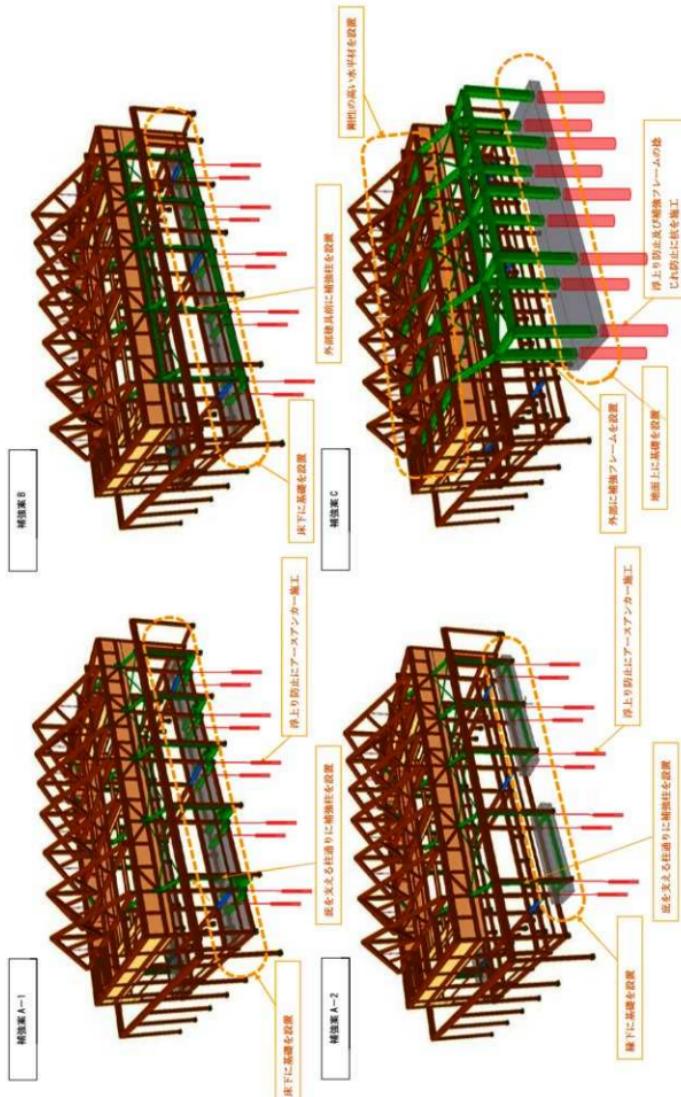


図3-31 第22回史跡高松城跡整備会議建造物整備部会 資料抜粋③

組織の間		現状												
		構造部 A （外壁アーチ構造）			構造部 B （外壁アーチ構造）			構造部 C （外壁アーチ構造）			構造部 D （外壁アーチ構造）			
		A'2.8m 幅員：H'2.8m 高さ：A'2.2m 床面積：H'2.8m ²			A'2.8m 幅員：H'2.8m 高さ：A'2.2m 床面積：H'2.8m ²			A'2.8m 幅員：H'2.8m 高さ：A'2.2m 床面積：H'2.8m ²			A'2.8m 幅員：H'2.8m 高さ：A'2.2m 床面積：H'2.8m ²			
組織性別	建設モチル 耐震等級配置													
評価	文化的な価値 (史跡)	（条件）上層が 1.25cm 安全確保率：δ = 1.00 ・既存フレームの形を、匠の手による油り に沿って、他の木を削除する。 ・内と外の木の筋を削除する。 ・既存の木の筋を削除する。 ・既存の木の筋を削除する。 ・既存の木の筋を削除する。	（条件）上層が 1.25cm 安全確保率：δ = 1.00 ・既存フレームの形を、匠の手による油り に沿って、他の木を削除する。 ・既存の木の筋を削除する。 ・既存の木の筋を削除する。 ・既存の木の筋を削除する。	（条件）上層が 1.25cm 安全確保率：δ = 1.00 ・既存フレームの形を、匠の手による油り に沿って、他の木を削除する。 ・既存の木の筋を削除する。 ・既存の木の筋を削除する。	（条件）上層が 1.25cm 安全確保率：δ = 1.00 ・既存フレームの形を、匠の手による油り に沿って、他の木を削除する。 ・既存の木の筋を削除する。	（条件）上層が 1.25cm 安全確保率：δ = 1.00 ・既存フレームの形を、匠の手による油り に沿って、他の木を削除する。 ・既存の木の筋を削除する。								
評価	文化的な価値 (史跡)	○	○	○	○	△	△	△	△	△	△	△	△	
評価	文化的な価値 (古跡)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
評価	文化的な価値 (遺跡)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
評価	総合評価	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	

図 3-32 第 24 回史跡高松城跡整備会議建物整備部会 資料抜粋①

移築の際 実施設計について

第5回：令和2年3月10日

耐震査観査報告

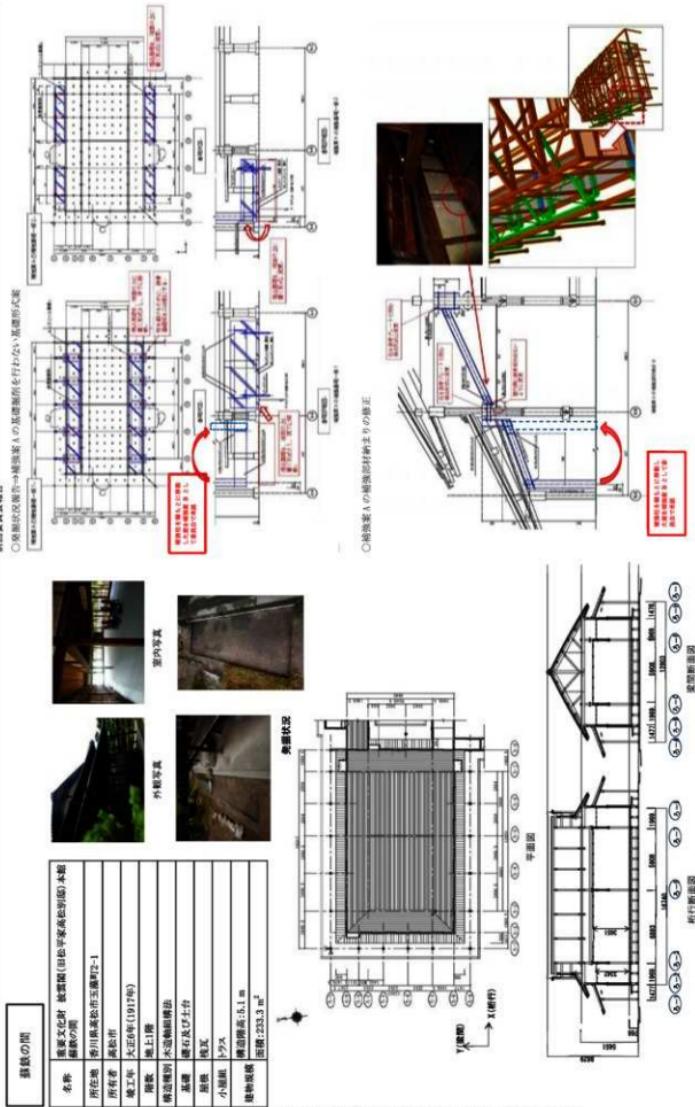


図3-33 第25回史跡高松城跡整備会議建造物整備部会 資料抜粋①

構造系の比較表		現状		構造系B (実施設計案) (新骨フレーム・構造元)		構造系A (実施設計案) (現骨フレーム・構造元)	
				基礎:床・木質面材 柱子:透空		基礎:床・木質面材 柱子:透空	
建物モディッシュ 新骨架構造							
				（条件）土盤が 1.25cm 安全な地盤 アースアンカー施工	（条件）土盤が 1.25cm 安全な地盤 アースアンカー施工	（条件）土盤が 1.25cm 安全な地盤 アースアンカーなし 高強度状況下 開戸間隔のための構造フレームを設置	（条件）土盤が 1.25cm 安全な地盤 アースアンカーなし 高強度状況下 開戸間隔のための構造フレームを設置
耐震性能				・新骨フレームの柱に、木質面材を接着して、構造本体を保護する。 ・新骨フレームの柱に、木質面材を接着して、柱子を保護する。 ・木質面材と木の柱に影響を与えないよう施工した。 ・柱子と木の柱に影響を与えないよう施工した。 ・柱子と木の柱に影響を与えないよう施工した。	・新骨フレームの柱に、木質面材を接着して、構造本体を保護する。 ・木質面材と木の柱に影響を与えないよう施工した。 ・柱子と木の柱に影響を与えないよう施工した。	・柱子と木の柱に影響を与えないよう施工した。 ・柱子と木の柱に影響を与えないよう施工した。	・柱子と木の柱に影響を与えないよう施工した。 ・柱子と木の柱に影響を与えないよう施工した。
耐震評価				・新骨架構造の柱脚は、荷引き上り防護が必要。 ・引抜力はアースアンカーで負担する。 ・引抜力はアースアンカーで負担する。	・新骨架構造の柱脚は、荷引き上り防護が必要。 ・引抜力はアースアンカーで負担する。	・新骨架構造の柱脚は、荷引き上り防護が必要。 ・引抜力はアースアンカーで負担する。	・新骨架構造の柱脚は、荷引き上り防護が必要。 ・引抜力はアースアンカーで負担する。
耐震性能		1/20m/s時		最大応答 周波数内(vel.)		最大応答 周波数外(vel.)	
項目	Q(kN)	Cb	周期 (参考)	周期 (参考)	地震動 (参考)	周期 (参考)	地震動 (参考)
X 方向	45	—	1/54	—	431.2	0.371	1/60
Y 方向	48	—	1/71	—	219.5	0.189	1/54
						1/35	204.4
							0.174
							1/146
							1/32
耐震性能							
評価結果 (支承)							
又は現行基準 (支承)							
文化財の基準 (現骨)							
総合評価							

図 3-34 第25回史跡高松城跡整備会議建造物整備部会 資料抜粋②


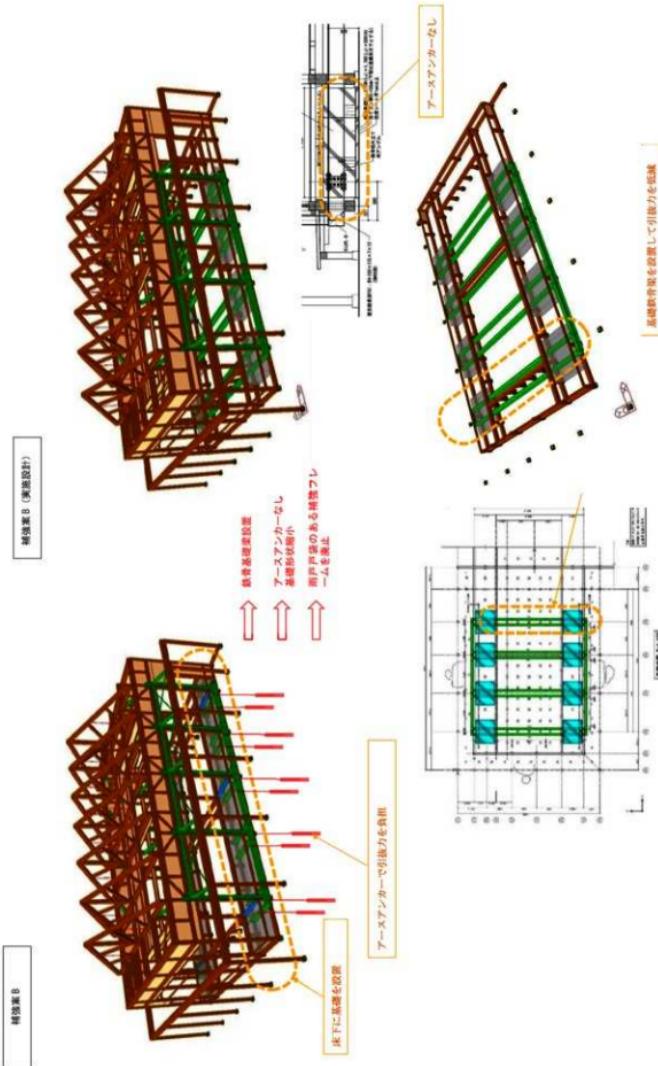


図3-35 第25回史跡高松城跡整備会議建造物整備部会 資料抜粋③

水平フレース位置について

図3-36 第25回史跡高松城跡整備会議建造物整備部会 資料抜粋④

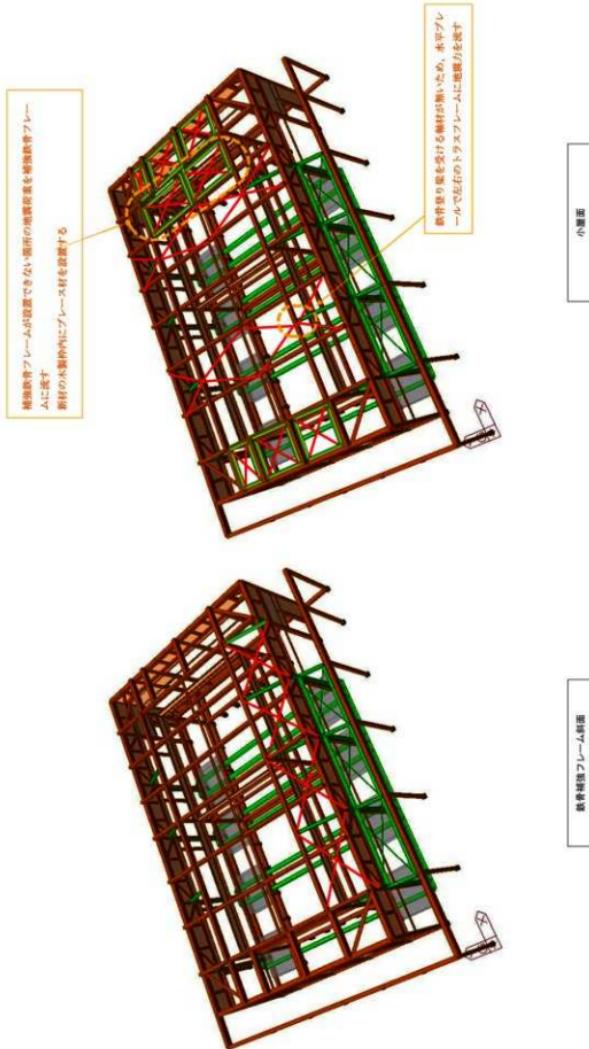

第4章 実施の仕様

第1節 工事方針

最小限の現状の変更で必要な耐震性能を確保することを目的とする。補強は可能な限り可逆的な方法で行い、古材への影響を最小限に留めるよう留意する。また、本来の建具や照明等の利用を妨げず、建物本来の使用が可能な状態に復旧する。史跡及び名勝への影響も考慮し、最小限にするための工法を採用する。

なお、しゅん工時に最終変更した変更設計仕様書及び図面の抜粋を章末に掲載する（図4-1～30）。

第2節 仮設工事

（1）室内足場

枠組み足場を組み小屋組内に吊足場を配置した（写真4-3）。

（2）室外足場

名勝披雲閣庭園の構成要素である樹木を避けて枠組み足場を配置した（写真4-4）。

（3）保管庫

解体した部材の一時保管場所として保管庫を設け材種ごとに整理し、再利用に支障のない様保管した（写真4-5・6）。

第3節 屋根工事

（1）解体範囲

瓦、土居葺、瓦棟、樋を解体した。（写真4-9～20）
解体に際しては野帳を作成する（写真4-7・図2-2～19）とともに番付を行い、部材に番付札を細釘で2箇所留めた（写真4-8）。

（2）新材取替

瓦は、全体の1割程度の被損材及びひび割れ材を新材に取替えて復旧した。また、転落防止用に瓦に穿孔して鋼線で固定した（写真4-87～89）。

土居葺きは解体範囲の全面を取替た。こけら板に樋赤身、長さ30cm、厚さ3mm、板目割板交じりの新材を全面に使用して、長さ3cmの竹釘で留めつけた（写真4-79～81）。既設のこけら板より厚いものを使用するので瓦棟の厚さを調整することで屋根の仕上がり厚さを調整し、残存部分の屋根と高さを合わせた。
樋のうち、腐朽して再利用不可なものについては新材に交換した（写真4-90）。この際、第2章第4節のとおり、集水器にいった刻印を基に同型品と交換している。また、軒樋受金物（鉄製）について、錆落し塗装を実施した（写真4-86）。

（3）復旧工

瓦葺きで既存瓦のたれ部が瓦棟と干渉するのでその部分

を切断して施工した。

土居葺きの葺き始めに新規に広小舞を入れこけら板2枚重ねで起りを防止した（写真4-79～84）。

はい樋部の下面土居葺き面に捨て板を取付け木部の腐食を防止した（写真4-85）。材料はカーボン鋼板厚0.35mmを使用した。

第4節 木工事

（1）解体範囲

屋根木製質押さえ、野地板・小屋組・裏甲・茅負・化粧垂木・裏板等、瀧板・一筋・縁床組、床板・床柱、天井・竿縁を解体した（写真4-21～42）。

（2）新材取替

可能な限り旧材で再利用できる範囲は残して修補に努めた。取替材や修補材には、修補・新補等の年号を刻んだ焼印を見え隠れの位置に施した（写真4-59）。見え隠れ以外の部材については古色塗りを行った。

裏甲及び茅負の腐食部分は既存と同材種に取替えた（写真4-77・78）。

（3）復旧工

腐朽材を取り替えつつ、番付を基に原位置に復旧した（写真4-64～66・91～100）。また、屋根裏の既存材で固定されていない部材については、転落防止のため1～2箇所ビス留して固定した。

（4）補強

火打ち梁を新規に設置するとともに、鉄製水平プレースを小屋裏に設置するための枠材を新材で設置した（写真4-51～53）。

（5）陸梁の新設

当初設計では、東側から均等幅で陸梁が架けられていることを想定して設計していたが、西端から2本分は想定からはずれた位置に陸梁が設けられていた。このため、小屋組内水平プレースからの水平力をスムーズに鉄骨柱に伝達するため、既存の梁は存置したまま、当初設計で想定した均等割りの位置に、新規材で陸梁を設置した（写真4-60）。

第5節 鉄筋コンクリート工事

（1）床下土台及び束石

床材を撤去したところ当初想定していなかった敷土台が新たに発見され、耐震補強基礎と干渉するので敷土台を残してビニルシートで養生を施し、防腐対策等を行った上でコンクリートを打設し基礎の大きさを遵守した。

既設の束石で耐震補強基礎に含まれる部分はそのまま残しビニルシートで養生した（写真4-43）。

床面には防湿シートを敷き、捨てコン基礎を打設した。

これによって全ての既存材と今回打設のコンクリートとは縁が切れた可逆的な構造になっている。捨てコン上に鉄筋コンクリート基礎を打設した。なお、鉄骨フレームは基礎の中に取り込んでいる（写真4-44～50）。

（2）大引きとの取り合い

大引きとコンクリートが接触しないようクリアランスを確保した上で、床を歩いた際に不陸が発生しないよう、大引きをまたぐように金具をコンクリート側に固定した（写真4-91・92）。

第6節 鉄骨工事

（1）小屋組み内水平プレース

小屋組の東及び西端部に既存木材を傷つけるのを防ぐために鉄筋のプレースを木材の新材を介して取付けた。

小屋組の中央部分に木材のプレースを木材の枠材を介して取付けた。いずれも設計時に想定していなかったプレース設置個所のレベル差が確認されたが、枠材の形状を変更してプレースは水平に設置した（写真4-51～58）。

（2）既存陸梁の補強

既存陸梁でねじによるワレにステンレス鋼厚9mmを巻いて補強した（写真4-61・62）。

（3）鉄骨フレーム施工

人力による運搬とチェーンブロックを用いた引き上げを基本とし、鉄骨の柱及び梁を取付けた。なお、色調は見え隠れ部分は既存の塗装の色調で仕上げ、見える部分については周辺の既存木部の色に現場合合わせて色付けした（写真4-67～74）。

第7節 左官工事

（1）漆喰壁の修繕

南壁東側を対象に修繕を行った。下地調査を行い、從来の漆喰の仕様を確認したうえで、これを踏襲して修繕を実施した（写真4-101～107）。

第8節 その他工事

（1）柱引き起こし

経年変化として、柱の倒れが西側を中心見られた。詳細は第2章のとおり。耐震補強を行う際に柱の建入修正を実施し垂みを正した（写真4-109）。

（2）鶴居の吊上げ

経年劣化による鶴居の垂下がが確認され、既存建具が入らなくなってしまっており、修正のために上部陸梁に木材をパッキンとして差し込み高さを調整した（写真4-110～112）。

（3）床下のフェンス復旧

床下換気部で、鉄骨フレームと接触する部分について、空隙の形状に合わせて侵入防止用金網（鋼製）を取り付け

た（写真4-100）。

（4）カーベット取替

既存のカーベット（建築当初の資料ではない）を取り外し、工事の最後に復旧する段階で、乾燥等によって大きく収縮した。このため、新設のカーベットと交換した。この際、既存のカーベットは建具の入る敷居溝を覆い隠して敷かれていたため、形状を建具位置に合わせたものと交換した（写真4-108）。

（5）シャンデリア等取外し・復旧

工事ではなく別途委託業務で実施したが、工事中の安全性確保及び施行中の文化財保護の観点から、室内シャンデリアと廊下電灯は工事着手前に取外し、工事中は別場所に保管しておいて、工事終了後に復旧した。

（6）工事録板の設置

小屋裏で、部屋の北東隅にある管理用の登り口付近に工事完了に伴う録板を設置した（写真4-113）。

（7）旧材の保管

腐朽等によって撤去した旧材について、土居葺きは一部サンブルを残し廃棄した。それ以外の部材については全量を保管することとし、全てまとめて床下に保管している（写真4-114）。

第9節 現場見学会等

一般市民を対象とした工事中の見学会を複数回企画したが、新型コロナウイルス感染症の影響によって実現できなかった。一部香川大学創造工学部（宮本委員）から依頼を受けた見学会や香川県教育委員会生涯学習文化財課の依頼を受けた香川県文化財専門研修などで作業現場の公開を行った（写真4-1・2）。



写真4-1 香川大学創造工学部の見学会



写真4-2 香川県文化財専門研修



写真 4-3 室内の吊り足場



写真 4-7 大工による野帳作図



写真 4-4 外部足場



写真 4-8 番付札



写真 4-5 古材等保管庫外観



写真 4-9 西面庇軒先解体状況



写真 4-6 古材等保管庫内部



写真 4-10 西面庇軒先解体状況



写真 4-11 北西庇隔棟瓦取外し状況



写真 4-15 鋼線による棟瓦の固定状況



写真 4-12 北西庇隔鬼瓦の裏面



写真 4-16 瓦斗押え取外し状況



写真 4-13 隅鬼瓦の固定方法



写真 4-17 瓦斗取外し状況



写真 4-14 棟瓦取外し状況



写真 4-18 瓦取外し完了状況



写真 4-19 土居葺き撤去状況



写真 4-23 南面裏甲腐朽確認状況



写真 4-20 既存の瓦棟間隔



写真 4-24 野垂木・母屋取外し状況



写真 4-21 野地板撤去前状況



写真 4-25 化粧裏板取外し状況



写真 4-22 野地板取外し状況

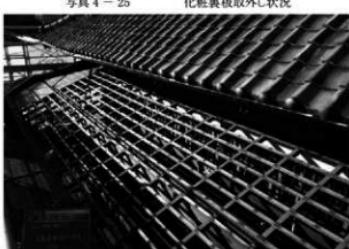


写真 4-26 化粧裏板取外し完了状況



写真 4-27 小舞取外し状況



写真 4-31 屋根裏の電気線引き込み状況



写真 4-28 底木部解体完了状況



写真 4-32 天井板固定方法



写真 4-29 天井板取外し状況



写真 4-33 縁板取外し状況



写真 4-30 天井板・下地取外し状況



写真 4-34 床下格子取外し状況



写真 4-35 縁床組取外し状況



写真 4-39 床板取外し完了



写真 4-36 床板取外し状況近景



写真 4-40 広間敷居取外し状況



写真 4-37 床板番付状況

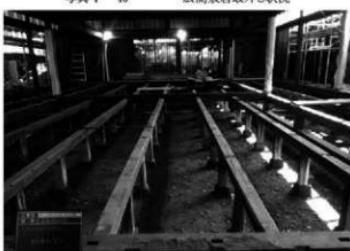


写真 4-41 床根太取外し状況



写真 4-38 床板取外し状況



写真 4-42 床束取外し状況



写真4-43 梱でコン打設前養生状況



写真4-47 基礎配筋完了



写真4-44 梱でコン打設状況



写真4-48 基礎コンクリート打設状況



写真4-45 梱でコン打設完了



写真4-49 基礎コンクリート打設完了



写真4-46 基礎鉄筋配筋状況



写真4-50 基礎コンクリート打設完了



写真4-51 V3材取付状況



写真4-55 V4プレース設置状況



写真4-52 V3バンド取付状況



写真4-56 V3プレース設置状況



写真4-53 取付部の添木



写真4-57 V3プレース設置状況



写真4-54 V4金物取付状況



写真4-58 天井裏プレース配設状況



写真 4－59 新材の焼印



写真 4－63 新設陸梁設置状況



写真 4－60 新設陸梁取扱状況



写真 4－64 天井板復旧状況



写真 4－61 既存陸梁のワレと補強開始状況



写真 4－65 天井竿縁復旧状況



写真 4－62 既存陸梁補強状況



写真 4－66 天井板復旧完了状況



写真4-67 鉄骨柱建方状況



写真4-71 鉄骨柱建方完了状況



写真4-68 鉄骨建方施工状況



写真4-72 底裏の鉄骨



写真4-69 室内の鉄骨搬入状況



写真4-73 鉄骨上塗り状況



写真4-70 室内の鉄骨建方状況

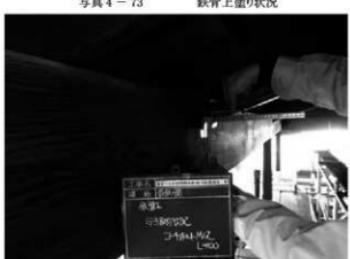


写真4-74 コーチボルト取付状況



写真 4-75 野垂木まで復旧状況



写真 4-79 土居葺き施工状況



写真 4-76 野地板復旧完了状況



写真 4-80 土居葺きの重ね



写真 4-77 裏甲取替状況



写真 4-81 南面土居葺き完了状況



写真 4-78 取替裏甲（右）復旧状況近景



写真 4-82 岛の土居葺き状況



写真 4-83 北面土居葺き完了状況



写真 4-87 瓦固定用鋼線施工状況



写真 4-84 瓦棟復旧状況



写真 4-88 鋼線施工完了状況



写真 4-85 備下の捨板施工状況



写真 4-89 瓦固定状況



写真 4-86 軒樁受金物中垂り中途状況



写真 4-90 检復旧完了状況



写真 4-91 床縁大引復旧状況



写真 4-95 広間床板復旧状況



写真 4-92 床縁大引の固定状況



写真 4-96 既存建具の建込確認状況



写真 4-93 床束復旧状況



写真 4-97 床縁床板張仕舞 卷頭釘施工状況



写真 4-94 床組復旧完了状況



写真 4-98 床板留付状況



写真4-99 線床組復旧状況



写真4-103 散り塗喰 散りトンボ取付状況



写真4-100 線下格子復旧状況



写真4-104 散り塗喰完了状況



写真4-101 塗喰調査状況



写真4-105 中塗り施工状況



写真4-102 中塗り撤去完了状況



写真4-106 砂塗喰塗り完了状況



写真 4-107 本漆喰下塗り施工状況



写真 4-111 鶴居高調整状況①

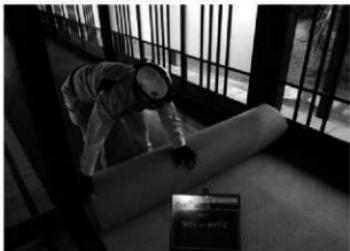


写真 4-108 カーペット復旧状況



写真 4-112 鶴居高調整状況②



写真 4-109 柱建入直し状況

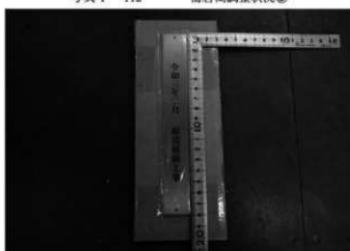


写真 4-113 工事銘板



写真 4-110 鶴居高調整状況



写真 4-114 保存部材床下保管状況

總序

三

卷之三

二年生の時、私は吉野がかかるじの吉永様を行い、監修員が監修したものを提出する。

（参考）
（参考）
（参考）

（1）駅構内での接客から始まる駅の運営、両の間に「駅員が駆け入る」ことで運営を行う。駅員は常に「在場」による駅の運営を行っている。（2）駅構内での接客には、人を運搬するもので運営がなさうに思える。人口圧は日々ロードを開ける。（3）駅構内での接客は、カバー・運送が施されているので、工作運営に上級接客で運営を行う。

（3）古事記傳説
「古事記傳説」は、日本古来の神話である。その主な特徴は、
1. 神話と歴史が混在する。
2. 神話の世界では、人間が神と並んで重要な役割を果す。
3. 神話の世界では、自然現象や社会現象が神の行為によって説明される。
4. 神話の世界では、死後も神として生き残る可能性がある。

（5）木工業
（6）計画

（解説）本稿は、解説原題は「解説」ことにして、題名は大きな「解説」である。筆者によれば、この論文は、長年に亘る著者の研究の積み重ねの結論である。解説は、筆者自身の研究の成績を述べるものではなく、解説の題名が示すとおり、著者の過去の研究をもとにした総括的・総合的な評議である。

(2) 清掃...、衛生...は常に清潔を保つことが求められる。そのためには、それら適切な手を出す。

(3) 便...目に必要なこと...は常に清潔を保つことが求められる。そのためには、それら適切な手を出す。

（「ア」）――、

図4-2 蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更文化財特記仕様書抜粋①

卷之三

別冊付録

古事記の研究

卷二

T. HANNAH

卷之三

説明して、ついで研究問題の準備段階の要点を示すべく、右欄

235 888

王國維集

五、版 板實用溝透版（上邊用）

卷之三 治世篇

卷之三

筆者著述：吉澤や吉澤洋を切って筆小見としたもの

公司概况										公司经营情况		公司财务状况		公司盈亏情况		公司现金流量			
公司概况		公司经营情况		公司财务状况		公司盈亏情况		公司现金流量		公司概况		公司经营情况		公司财务状况		公司盈亏情况		公司现金流量	
公司名称	公司性质	公司地址	公司电话	公司邮编	公司网址	公司简介	公司规模	公司成立时间	公司注册资本	公司名称	公司性质	公司地址	公司电话	公司邮编	公司网址	公司简介	公司规模	公司成立时间	公司注册资本
公司名称	公司性质	公司地址	公司电话	公司邮编	公司网址	公司简介	公司规模	公司成立时间	公司注册资本	公司名称	公司性质	公司地址	公司电话	公司邮编	公司网址	公司简介	公司规模	公司成立时间	公司注册资本
公司名称	公司性质	公司地址	公司电话	公司邮编	公司网址	公司简介	公司规模	公司成立时间	公司注册资本	公司名称	公司性质	公司地址	公司电话	公司邮编	公司网址	公司简介	公司规模	公司成立时间	公司注册资本
公司名称	公司性质	公司地址	公司电话	公司邮编	公司网址	公司简介	公司规模	公司成立时间	公司注册资本	公司名称	公司性质	公司地址	公司电话	公司邮编	公司网址	公司简介	公司规模	公司成立时间	公司注册资本
公司名称	公司性质	公司地址	公司电话	公司邮编	公司网址	公司简介	公司规模	公司成立时间	公司注册资本	公司名称	公司性质	公司地址	公司电话	公司邮编	公司网址	公司简介	公司规模	公司成立时间	公司注册资本

図4-3 蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更文化財特記仕様書抜粋②

図4-5 蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更耐震改修工事特記仕様書抜粋②

図4-6 蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更耐震改修工事特記仕様書抜粋③

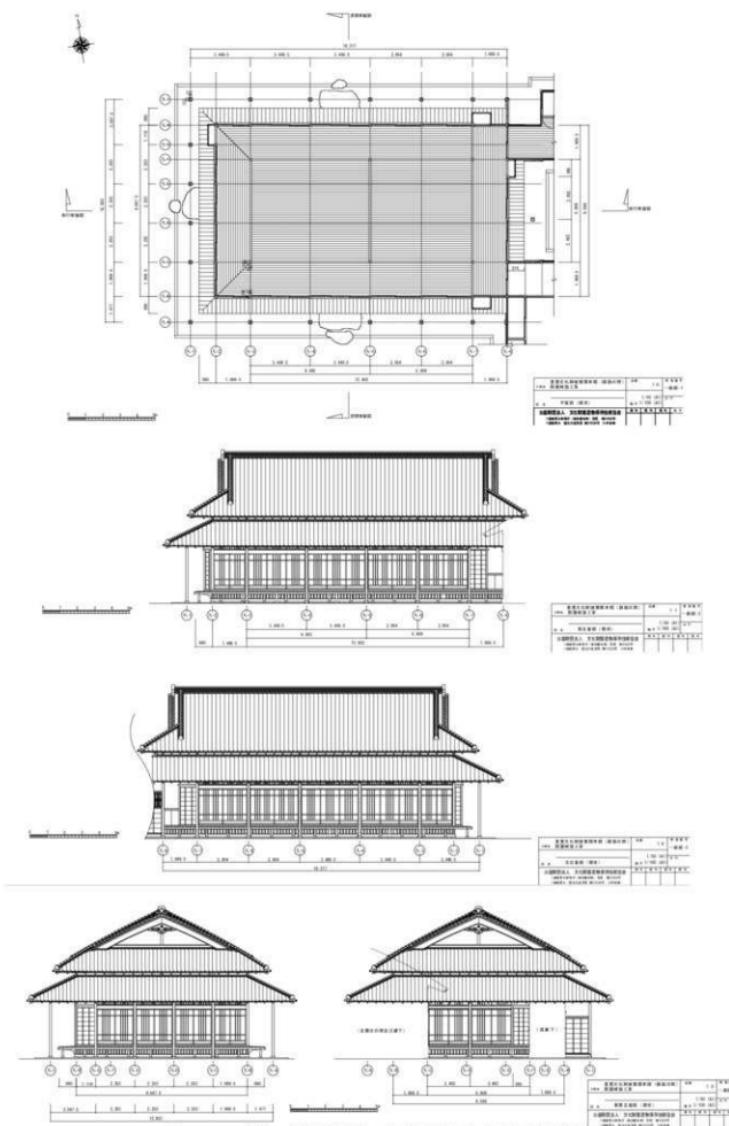


図4-7 蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面抜粋①

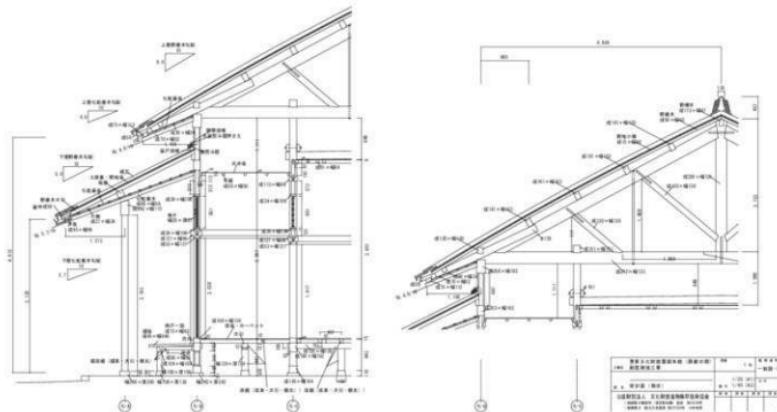
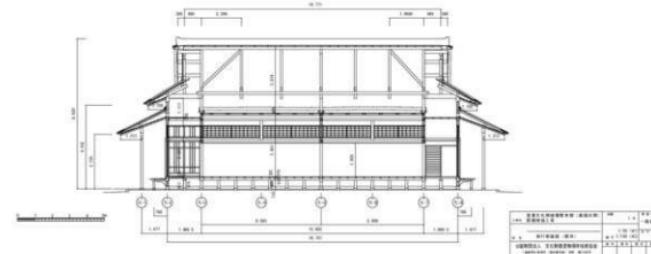


図4-8 蘆鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面抜粋②

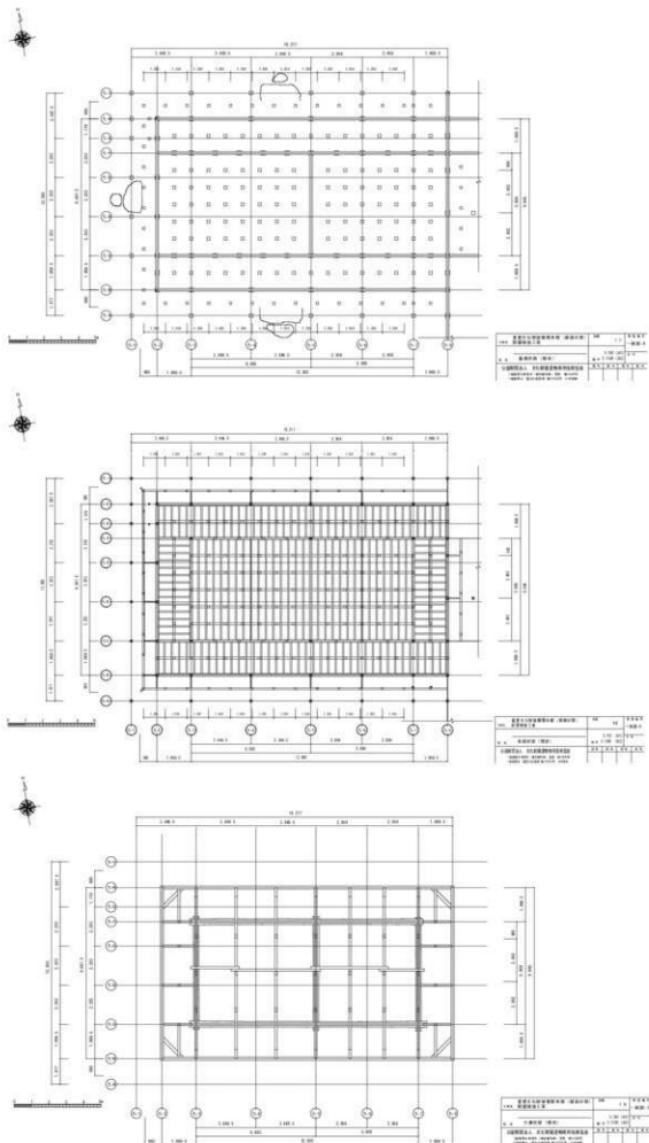
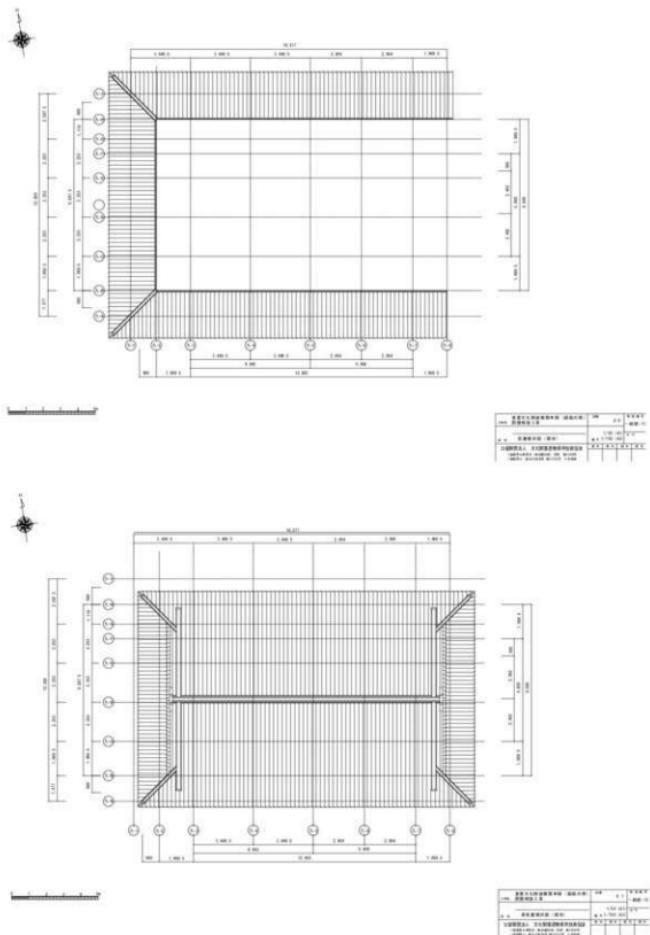


図4-9 蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面抜粋③



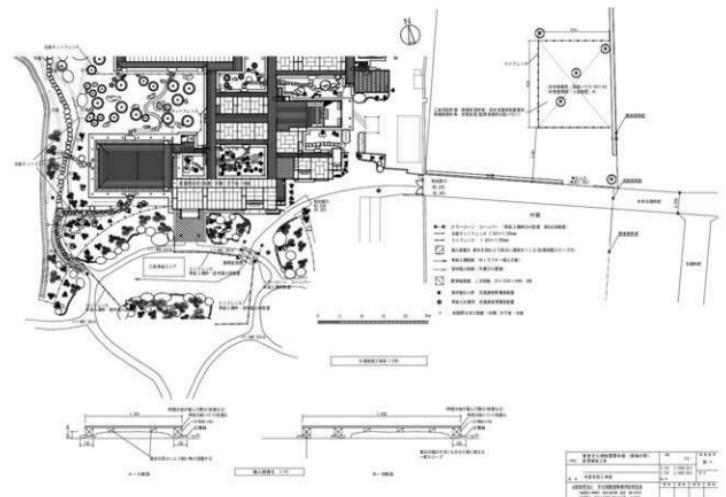
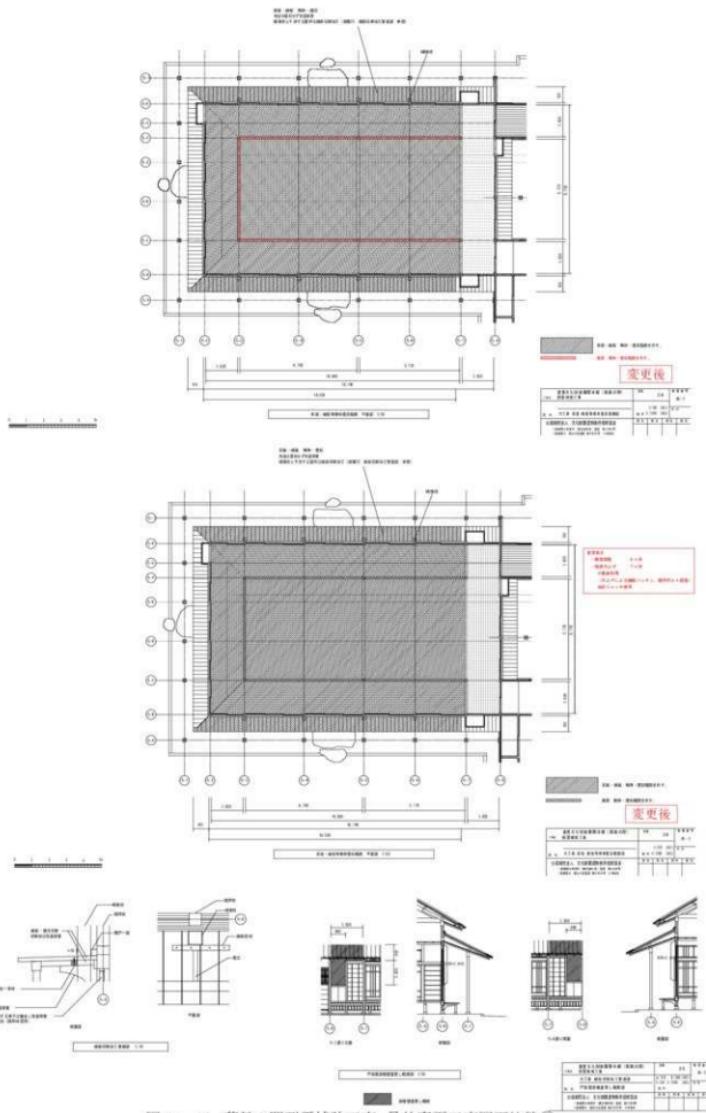
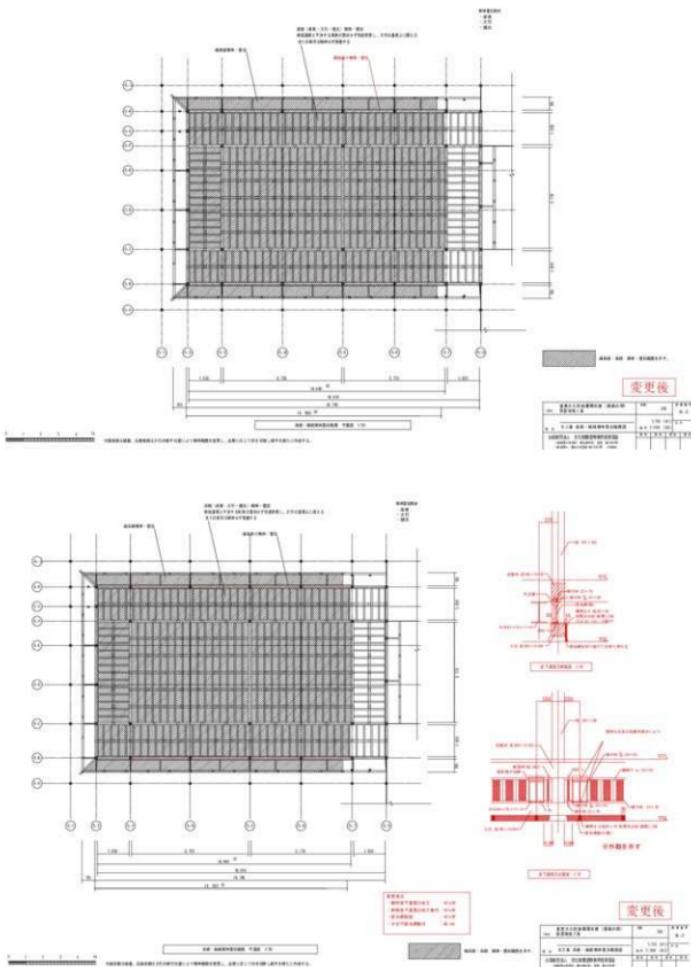


図4-11 蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面抜粋⑤





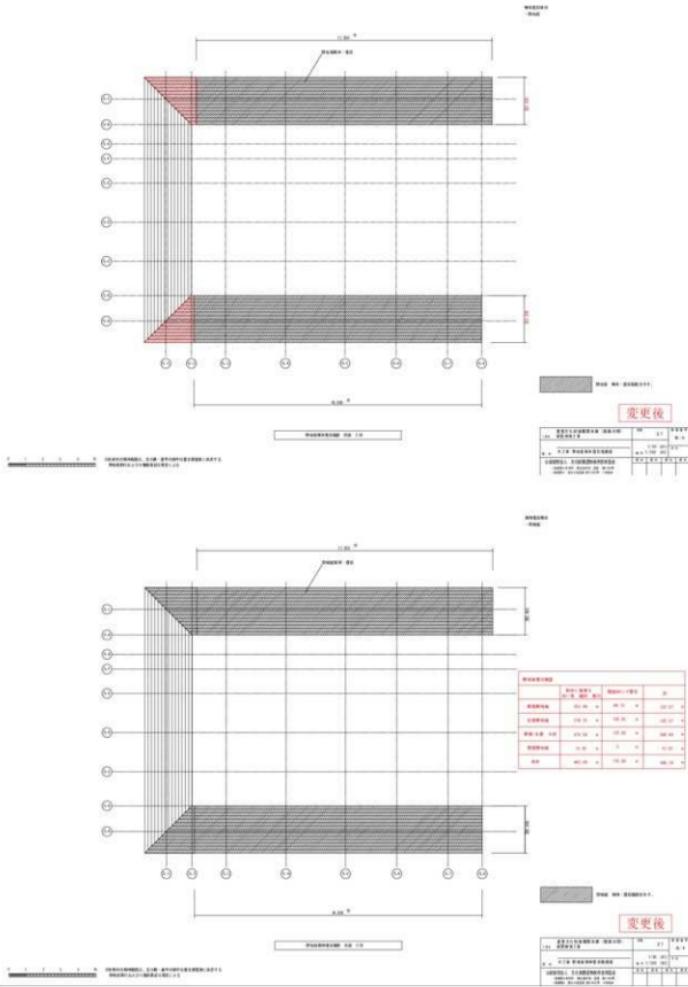


図 4-14 蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面抜粋⑧

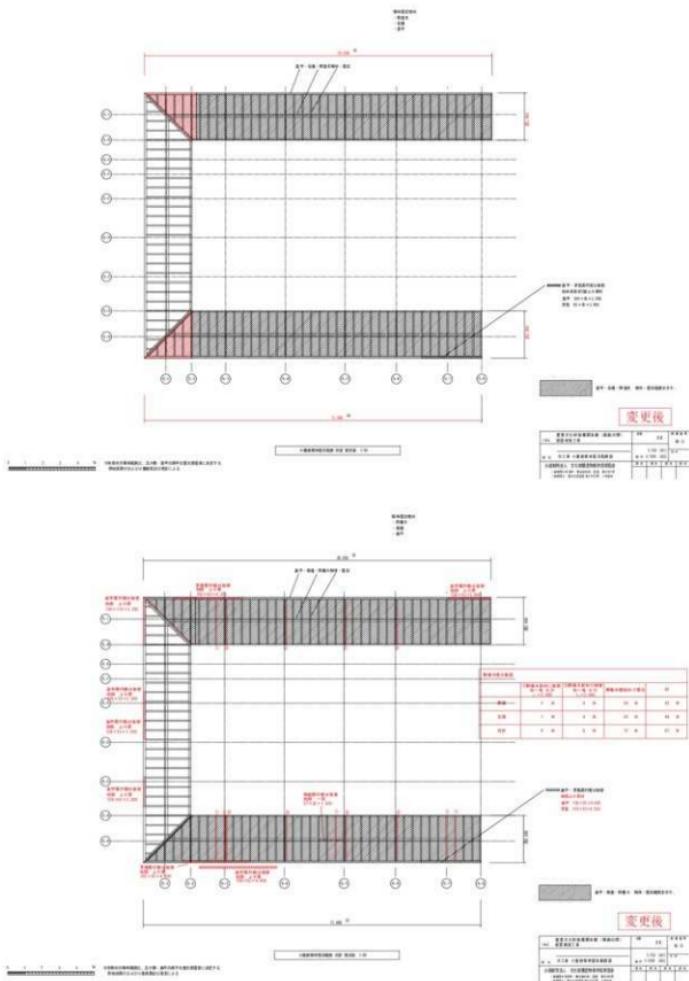
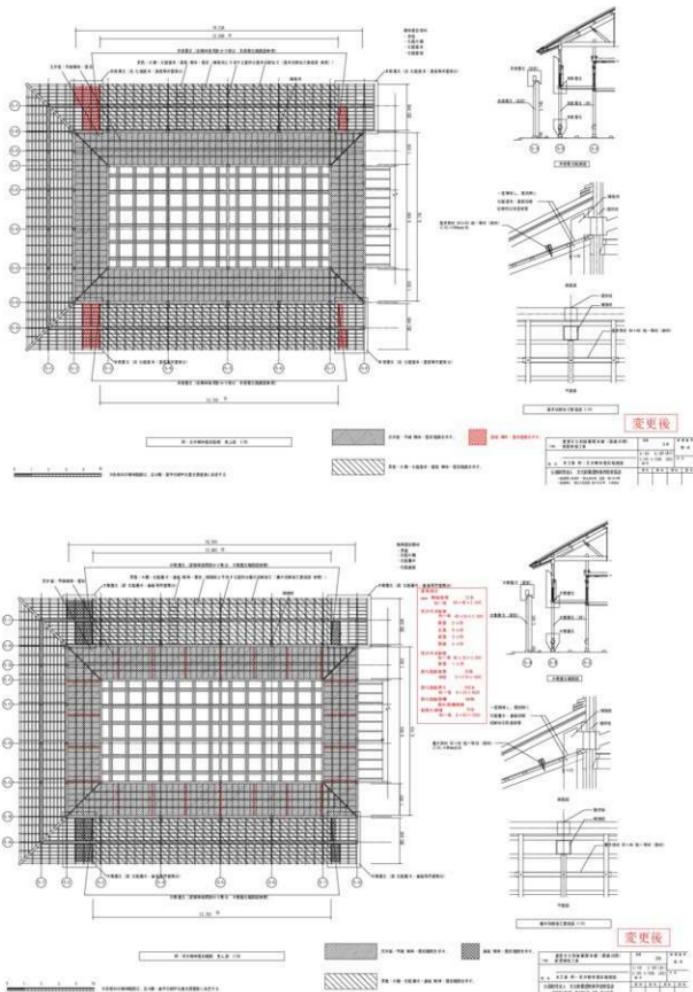


図 4-15 蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面抜粋⑨



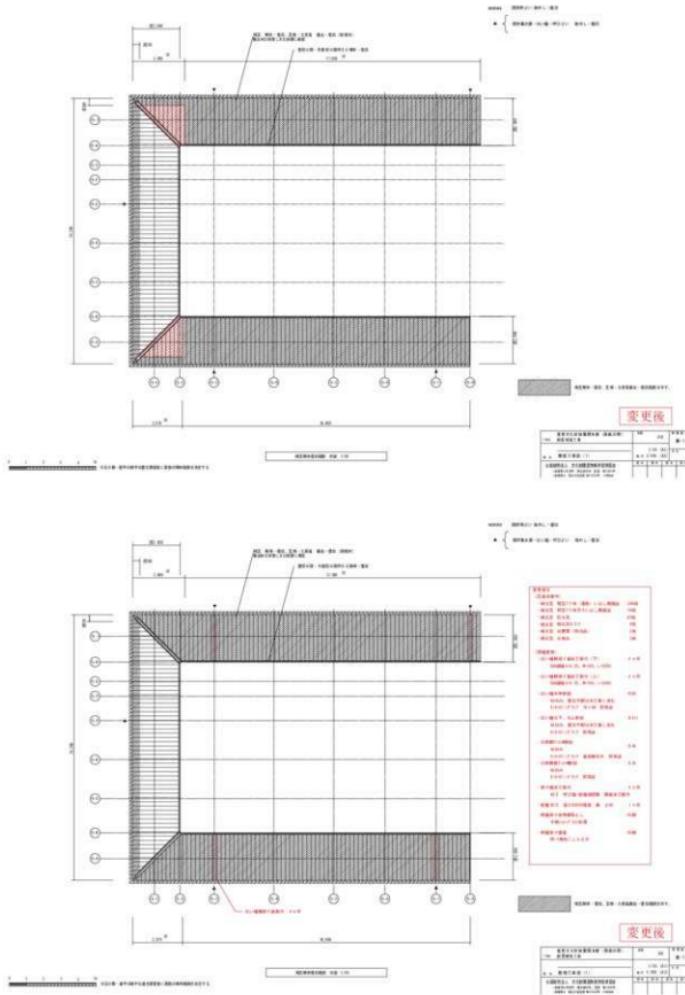


図 4-17 蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面抜粋①

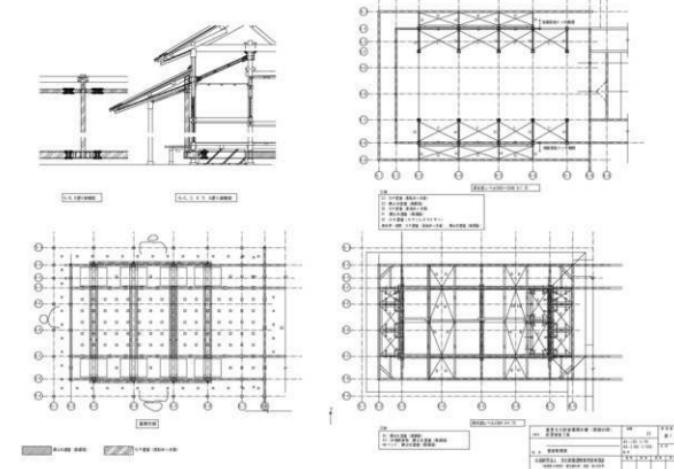
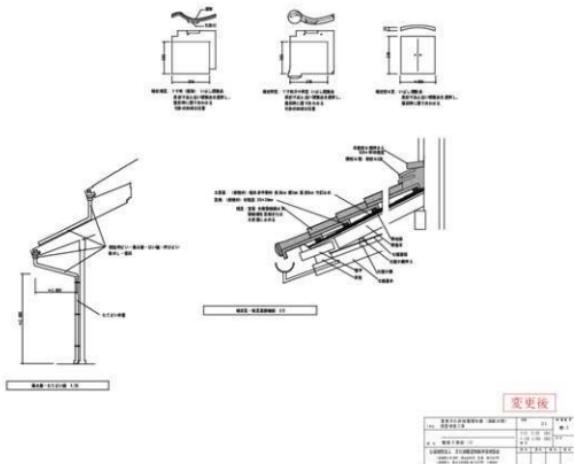


図 4-18 蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面抜粋⑫

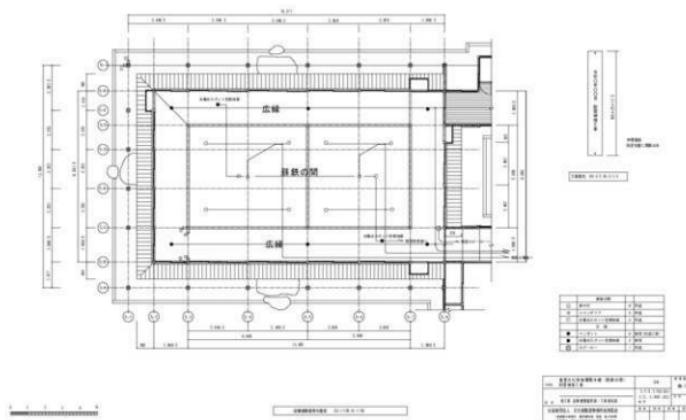
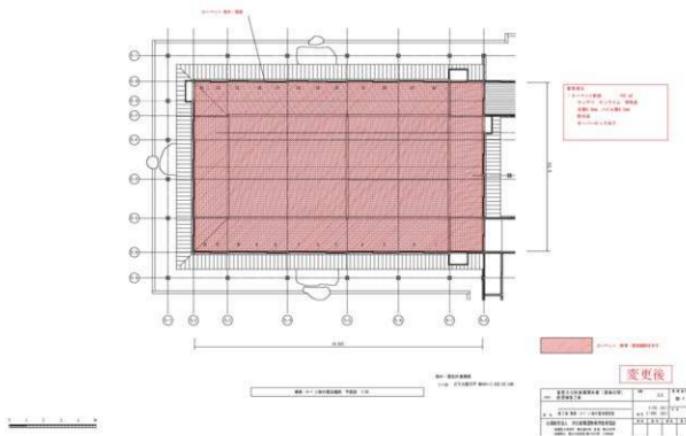
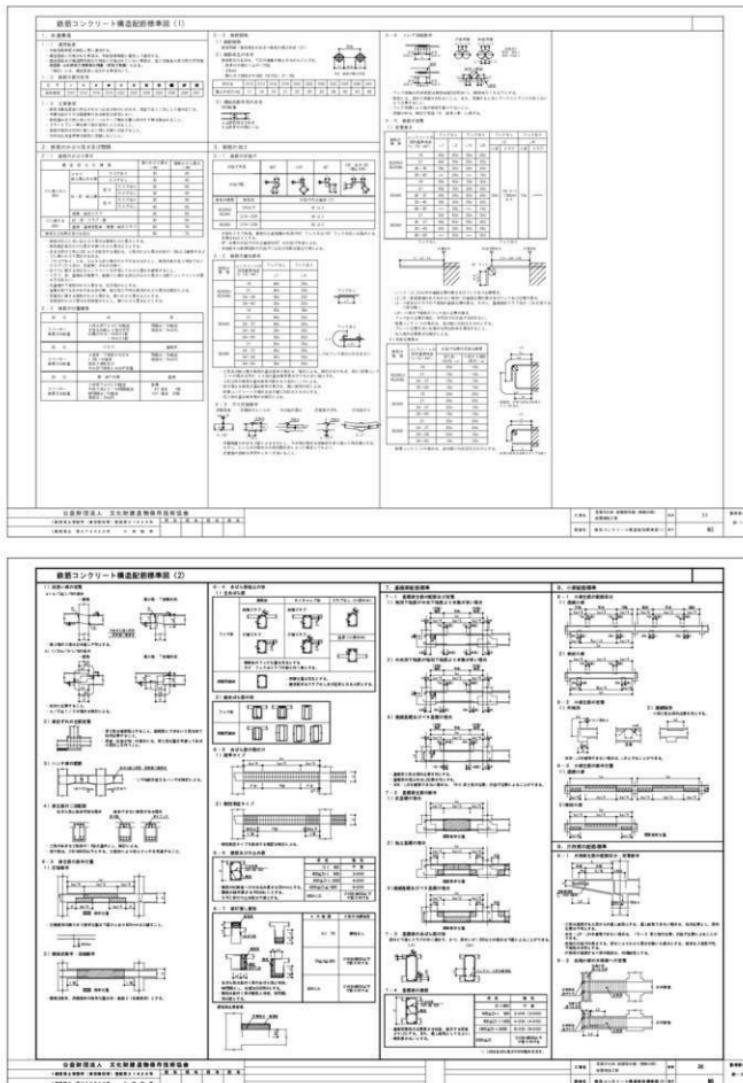


図4-19 蘆鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面抜粋③



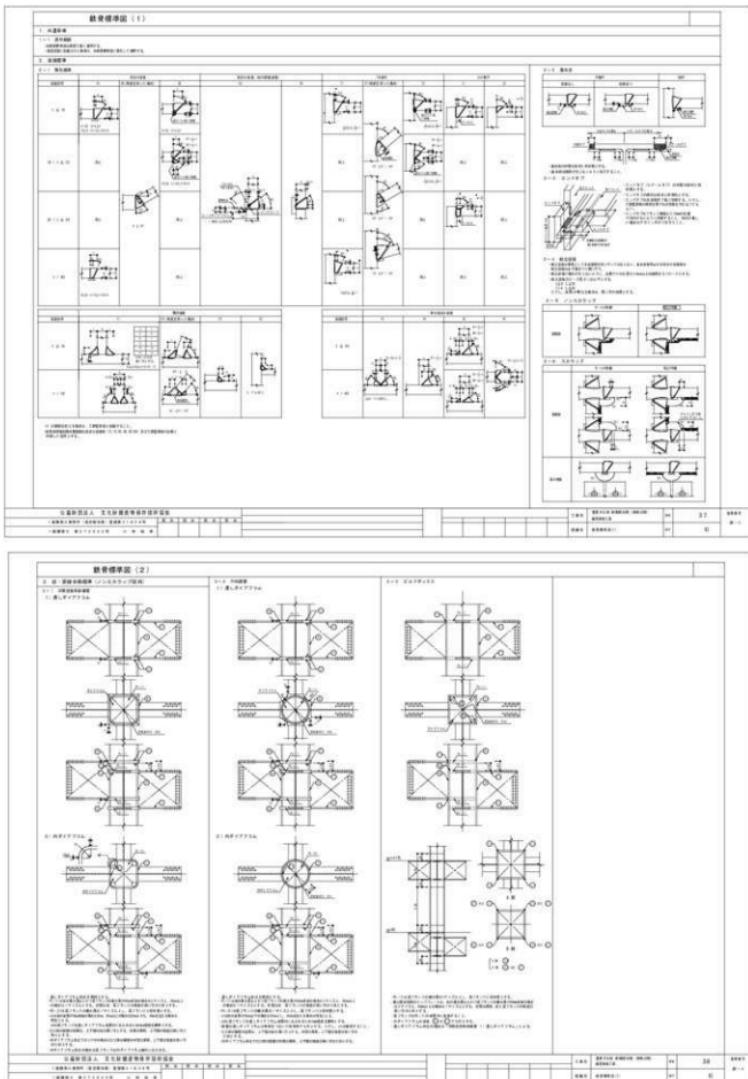
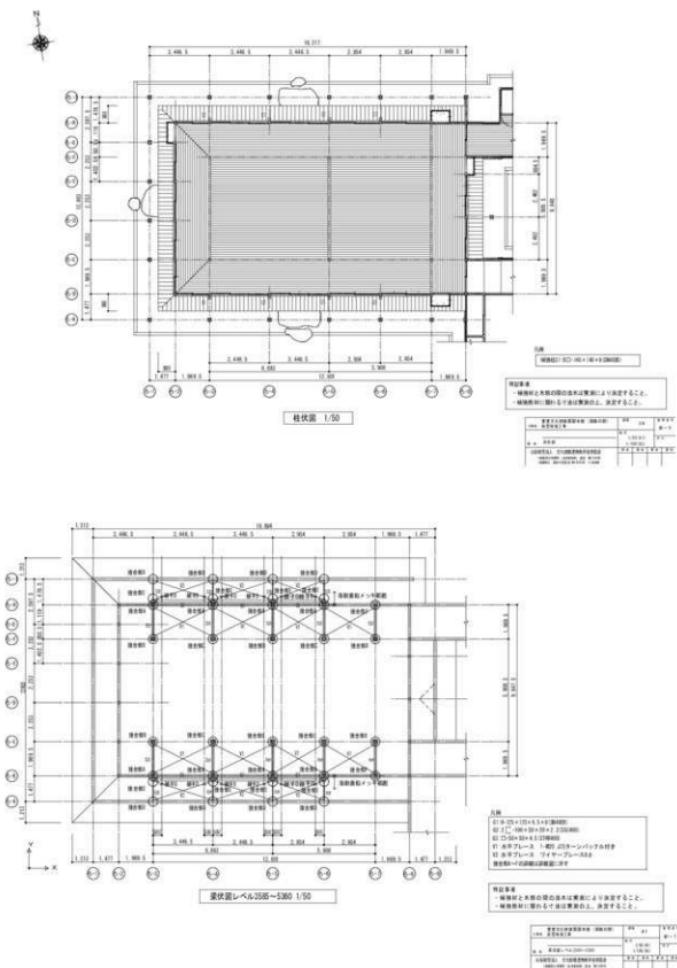


図4-21 蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面抜粋②



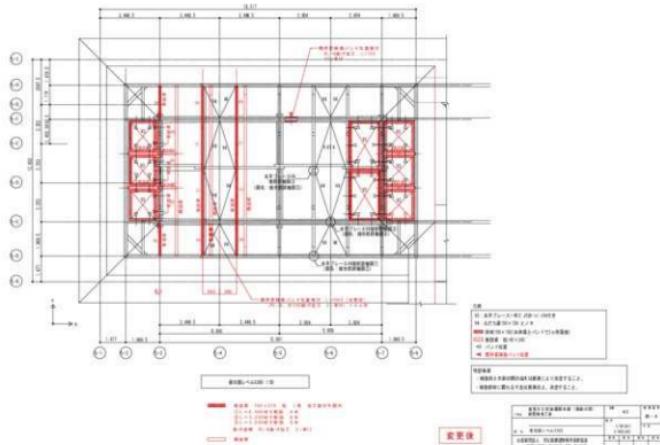
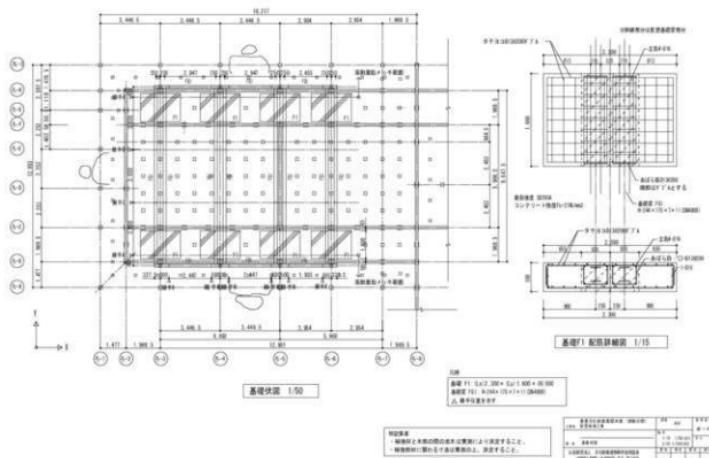
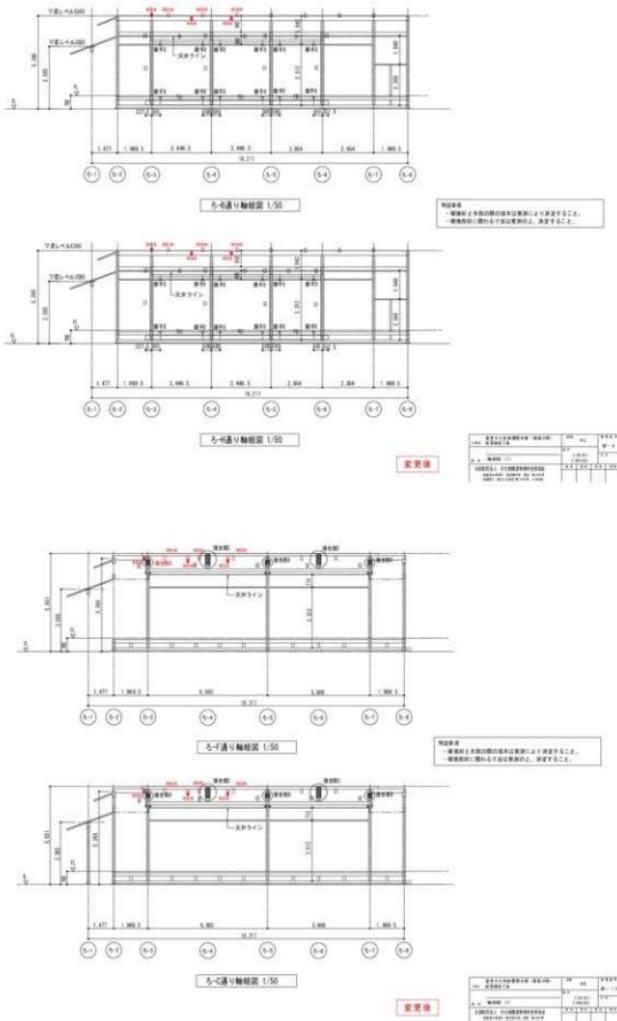


図 4-23 蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面抜粋⑦



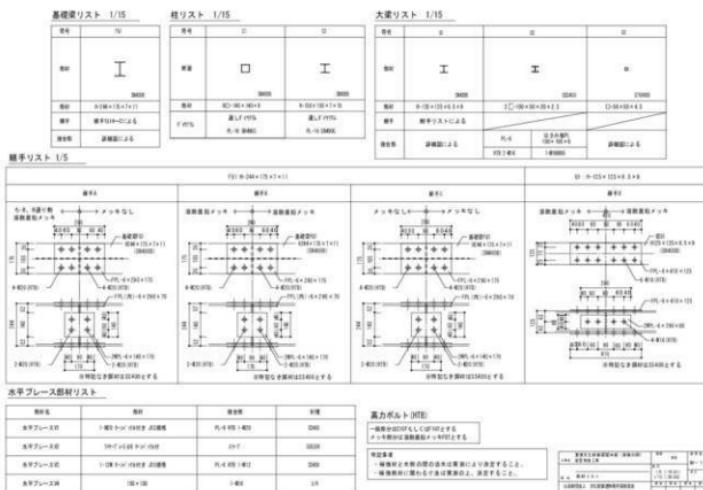
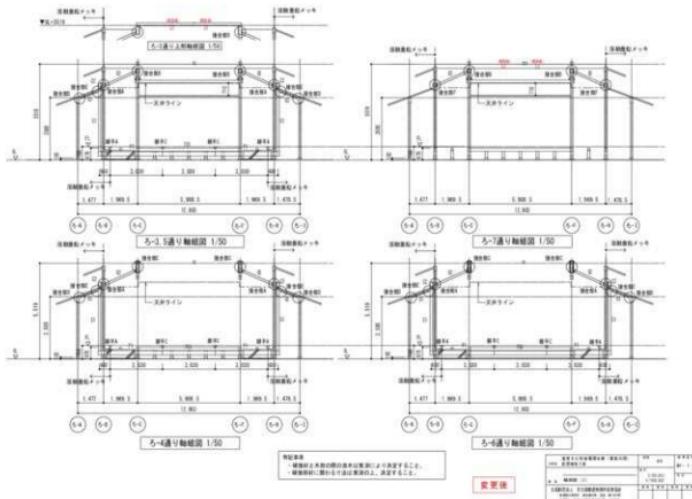


図 4-25 蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面抜粋⑧

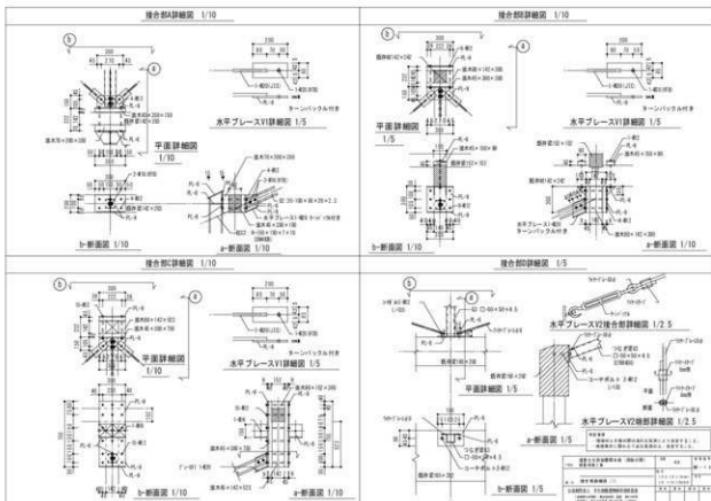
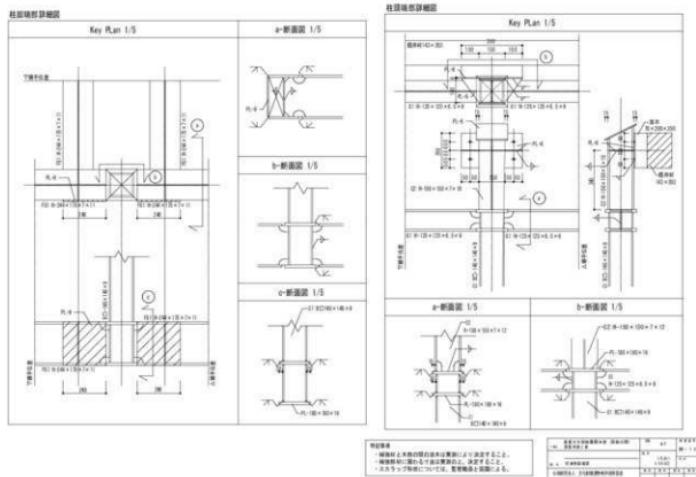


図 4-26 蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面抜粋②

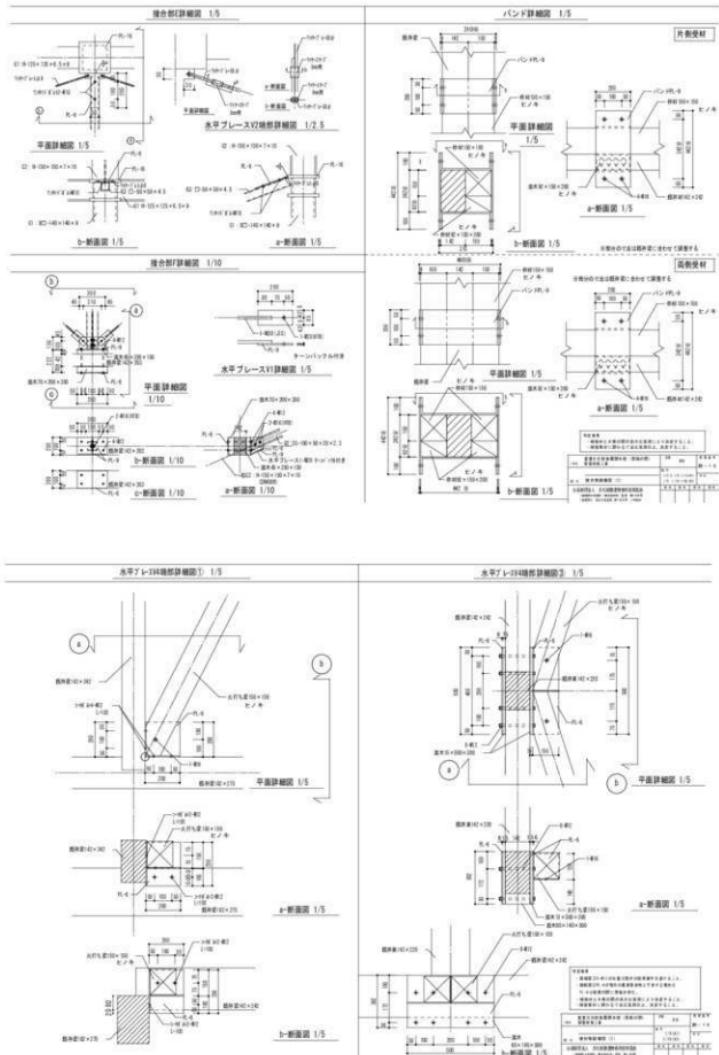


図 4-27 蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面抜粋②

水平丁 L-204 塔節 計算圖 2 1/5

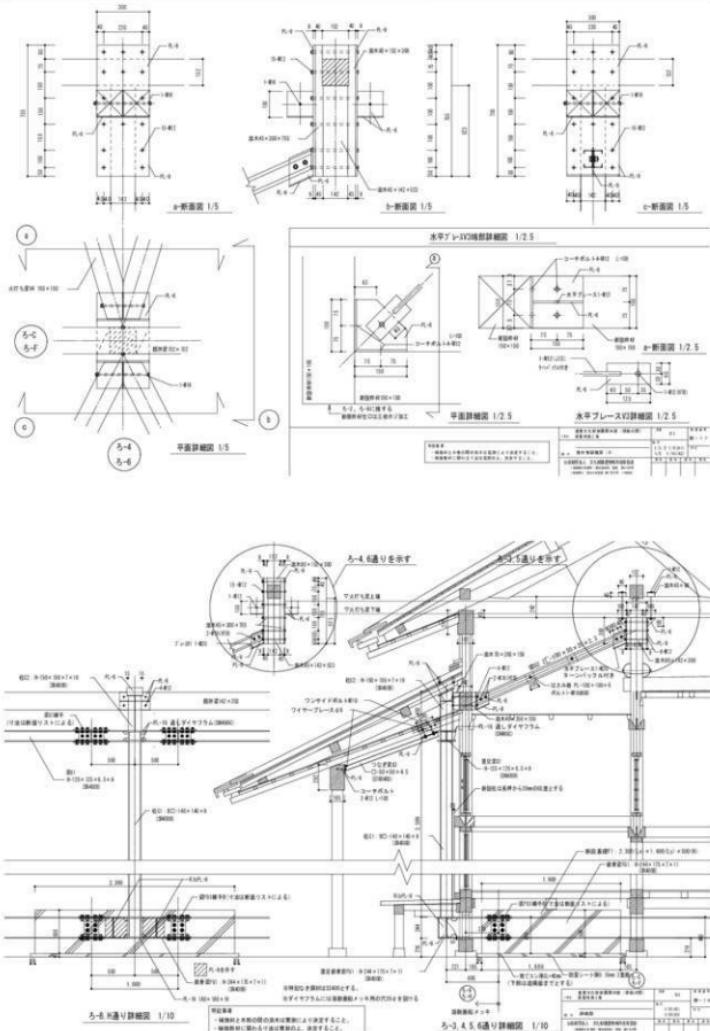


図 4-28 蘭鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面抜粋②

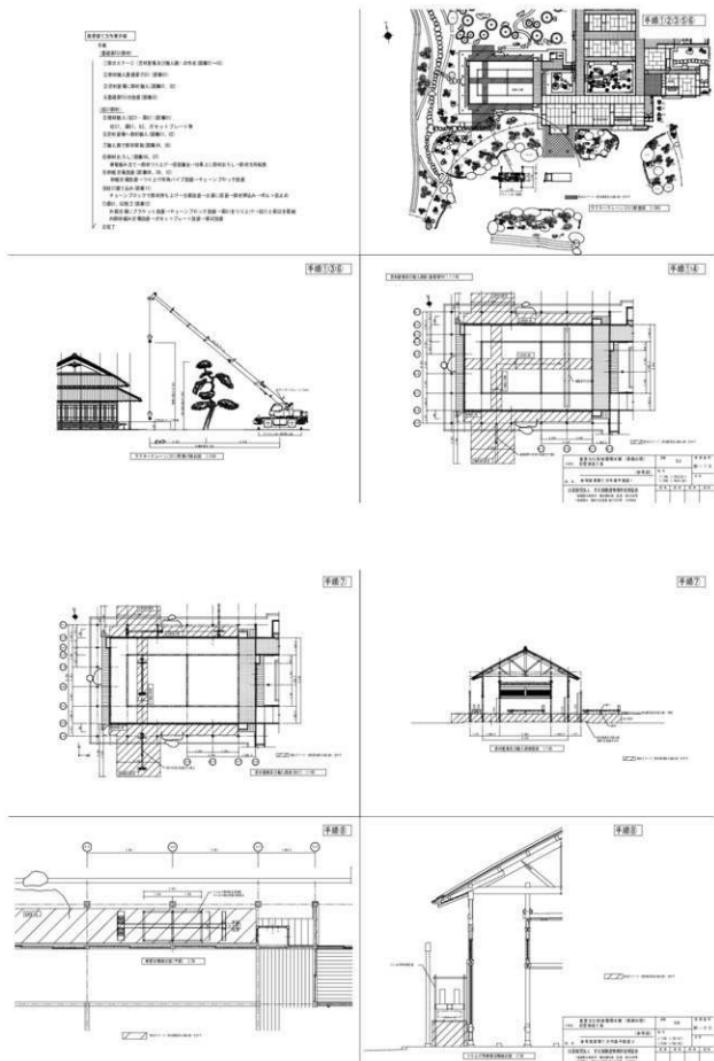


図 4-29 蘇鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面抜粋②

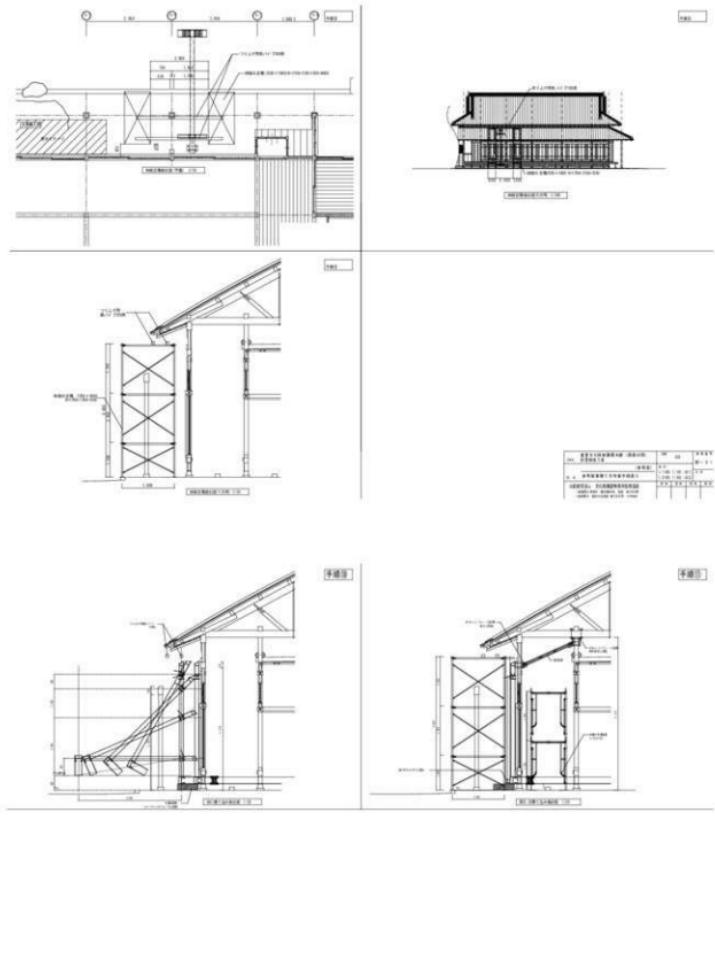


図 4-30 薩鉄の間耐震補強工事 最終変更工事図面抜粋②



耐震補強前 蘇鉄の間室内（東から）



耐震補強前 小屋組み各所



耐震補強前 蘇鉄の間外観（南西から）



耐震補強後 蘇鉄の間外観（南西から）



耐震補強前 蘇鉄の間北面外観（北西から）



耐震補強後 蘇鉄の間北面外観（北西から）



耐震補強前 蘇鉄の間南面外観（南から）



耐震補強後 蘇鉄の間南面外観（南から）




床下の補強状況（南東から）



床面復旧後（南東から）



廊下側天井 補強の状況

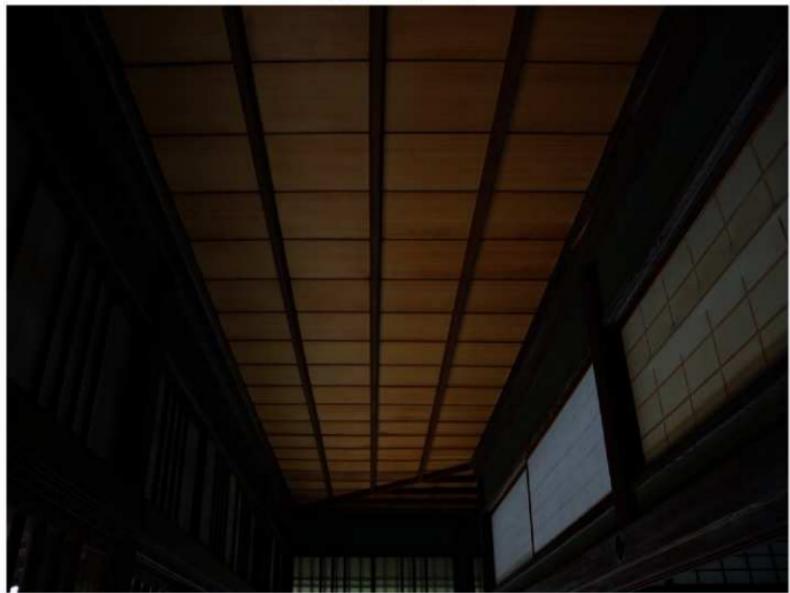

廊下側天井 復旧後状況

報告書抄録

ふりがな	じゅうぶんかざいひうんかく(きうまつだいらけたかまづべつてりそでつのまたいしんほきょうこうじほうこくしょ						
書名	重要文化財披雲閣(旧松平家高松別邸)蘇鉄の間耐震補強工事報告書						
副書名	重要文化財披雲閣整備報告書						
卷次	第1冊						
シリーズ名	高松市埋蔵文化財調査報告						
シリーズ番号	第232集						
編著者名	鵜川京香、佐藤容、高上拓(高松市)、黒木徳明((株)黒木建築設計事務所)、加藤修治、星野真志、津和佑子((公財)文化財建造物保存技術協会)						
編集機関	高松市教育委員会						
所在地	〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号 TEL087-839-2660						
発行年月日	西暦 2022年3月31日						
ふりがな 所収文化財名	所在地	コード	北緯	東経	工事期間	工事面積	工事原因
じゅうぶんかざいひうんかく(きうまつだいらけたかまづべつてり)	市町村	遺跡番号	° ′ ″	° ′ ″			
重要文化財 披雲閣(旧松平家高松別邸)	香川県 高松市 玉藻町	37201	34° 21' 02"	134° 03' 00"	2020.11. 11 ~ 2022.2.9	233.2 m ²	耐震補強
要約	重要文化財披雲閣のうち、最も耐震性能が低いと判定された蘇鉄の間の耐震補強工事に伴う報告書。なお、披雲閣の耐震補強工事は本工事が最初である。鉄骨フレームと水平プレースを追加することを主とした補強を実施した。史跡高松城跡、名勝披雲閣庭園にも指定された範囲での耐震補強工事であり、試掘調査等を踏まえ各種文化財に配慮した補強工事を実施した。						

高松市埋蔵文化財調査報告第232集 重要文化財披雲閣整備報告書 第1冊 重要文化財披雲閣(旧松平家高松別邸) 蘇鉄の間耐震補強工事報告書 2022年3月31日 編集 高松市教育委員会 発行 高松市・高松市教育委員会 印刷 株式会社 成光社
--

