


佐伯城跡石垣調査票

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|-----|------------------|------------------|-----------|-----|------|------|-----|
| 石垣番号 | 601 | | 地区 | 三ノ丸 | | 位置図 | | | | |
| 長さ | 天部 | 5.82 | | m | | | | | | |
| | 基底部 | 6.98 | | m | | | | | | |
| 高さ | 左 | 1.08 | | m | | | | | | |
| | 中央 | 2.15 | | m | | | | | | |
| | 右 | 3.65 | | m | | | | | | |
| 勾配 | 左 | 62.2 | | ° | | | | | | |
| | 中央 | 60.3 | | ° | | | | | | |
| | 右 | 66.8 | | ° | | | | | | |
| 立面積 | 15.6 | | | | | | | | | ㎡ |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | | | | | |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | 平面形状カーブ | | | | |
| 入角 | | 鑄入角 | | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 貝殻石 | | 石材種類 | | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | 硬砂岩 | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | 乱積み 布積み 谷積み | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 貝殻石 | | 石材種類 | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | 硬砂岩 | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 |
| | 天部 | | | | | | ○ | | ○ | |
| | 中部 | | | | ○ | | | | | |
| 基底部 | | | ○ | ○ | | | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | 冠木門(宝永6年・元文3年・延享2年・明和7年・安政2年) | | | | | | | | |
| 特記事項 ・目地を境に石材の大きさが異なる。 | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 ・間詰石のヌケが多く、浮いている石材あり。 ・石材のワレあり。 ・上部にクズレあり。 | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2016/3/1 | | | | 調査者 | 株式会社 とつべん | | | | |

全体写真




石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm

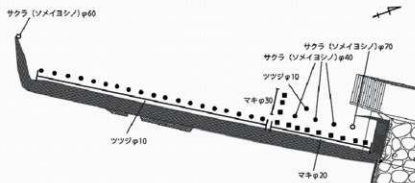

目地の状況・その他(矢穴・刻印等)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 取み | ずれ | 抜け | 変出 | 割れ | 透漏 | 跡み | 崩れ | 立下 | 取木 | 貫懸 | 矢穴 | 転用 | 刻印 | 無印 |

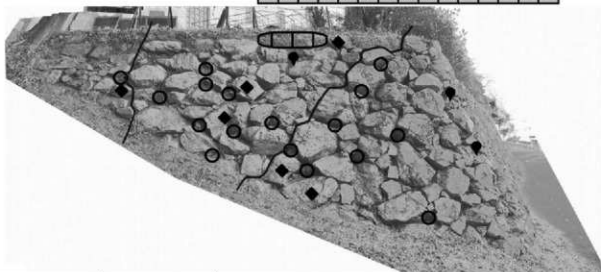

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|


佐伯城跡石垣調査票

| 石垣番号 | 602 | | 地区 | 三ノ丸 | | 位置図 | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------|--------|-------|-----|-------|--|-----|--|--|
| 長さ | 天部 | 49.87 | | m | | | | | | | | | | | |
| | 基底部 | 50.5 | | m | | | | | | | | | | | |
| 高さ | 左 | 3.95 | | m | | | | | | | | | | | |
| | 中央 | 4.04 | | m | | | | | | | | | | | |
| | 右 | 4.75 | | m | | | | | | | | | | | |
| 勾配 | 左 | 68.7 | | ° | | | | | | | | | | | |
| | 中央 | 67.5 | | ° | | | | | | | | | | | |
| | 右 | 73.5 | | ° | | | | | | | | | | | |
| 立面積 | 237.5 | | | | | | | | | | ㎡ | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | 石材加工 | | | | | | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 左 | 鑿出角 | 出角 | 有 <input checked="" type="radio"/> | 野面石 | 粗加工石 | 平面形状カーブ | | | | | | | | |
| | | 入角 | 鑿入角 | | 精加工石 | | | | | | | | | | |
| | 右 | 鑿出角 | 出角 | 有 <input checked="" type="radio"/> | 野面石 | 粗加工石 | | 間詰石少ない | | | | | | | |
| 入角 | | 鑿入角 | 精加工石 | | | | | | | | | | | | |
| 加工痕跡 | | | | 矢穴 | | 貝殻石 | | 石材種類 | | | | | | | |
| ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 | | | | 有 <input checked="" type="radio"/> | | 有 <input checked="" type="radio"/> | | 硬砂岩 | | | | | | | |
| 転用石 建物跡 その他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | | | | | | |
| | 有 <input checked="" type="radio"/> | 無 <input type="radio"/> | 有 <input checked="" type="radio"/> | 無 <input type="radio"/> | 野面石 | 粗加工石 | 乱積み | 布積み | ハバキ石垣 | | | | | | |
| | | | | | 精加工石 | | 谷積み | | | | | | | | |
| | 加工痕跡 | | | | 矢穴 | | 貝殻石 | | 石材種類 | | | | | | |
| ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 | | | | 有 <input checked="" type="radio"/> | | 有 <input checked="" type="radio"/> | | 硬砂岩 | | | | | | | |
| 転用石 建物跡 その他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 | | | | | |
| | 天部 | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| | 中部 | | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | | | | | |
| 基底部 | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | 塙(宝永6年・元文3年・延享2年・明和7年・安政2年)・平槽(宝永6年・元文3年・延享2年・明和7年・安政2年)・櫓門(宝永6年・元文3年・延享2年・明和7年・安政2年) | | | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・明和6年(崩れ) 規模(高さ二間・幅三間) ・安政元年(孕み) 規模(高さ三間・幅八間) ・ハバキ石垣あり。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・石材のワレ、ヌケ多い。築石クラスのヌケもあり。 ・割れた石材や浮いた石材が多く、落石あり。 ・全体的に下部にハラミあり。 ・右側、目地にコンクリートあり | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2016/3/3 | | | 調査者 | 株式会社 とつぺん | | | | | | | | | | |

全体写真



石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm

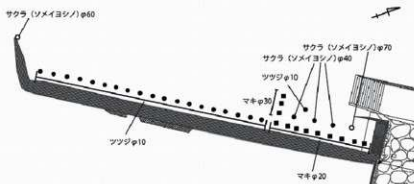

目地の状況・その他(矢穴・刻印等)




佐伯城跡石垣調査票

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|------|-----|------|------------------|----------------|-----|------|------|-----|
| 石垣番号 | 603 | | 地区 | 三ノ丸 | | 位置図 | | | | |
| 長さ | 天部 | 7.82 | | m | | | | | | |
| | 基底部 | 7.33 | | m | | | | | | |
| 高さ | 左 | 1.36 | | m | | | | | | |
| | 中央 | 0.98 | | m | | | | | | |
| | 右 | 0.18 | | m | | | | | | |
| 勾配 | 左 | 87.9 | | ° | | | | | | |
| | 中央 | 87.2 | | ° | | | | | | |
| | 右 | 87.5 | | ° | | | | | | |
| 立面積 | 6.3 | | | | | ㎡ | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | | | | | |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | |
| 入角 | | 鑄入角 | | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 貝殻石 | | 石材種類 | | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 有 | 無 | 有 | 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | 乱積み 布積み 谷積み | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 貝殻石 | | 石材種類 | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | 硬砂岩 | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 |
| | 天部 | | | ○ | ○ | | | | | |
| | 中部 | | | | | | | | | |
| | 基底部 | | | | | | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | | | | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 ・石垣0602に擦り付け ・目地にコンクリートあり | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2016/3/1 | | | | 調査者 | 株式会社 とつべん | | | | |


全体写真



石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm

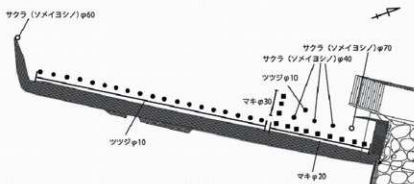

目地の状況・その他(矢穴・刻印等)

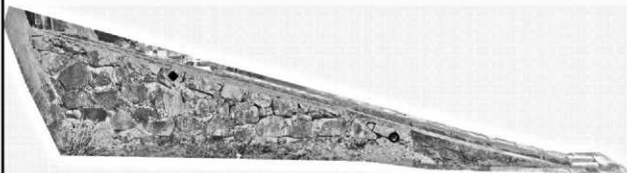

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|


佐伯城跡石垣調査票

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----|------|------|------------------|----------------|-----|------|------|-----|
| 石垣番号 | 604 | | 地区 | 三ノ丸 | | 位置図 | | | | |
| 長さ | 天部 | | 8.02 | m | | | | | | |
| | 基底部 | | 7.28 | m | | | | | | |
| 高さ | 左 | | 0.13 | m | | | | | | |
| | 中央 | | 0.83 | m | | | | | | |
| | 右 | | 1.57 | m | | | | | | |
| 勾配 | 左 | | 86.4 | ° | | | | | | |
| | 中央 | | 87.1 | ° | | | | | | |
| | 右 | | 89.2 | ° | | | | | | |
| 立面積 | 6.6 | | | | | ㎡ | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | | | | | |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | |
| 入角 | | 鑄入角 | | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 貝殻石 | | 石材種類 | | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 有 | 無 | 有 | 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | 乱積み 布積み 谷積み | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 貝殻石 | | 石材種類 | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | 硬砂岩 | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 |
| | 天部 | | ○ | | | | | | | |
| | 中部 | | | | ○ | | | | | |
| 基底部 | | | | ○ | | | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | | | | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 ・石垣0609Iに擦り付け | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2016/3/1 | | | 調査者 | 株式会社 とつべん | | | | | |

全体写真



石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm

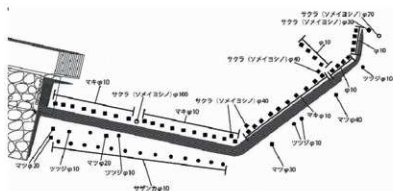

目地の状況・その他(矢穴・刻印等)



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|


佐伯城跡石垣調査票

| 石垣番号 | 605 | | 地区 | 三ノ丸 | | 位置図 | | | | |
|--|----------|------------------------------|------|---|------|---|------|---------|---------|-----|
| 長さ | 天部 | 4.26 | | m | | | | | | |
| | 基底部 | 5.41 | | m | | | | | | |
| 高さ | 左 | 2.8 | | m | | | | | | |
| | 中央 | 2.79 | | m | | | | | | |
| | 右 | 2.62 | | m | | | | | | |
| 勾配 | 左 | 89.1 | | ° | | | | | | |
| | 中央 | 88.6 | | ° | | | | | | |
| | 右 | 86.5 | | ° | | | | | | |
| 立面積 | 13.9 | | | | | ㎡ | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 | 無 | 野面石 | 粗加工石 | 間詰石が少ない | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | 精加工石 | | | | |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 | 無 | 野面石 | 粗加工石 | 立石あり | 間詰石が少ない | |
| 入角 | | 鑄入角 | 精加工石 | | | | | | | |
| 加工痕跡 | | | | 矢穴 | | 貝殻石 | | 石材種類 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 硬砂岩 | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 有 | 無 | 有 | 無 | 野面石 | 粗加工石 | 乱積み | 布積み | 間詰石が少ない | |
| | | | | | 精加工石 | 谷積み | | | | |
| | 加工痕跡 | | | | 矢穴 | | 貝殻石 | | 石材種類 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 硬砂岩 | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 |
| | 天部 | | | | ○ | | | | | ○ |
| | 中部 | | | | | | | | | ○ |
| 基底部 | | | | | | | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | 櫓門(宝永6年・元文3年・延享2年・明和7年・安政2年) | | | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 ・右隅角部の立石と築石部にスキマあり。 ・上部構造物あり ・左隅角部、目地にコンクリートあり。 | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2016/3/2 | | | | 調査者 | 株式会社 とつべん | | | | |

全体写真



石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm

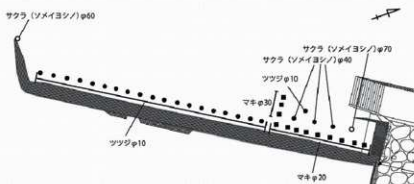

目地の状況・その他(矢穴・刻印等)



模式図




佐伯城跡石垣調査票

| 石垣番号 | 606 | | 地区 | 三ノ丸 | | 位置図 | | | | |
|---|----------|------------------------------|------|---|-----------|---|------|------|----------------|--------|
| 長さ | 天部 | 4.71 | | m | | | | | | |
| | 基底部 | 4.73 | | m | | | | | | |
| 高さ | 左 | 2.13 | | m | | | | | | |
| | 中央 | 1.95 | | m | | | | | | |
| | 右 | 0.4 | | m | | | | | | |
| 勾配 | 左 | 78.2 | | ° | | | | | | |
| | 中央 | 78.7 | | ° | | | | | | |
| | 右 | 76.9 | | ° | | | | | | |
| 立面積 | 4.9 | | ㎡ | | | | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 | 無 | 野面石 | | 粗加工石 | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | 精加工石 | | | | 間詰石少ない |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 | 無 | 野面石 | | 粗加工石 | | |
| 入角 | | 鑄入角 | 精加工石 | | | | | | | |
| 加工痕跡 | | | | 矢穴 | | 貝殻石 | | 石材種類 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 硬砂岩 | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 有 | 無 | 有 | 無 | 野面石 | | 粗加工石 | | 乱積み 布積み 谷積み | |
| | | | | | 精加工石 | | | | | |
| | 加工痕跡 | | | | 矢穴 | | 貝殻石 | | 石材種類 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 硬砂岩 | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 |
| | 天部 | | | ○ | | | | | | ○ |
| | 中部 | | | | ○ | | | | | |
| 基底部 | | | | | | | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | 櫓門(宝永6年・元文3年・延享2年・明和7年・安政2年) | | | | | | | | |
| 特記事項 ・目地を境に石材の大きさ異なる。 | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 ・上部構造物あり | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2016/3/2 | | | 調査者 | 株式会社 とつぺん | | | | | |


全体写真



石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm

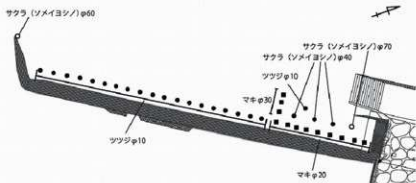

目地の状況・その他(矢穴・刻印等)

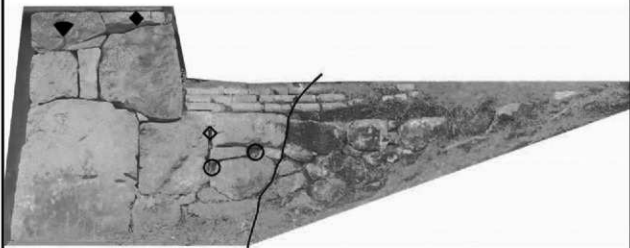

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|


佐伯城跡石垣調査票

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----|------------------|------------------|----------------|-----|--------|------|-----|
| 石垣番号 | 607 | | 地区 | 三ノ丸 | | 位置図 | | | | |
| 長さ | 天部 | 4.8 | | m | | | | | | |
| | 基底部 | 4.81 | | m | | | | | | |
| 高さ | 左 | 0.15 | | m | | | | | | |
| | 中央 | 1.95 | | m | | | | | | |
| | 右 | 2.15 | | m | | | | | | |
| 勾配 | 左 | 64.4 | | ° | | | | | | |
| | 中央 | 76.5 | | ° | | | | | | |
| | 右 | 77.4 | | ° | | | | | | |
| 立面積 | 5.6 | | | | | ㎡ | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | | | | | |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | 立石あり | | 間詰石少ない | | |
| 入角 | | 鑄入角 | | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 貝殻石 | | 石材種類 | | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | 硬砂岩 | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | 乱積み 布積み 谷積み | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 貝殻石 | | 石材種類 | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | 硬砂岩 | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 |
| | 天部 | | | | ○ | | | | | ○ |
| | 中部 | | | | | | | | | |
| | 基底部 | | | | | | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | 櫓門(宝永6年・元文3年・延享2年・明和7年・安政2年) | | | | | | | | |
| 特記事項 ・目地を境に石材の大きき異なる。 | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 ・上部構造物あり。 | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2016/3/2 | | | | 調査者 | 株式会社 とつべん | | | | |


全体写真



石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm

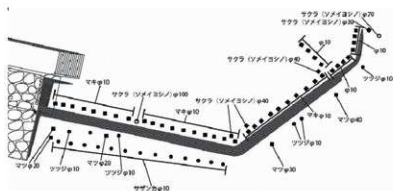

目地の状況・その他(矢穴・刻印等)

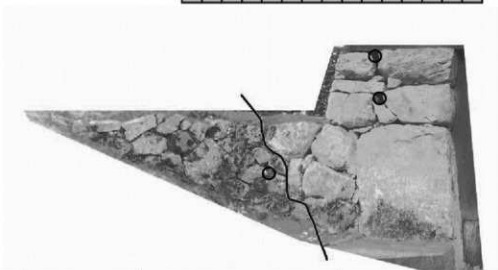

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|


佐伯城跡石垣調査票

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|------------------------------|------|---|-----------|---|------|------|--------|-----|
| 石垣番号 | 608 | | 地区 | 三ノ丸 | | 位置図 | | | | |
| 長さ | 天部 | 4.25 | | m | | | | | | |
| | 基底部 | 5.61 | | m | | | | | | |
| 高さ | 左 | 2.7 | | m | | | | | | |
| | 中央 | 2.77 | | m | | | | | | |
| | 右 | 2.84 | | m | | | | | | |
| 勾配 | 左 | 86.1 | | ° | | | | | | |
| | 中央 | 86.5 | | ° | | | | | | |
| | 右 | 89.8 | | ° | | | | | | |
| 立面積 | 14.3 | | | | | ㎡ | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 | 無 | 野面石 | 粗加工石 | 立石あり | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | 精加工石 | | | | |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 | 無 | 野面石 | 粗加工石 | | 間詰石少ない | |
| 入角 | | 鑄入角 | 精加工石 | | | | | | | |
| 加工痕跡 | | | | 矢穴 | | 貝殻石 | | 石材種類 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 硬砂岩 | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 有 | 無 | 有 | 無 | 野面石 | 粗加工石 | 乱積み | 布積み | 間詰石少ない | |
| | | | | | 精加工石 | | 谷積み | | | |
| | 加工痕跡 | | | | 矢穴 | | 貝殻石 | | 石材種類 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 硬砂岩 | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 |
| | 天部 | | | | | | | | | ○ |
| | 中部 | | | | ○ | | | | | ○ |
| | 基底部 | | | | | | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | 櫓門(宝永6年・元文3年・延享2年・明和7年・安政2年) | | | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 ・上部構造物あり。 ・目地にコンクリートあり。 ・立石と築石部の間にスキマあり。 | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2016/3/2 | | | 調査者 | 株式会社 とつぺん | | | | | |

全体写真



石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm

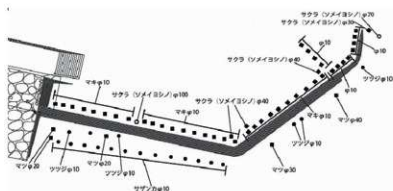

目地の状況・その他(矢穴・刻印等)




佐伯城跡石垣調査票

| 石垣番号 | 609 | | 地区 | 三ノ丸 | | 位置図 | | | | | | | |
|--|----------|---|------------------------------------|--|---------------------------------------|--|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----|--|
| 長さ | 天部 | 34.06 | | m | | | | | | | | | |
| | 基底部 | 34.74 | | m | | | | | | | | | |
| 高さ | 左 | 5.17 | | m | | | | | | | | | |
| | 中央 | 4.76 | | m | | | | | | | | | |
| | 右 | 4.53 | | m | | | | | | | | | |
| 勾配 | 左 | 72.2 | | ° | | | | | | | | | |
| | 中央 | 72 | | ° | | | | | | | | | |
| | 右 | 72.1 | | ° | | | | | | | | | |
| 立面積 | 183.5 | | | | | | | | | ㎡ | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | 石材加工 | | | | | | 石積の特徴 | | その他 | |
| | 左 | 鑄出角 | <input checked="" type="radio"/> 有 | 野面石 | <input checked="" type="radio"/> 粗加工石 | | | | | | | | |
| | | 入角 | <input type="radio"/> 無 | 精加工石 | | | | | | | | | |
| | 右 | 鑄出角 | <input checked="" type="radio"/> 有 | 野面石 | <input checked="" type="radio"/> 粗加工石 | 平面形状カーブ | | | | | | | |
| 入角 | | <input type="radio"/> 無 | 精加工石 | | | | | | | | | | |
| 加工痕跡 | | | | 矢穴 | | 貝殻石 | | 石材種類 | | | | | |
| <input checked="" type="radio"/> ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 | | | | <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | | <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 | | 硬砂岩 | | | | | |
| 転用石 建物跡 その他 | | | | | | | | | | | | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | | | | |
| | 有 | <input checked="" type="radio"/> 有 | <input checked="" type="radio"/> 有 | 野面石 | <input checked="" type="radio"/> 粗加工石 | <input checked="" type="radio"/> 乱積み <input type="radio"/> 布積み | | | | | | | |
| | | <input type="radio"/> 無 | <input type="radio"/> 無 | 精加工石 | | <input type="radio"/> 谷積み | | | | | | | |
| | 加工痕跡 | | | | 矢穴 | | 貝殻石 | | 石材種類 | | | | |
| <input checked="" type="radio"/> ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 | | | | <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | | <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 | | 硬砂岩 | | | | | |
| 転用石 建物跡 その他 | | | | | | | | | | | | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 | | | |
| | 天部 | | | | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | |
| | 中部 | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | <input type="radio"/> | | | | |
| 基底部 | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | <input type="radio"/> | | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | 塙(宝永6年・元文3年・延享2年・明和7年・安政2年) 櫓門(宝永6年・元文3年・延享2年・明和7年・安政2年) | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 ・安政元年(崩れ) 規模(高さ三間・幅十三間) | | | | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 ・間詰石のヌケ、ワレあり。 ・中央部、ハラミあり。上面の樹木の影響か？背面で樹木根が基底部まで伸びている可能性あり？ ・上部に突出石材あり。落石あり。 | | | | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2016/3/2 | | | 調査者 | 株式会社 とつべん | | | | | | | | |

全体写真




石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm

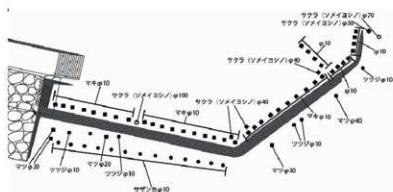

目地の状況・その他(矢穴・刻印等)

| | | | | | | | | | | |
|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| 込み | ずれ | 取 | 取 | 取 | 取 | 取 | 取 | 取 | 取 | 取 |



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|


佐伯城跡石垣調査票

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------|------|------|-----|
| 石垣番号 | 610 | | 地区 | 三ノ丸 | | 位置図 | | | | |
| 長さ | 天部 | 25.61 | | m | | | | | | |
| | 基底部 | 25.33 | | m | | | | | | |
| 高さ | 左 | 4.52 | | m | | | | | | |
| | 中央 | 3.92 | | m | | | | | | |
| | 右 | 1.59 | | m | | | | | | |
| 勾配 | 左 | 69.5 | | ° | | | | | | |
| | 中央 | 68.1 | | ° | | | | | | |
| | 右 | 73.6 | | ° | | | | | | |
| 立面積 | 107.8 | | | | | | | | | ㎡ |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 左 | 鑿出角 | 出角 | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | 野面石 | 粗加工石 | 平面形状カーブ | | | |
| | | 入角 | 鑿入角 | | 精加工石 | | | | | |
| | 右 | 鑿出角 | 出角 | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | 野面石 | 粗加工石 | 平面形状カーブ | | | |
| 入角 | | 鑿入角 | 精加工石 | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 貝殻石 | | 石材種類 | | |
| | | | | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | | 硬砂岩 | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | 野面石 | 粗加工石 | 乱積み | 布積み | 谷積み | | |
| | | | | 精加工石 | | | | | | |
| | 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 貝殻石 | | 石材種類 | |
| | | | | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | | 硬砂岩 | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 |
| | 天部 | | | | ○ | | ○ | | | |
| | 中部 | | | ○ | ○ | | | | | |
| 基底部 | | | ○ | ○ | | | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | 塙(宝永6年・元文3年・延享2年・明和7年・安政2年) | | | | | | | | |
| 特記事項 ・左右目地が入るため、積み替えか。 | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 ・間詰石のヌケ多い。 | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2016/3/2 | | | 調査者 | 株式会社 とつべん | | | | | |


全体写真



石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm

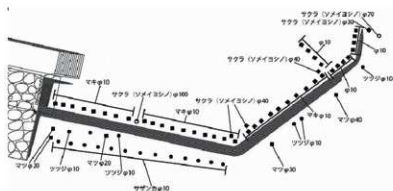

目地の状況・その他(矢穴・刻印等)




| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|


佐伯城跡石垣調査票

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------|--|---------|------|------|------|
| 石垣番号 | 611 | | 地区 | 三ノ丸 | | 位置図  | | | | |
| 長さ | 天部 | 5.4 | | m | | | | | | |
| | 基底部 | 5.26 | | m | | | | | | |
| 高さ | 左 | 1.4 | | m | | | | | | |
| | 中央 | 1.05 | | m | | | | | | |
| | 右 | 0.37 | | m | | | | | | |
| 勾配 | 左 | 69.7 | | ° | | | | | | |
| | 中央 | 74.2 | | ° | | | | | | |
| | 右 | 76.3 | | ° | | | | | | |
| 立面積 | 5.8 | | | | | ㎡ | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 左 | 鑿出角 | 出角 | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | 野面石 | 粗加工石 | 平面形状カーブ | | | |
| | | 入角 | 鑿入角 | | | | | | | 精加工石 |
| | 右 | 鑿出角 | 出角 | 有 <input type="radio"/> 無 | 野面石 | 粗加工石 | | | | |
| 入角 | | 鑿入角 | 精加工石 | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 貝殻石 | | 石材種類 | | |
| | | | | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | | 硬砂岩 | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | 野面石 | 粗加工石 | 乱積み | 布積み | | | |
| | | | | | | | | | | 精加工石 |
| | 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 貝殻石 | | 石材種類 | |
| | | | | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | | 硬砂岩 | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 |
| | 天部 | | | ○ | ○ | | | | | |
| | 中部 | | | ○ | ○ | | | | | |
| 基底部 | | | | ○ | | | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | 塙(宝永6年・元文3年・延享2年・明和7年・安政2年) 冠木門(宝永6年・元文3年・延享2年・明和7年・安政2年) | | | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 ・石材のフレ、ヌケあり。 | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2016/3/2 | | | | 調査者 | 株式会社 とつべん | | | | |


全体写真

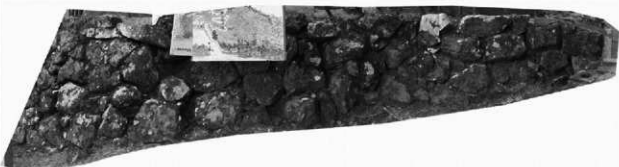

石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm

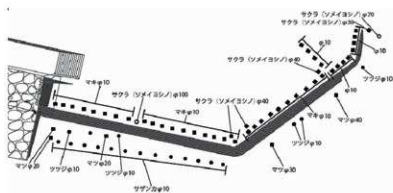

目地の状況・その他(矢穴・刻印等)

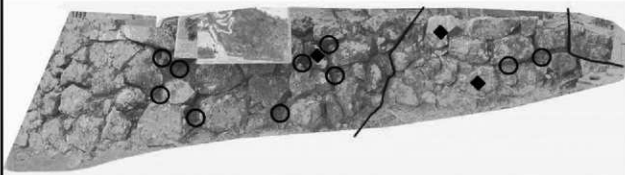

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|


佐伯城跡石垣調査票

| 石垣番号 | 612 | | 地区 | 三ノ丸 | | 位置図 | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----|------|------------------|----------------|-----|-------|------|-----|
| 長さ | 天部 | 29.33 | | m | | | | | | |
| | 基底部 | 29.35 | | m | | | | | | |
| 高さ | 左 | 0.53 | | m | | | | | | |
| | 中央 | 0.52 | | m | | | | | | |
| | 右 | 0.2 | | m | | | | | | |
| 勾配 | 左 | 79.3 | | ° | | | | | | |
| | 中央 | 72.7 | | ° | | | | | | |
| | 右 | 64.1 | | ° | | | | | | |
| 立面積 | 59.3 | | | | | | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | | | | | |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | |
| 入角 | | 鑄入角 | | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 貝殻石 | | 石材種類 | | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 有 | 無 | 有 | 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | 乱積み 布積み 谷積み | | 石材小さい | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 貝殻石 | | 石材種類 | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | 硬砂岩 | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 |
| | 天部 | | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | |
| | 中部 | | | | | | | | | |
| 基底部 | | | | | | | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | 塙(宝永6年・元文3年・延享2年・明和7年・安政2年) | | | | | | | | |
| 特記事項 ・数力所に石垣上部の土塙が残存。 | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 ・石材のヌケあり。 ・石垣はほぼ埋没している状態。 ・石垣の前面や上部に樹木あり。 | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2016/3/2 | | | | 調査者 | 株式会社 とつべん | | | | |

全体写真



石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm

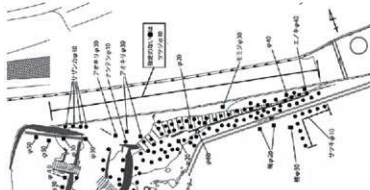

目地の状況・その他(矢穴・刻印等)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 窪み | すれ | 旗 | け | 黄 | 出 | 割 | 丸 | 隠 | 隠 | 隠 | 隠 | 隠 | 隠 | 隠 | 隠 | 隠 |



横式図




佐伯城跡石垣調査票

| 石垣番号 | 614 | | 地区 | 三ノ丸 | | 位置図 | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----|------------------|------------------|-------|-----|------|------|-----|
| 長さ | 天部 | 2.52 | | m | | | | | | |
| | 基底部 | 2.71 | | m | | | | | | |
| 高さ | 左 | 0.04 | | m | | | | | | |
| | 中央 | 0.85 | | m | | | | | | |
| | 右 | 1.23 | | m | | | | | | |
| 勾配 | 左 | 69.7 | | ° | | | | | | |
| | 中央 | 72.4 | | ° | | | | | | |
| | 右 | 75 | | ° | | | | | | |
| 立面積 | 2.1 | | | | | ㎡ | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | | | | | |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | |
| 入角 | | 鑄入角 | | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 貝殻石 | | 石材種類 | | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | 硬砂岩 | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | 乱積み 布積み 谷積み | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 貝殻石 | | 石材種類 | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | 硬砂岩 | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 |
| | 天部 | | | | ○ | | | | | ○ |
| | 中部 | | | | ○ | | | | | |
| 基底部 | | | ○ | ○ | | | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | 塙(宝永6年・元文3年・延享2年・明和7年・安政2年) | | | | | | | | |
| 特記事項 ・上部に土塙が残存。 ・上部谷積み。 | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 ・間詰石のヌケ多い。 | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2016/3/2 | | | 調査者 | 株式会社 とつべん | | | | | |


全体写真



石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm

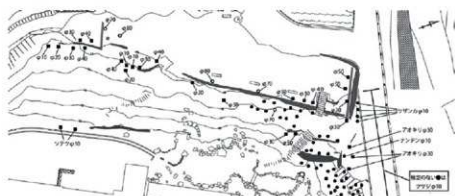


目地の状況・その他(矢穴・刻印等)

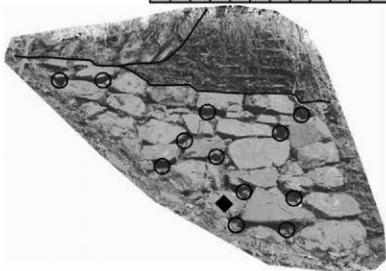


佐伯城跡石垣調査票

| 石垣番号 | 615 | | 地区 | 三ノ丸 | | 位置図 | | | | |
|---|---------------------------------------|------|-----|------|------------------|----------------|-----|------|------|-----|
| 長さ | 天部 | 7.24 | | m | | | | | | |
| | 基底部 | 8.03 | | m | | | | | | |
| 高さ | 左 | 1.39 | | m | | | | | | |
| | 中央 | 1.74 | | m | | | | | | |
| | 右 | 0.29 | | m | | | | | | |
| 勾配 | 左 | 56.8 | | ° | | | | | | |
| | 中央 | 53.8 | | ° | | | | | | |
| | 右 | 62.1 | | ° | | | | | | |
| 立面積 | 15.8 | | | | | | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | | | | | |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | |
| 入角 | | 鑄入角 | | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 貝殻石 | | 石材種類 | | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 有 | 無 | 有 | 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | 乱積み 布積み 谷積み | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 貝殻石 | | 石材種類 | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | 硬砂岩 | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 |
| | 天部 | | | ○ | | | | | | ○ |
| | 中部 | | | ○ | ○ | | | | | |
| 基底部 | | | ○ | ○ | | | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | | | | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 ・間詰石のヌケあり。 ・目地破綻で微妙に角度変化する(折れ?)。 ・左側、階段によって石垣破損。 | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2016/3/2 | | | | 調査者 | 株式会社 とつべん | | | | |

全体写真

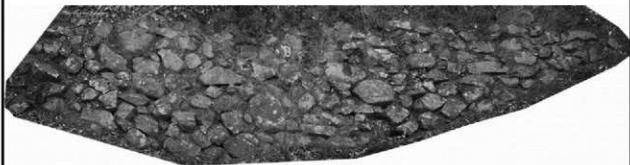


石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm

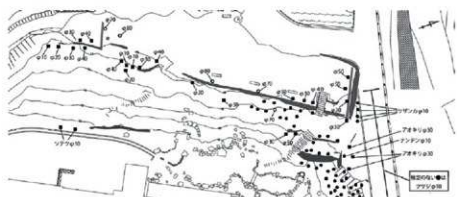

目地の状況・その他(矢穴・刻印等)

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | |
| 透み | 透け | 透出 | 割れ | 隙間 | ひみ | 透れ | 立下 | 密木 | 貫筋 | 矢穴 | 転用 |

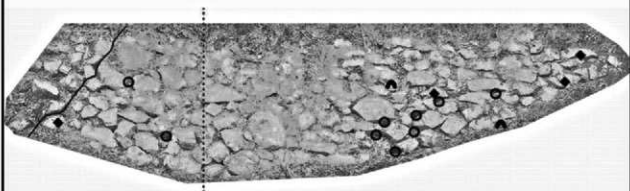

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|


佐伯城跡石垣調査票

| 石垣番号 | 619 | | 地区 | 三ノ丸 | | 位置図 | | | | |
|---|---------------------------------------|-------|-----|------------------|------------------|-----------|-------|------|------|-----|
| 長さ | 天部 | 12.69 | | m | | | | | | |
| | 基底部 | 12.82 | | m | | | | | | |
| 高さ | 左 | 0.23 | | m | | | | | | |
| | 中央 | 1.41 | | m | | | | | | |
| | 右 | 0.91 | | m | | | | | | |
| 勾配 | 左 | 77.5 | | ° | | | | | | |
| | 中央 | 60.3 | | ° | | | | | | |
| | 右 | 65.2 | | ° | | | | | | |
| 立面積 | 17.1 | | | | | ㎡ | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | | | | | |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | 平面形状カーブ | | | | |
| 入角 | | 鑄入角 | | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 貝殻石 | | 石材種類 | | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | 硬砂岩 | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | 乱積み 布積み 谷積み | | ハバキ石垣 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 貝殻石 | | 石材種類 | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | 硬砂岩 | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 |
| | 天部 | | | | | | | | | |
| | 中部 | | | ○ | ○ | | | | | |
| 基底部 | | | | ○ | | | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | | | | | | | | | |
| 特記事項 ・ハバキ石垣あり。 | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 ・間詰石のヌケあり。 ・目地より上の石垣と目地より下の石垣に分かれる。目地より下の石垣は、断面形状で球形を呈す。内部に石垣が埋没していると考えられる。 | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2016/3/2 | | | | 調査者 | 株式会社 とつべん | | | | |

全体写真



石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm

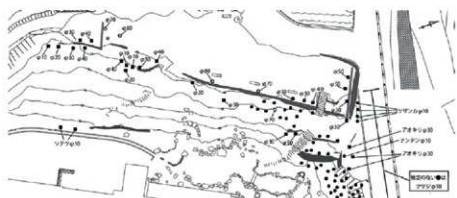

目地の状況・その他(矢穴・刻印等)

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 破み | ずれ | 抜け | 葉出 | 割れ | 結露 | 浮み | 虫れ | 並下 | 欄木 | 貫懸 | 矢穴 | 転角 | 刻印 |



構造図




佐伯城跡石垣調査票

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------|-------|-------|-----------|---------|-----|------|------|------|
| 石垣番号 | 624 | | 地区 | 三ノ丸 | | 位置図 | | | | |
| 長さ | 天部 | 27.08 | | m | | | | | | |
| | 基底部 | 27.13 | | m | | | | | | |
| 高さ | 左 | 0.19 | | m | | | | | | |
| | 中央 | 0.84 | | m | | | | | | |
| | 右 | 2.2 | | m | | | | | | |
| 勾配 | 左 | 83.7 | | ° | | | | | | |
| | 中央 | 77.9 | | ° | | | | | | |
| | 右 | 76.9 | | ° | | | | | | |
| 立面積 | 43.6 | | | | | ㎡ | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 | 粗加工石 | | | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | | | | | 精加工石 |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 (無) | 野面石 | 粗加工石 | | | | |
| 入角 | | 鑄入角 | 精加工石 | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 貝殻石 | | 石材種類 | | |
| | | | | 有 (無) | | 有 (無) | | 硬砂岩 | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 有 (無) | 有 (無) | 有 (無) | 野面石 | 粗加工石 | 乱積み | 布積み | | | |
| | | | | | | | | | | 精加工石 |
| | 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 貝殻石 | | 石材種類 | |
| | | | | 有 (無) | | 有 (無) | | 硬砂岩 | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 |
| | 天部 | | | | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 中部 | | | ○ | ○ | | | | ○ | |
| 基底部 | | | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | 堀か(宝永6年・元文3年・延享2年・明和7年・安政2年) | | | | | | | | |
| 特記事項 ・左側は明治期の神社の石垣か？ ・右側が粗加工石、左側が野面石で構成されている。 | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 ・中央部ハラミあり。石垣面から生える樹木の影響か？ ・中央部、突出石材あり。樹木の影響か？ ・左側の石垣はほぼ埋没。 ・中央部上部で石垣沈下している。 | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2016/3/2 | | | 調査者 | 株式会社 とつぺん | | | | | |

全体写真



石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm

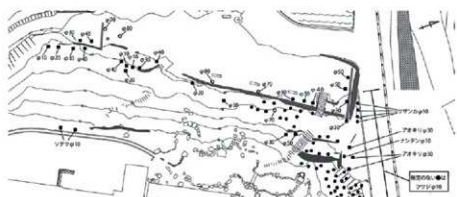

目地の状況・その他(矢穴・刻印等)



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|


佐伯城跡石垣調査票

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|------|-----|------|------------------|----------------|-----|------|------|-----|
| 石垣番号 | 625 | | 地区 | 三ノ丸 | | 位置図 | | | | |
| 長さ | 天部 | 4.08 | | m | | | | | | |
| | 基底部 | 4.24 | | m | | | | | | |
| 高さ | 左 | 0.8 | | m | | | | | | |
| | 中央 | 0.71 | | m | | | | | | |
| | 右 | 0.21 | | m | | | | | | |
| 勾配 | 左 | 80.5 | | ° | | | | | | |
| | 中央 | 74.2 | | ° | | | | | | |
| | 右 | 76.7 | | ° | | | | | | |
| 立面積 | 2.9 | | | | | ㎡ | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | | | | | |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | |
| 入角 | | 鑄入角 | | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 貝殻石 | | 石材種類 | | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 有 | 無 | 有 | 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | 乱積み 布積み 谷積み | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 貝殻石 | | 石材種類 | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | 硬砂岩 | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 |
| | 天部 | | | ○ | | | | | ○ | |
| | 中部 | | | ○ | ○ | | | | ○ | |
| 基底部 | | | ○ | ○ | | | | ○ | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | | | | | | | | | |
| 特記事項 ・目地破線で微妙に角度変化する(折れ?)。 | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 ・左側、突出石材あり。石垣上面にある樹木の影響か? ・石材のワレ、ヌケあり。 | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2016/3/2 | | | 調査者 | 株式会社 とつべん | | | | | |

全体写真



石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm

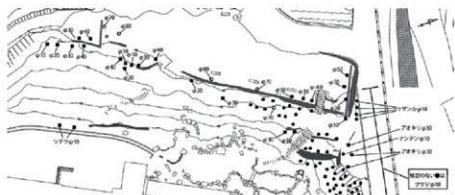

目地の状況・その他(矢穴・刻印等)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 破み | ずれ | 抜け | 突出 | 割れ | 結露 | 孕み | 取れ | 低下 | 薪木 | 貫釘 | 矢穴 | 転用 | 刻印 | 他 |



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|


佐伯城跡石垣調査票

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------------|-----|------|------------------|----------------|-----|------|------|-----|
| 石垣番号 | 627 | | 地区 | 三ノ丸 | | 位置図 | | | | |
| 長さ | 天部 | 7.72 | | m | | | | | | |
| | 基底部 | 8 | | m | | | | | | |
| 高さ | 左 | 0.62 | | m | | | | | | |
| | 中央 | 0.98 | | m | | | | | | |
| | 右 | 0.74 | | m | | | | | | |
| 勾配 | 左 | 86.2 | | ° | | | | | | |
| | 中央 | 80.8 | | ° | | | | | | |
| | 右 | 78.9 | | ° | | | | | | |
| 立面積 | 20.1 | | | | | ㎡ | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | | | | | |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | |
| 入角 | | 鑄入角 | | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 貝殻石 | | 石材種類 | | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 有 | 無 | 有 | 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | 乱積み 布積み 谷積み | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 貝殻石 | | 石材種類 | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | 硬砂岩 | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 |
| | 天部 | | | | | | | | ○ | |
| | 中部 | | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | |
| 基底部 | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | 塙か(宝永6年・元文3年・延享2年・明和7年・安政2年) | | | | | | | | |
| 特記事項 ・上部に土塙の一部残存。 | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 ・中央部、石材ワレあり。 ・左側、ハラミ、突出石材あり。樹木の影響か？上面の道路造成の際か？ ・ほとんどの石垣が埋没。 | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2016/3/3 | | | 調査者 | 株式会社 とつべん | | | | | |

全体写真




石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm

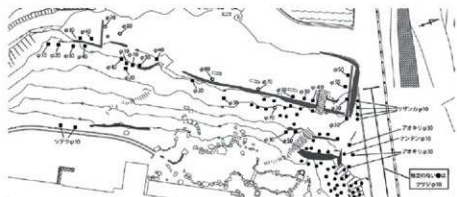

目地の状況・その他(矢穴・刻印等)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 窪み | ずれ | 抜け | 突き | 突出 | 刻れ | 跡 | 間 | すみ | 埋れ | 立下 | 樹木 | 目撃 | 矢穴 | 転刷 | 刻印 | 刻印 | 刻印 | 刻印 | 刻印 | 刻印 |

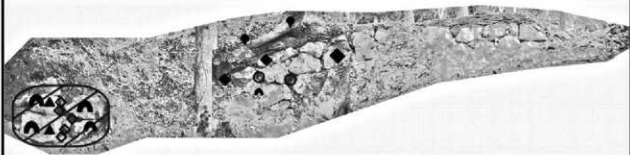


佐伯城跡石垣調査票

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----|-------|------|------------------|--|-----|------|------|-----|
| 石垣番号 | 628 | | 地区 | 三ノ丸 | | 位置図  | | | | |
| 長さ | 天部 | | 0.09 | m | | | | | | |
| | 基底部 | | 10.93 | m | | | | | | |
| 高さ | 左 | | 0.53 | m | | | | | | |
| | 中央 | | 1.16 | m | | | | | | |
| | 右 | | 0.25 | m | | | | | | |
| 勾配 | 左 | | 78.5 | ° | | | | | | |
| | 中央 | | 78.5 | ° | | | | | | |
| | 右 | | 92.8 | ° | | | | | | |
| 立面積 | 12.9 | | | | | ㎡ | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | | | | | |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | |
| 入角 | | 鑄入角 | | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 貝殻石 | | 石材種類 | | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 有 | 無 | 有 | 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | 乱積み 布積み 谷積み | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 貝殻石 | | 石材種類 | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | 硬砂岩 | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 |
| | 天部 | | | ○ | ○ | | | | | |
| | 中部 | | | ○ | ○ | | | | | |
| 基底部 | | | | ○ | | ○ | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | | | | | | | | | |
| 特記事項 ・目地破線で石垣の角度変化する(折れ?)。 | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 ・間詰石のヌケ多い。 ・中央部、築石クラスのヌケあり。 ・右側、突出石材あり。 | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2016/3/3 | | | | 調査者 | 株式会社 とつぺん | | | | |

全体写真




石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm

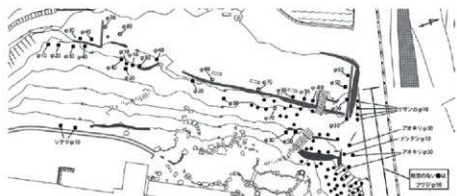

目地の状況・その他(矢穴・刻印等)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 踏み | ずれ | 掻け | 突出 | 剥れ | 跡間 | すみ | 漏れ | 立下 | 樹木 | 目筋 | 矢穴 | 転角 | 刻印 | 車馬 | 環 |



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

佐伯城跡石垣調査票

| 石垣番号 | | 701 | | 地区 | | 雄池 | | 位置図 | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|------|------|----|------|-----------|-------|-----|------|------|------|-------|--|-----|--|--|
| 長さ | 天部 | 1.98 | | m | | | | | | | | | | | | |
| | 基底部 | 0.96 | | m | | | | | | | | | | | | |
| 高さ | 左 | 3.11 | | m | | | | | | | | | | | | |
| | 中央 | 2.81 | | m | | | | | | | | | | | | |
| | 右 | 2.05 | | m | | | | | | | | | | | | |
| 勾配 | 左 | 57.2 | | ° | | | | | | | | | | | | |
| | 中央 | 61.5 | | ° | | | | | | | | | | | | |
| | 右 | 76.6 | | ° | | | | | | | | | | | | |
| 立面積 | 5.69 | | ㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | | 石材加工 | | | | | | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 | 無 | 野面石 | 粗加工石 | | | | | | | | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | | | | | | 精加工石 | | | | | |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 | 無 | 野面石 | 粗加工石 | | | | | | | | | |
| 入角 | | 鑄入角 | 精加工石 | | | | | | | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | | | | | | |
| | | | | | 有 | | 無 | | 硬砂岩 | | | | | | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | | | | | | |
| | 有 | 無 | 有 | 無 | 野面石 | 粗加工石 | 乱積み | 布積み | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 精加工石 | 谷積み | | | | |
| | 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | | | | | |
| | | | | | 有 | | 無 | | 硬砂岩 | | | | | | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 | | | | | | |
| | 天部 | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | |
| | 中部 | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | |
| 基底部 | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 ・石材小さい | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 ・石材のフレ、ヌケあり。 ・上部突出石材あり。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2021/01/07 | | | | 調査者 | 株式会社 とつべん | | | | | | | | | | |

全体写真




石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm



目地の状況・その他(矢穴・刻印等)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|---|----|----|----|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 扉み | ずれ | 跡 | け | 変出 | 刻丸 | 陰刻 | 浮み | 溝 | れ | 立下 | 樹木 | 貫筋 | 矢穴 | 転用 | 刻印 | 刻印 |

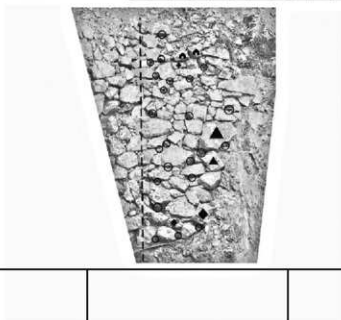


佐伯城跡石垣調査票

| 石垣番号 | | 702 | | 地区 | 雄池 | | 位置図 | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|--|-----|------|------|-----|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|
| 長さ | 天部 | | | 3.77 | m | | | | | | | | | | | | | | |
| | 基底部 | | | 3.54 | m | | | | | | | | | | | | | | |
| 高さ | 左 | | | 3.84 | m | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中央 | | | 3.96 | m | | | | | | | | | | | | | | |
| | 右 | | | 3.09 | m | | | | | | | | | | | | | | |
| 勾配 | 左 | | | 67.5 | ° | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中央 | | | 74.3 | ° | | | | | | | | | | | | | | |
| | 右 | | | 78.9 | ° | | | | | | | | | | | | | | |
| 立面積 | | | 13.97 | ㎡ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | | | | | | | その他 | | | | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 野面石 | 粗加工石 | | | | | | | | | | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 入角 | 鑄入角 | | | 精加工石 | | | | | | | | | | | | | |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 野面石 | 粗加工石 | | | | | | | | | | | | | |
| 入角 | | <input checked="" type="checkbox"/> 鑄入角 | 精加工石 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> | | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> | | 硬砂岩 | | | | | | | | | | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | | | | | | | | | | |
| | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 野面石 | 粗加工石 | | <input checked="" type="checkbox"/> 乱積み | | 布積み | | | | | | | | | | | |
| | | | | 精加工石 | | 谷積み | | | | | | | | | | | | | |
| | 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | | | | | | | | | |
| | | | | 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> | | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> | | 硬砂岩 | | | | | | | | | | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 | | | | | | | | | |
| | 天部 | | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | | | | | | | | |
| | 中部 | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基底部 | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・702、703左隅部は左側のライン。それより上部は702石垣 ・石材小さい | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・石材のワレ、ヌケあり ・上部石材のズレ、突出石材あり(上面樹木の影響か)。 ・右側上部ハラミあり。 ・左側上部クスレあり。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2021/01/07 | | | 調査者 | 株式会社 とつべん | | | | | | | | | | | | | | |


全体写真



石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm

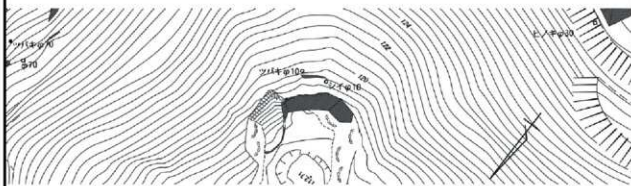

目的地の状況・その他(矢穴・刻印等)

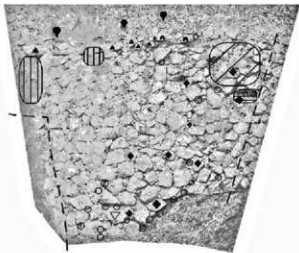


佐伯城跡石垣調査票

| 石垣番号 | | 703 | | 地区 | 雄池 | | 位置図 | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------------------|-----|------|------|-----|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|
| 長さ | 天部 | | | 3.14 | m | | | | | | | | | | | | | | |
| | 基底部 | | | 2.89 | m | | | | | | | | | | | | | | |
| 高さ | 左 | | | 0.59 | m | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中央 | | | 0.48 | m | | | | | | | | | | | | | | |
| | 右 | | | 2.38 | m | | | | | | | | | | | | | | |
| 勾配 | 左 | | | 79.4 | ° | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中央 | | | 74.7 | ° | | | | | | | | | | | | | | |
| | 右 | | | 83.5 | ° | | | | | | | | | | | | | | |
| 立面積 | | | 2.50 | ㎡ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | | | | | | | その他 | | | | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | 野面石 | 粗加工石 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | 精加工石 | | | | | | | | | | | | | |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | 野面石 | 粗加工石 | | | | | | | | | | | | | |
| 入角 | | 鑄入角 | 精加工石 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | | 硬砂岩 | | | | | | | | | | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | | | | | | | | | | |
| | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | 野面石 | 粗加工石 | | 乱積み | 布積み | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 精加工石 | | | 谷積み | | | | | | | | | | | |
| | 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | | | | | | | | | |
| | | | | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | | 硬砂岩 | | | | | | | | | | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 | | | | | | | | | |
| | 天部 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | 中部 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 基底部 | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 ・702、703入隅部は右側のライン。それより上部は702石垣 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 ・クズレあり。 ・右隅角部突出石材あり。 ・石材のヌケあり。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2021/01/07 | | | | 調査者 | 株式会社 とつべん | | | | | | | | | | | | | |


全体写真



石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm

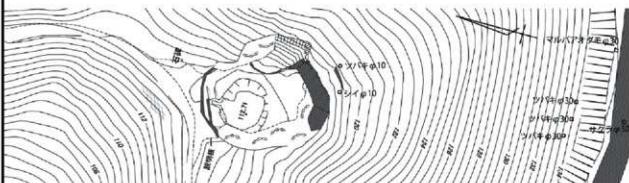

目地の状況・その他(矢穴・刻印等)

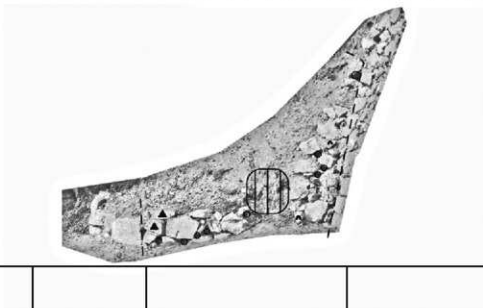


佐伯城跡石垣調査票

| 石垣番号 | | 704 | | 地区 | 雄池 | | 位置図 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|------|------|------|-------|-----------|------|------|-----|--|------|-----|-----|--|--|--|--|--|
| 長さ | 天部 | | | 1.13 | m | | | | | | | | | | | | | | |
| | 基底部 | | | 1.19 | m | | | | | | | | | | | | | | |
| 高さ | 左 | | | 0.29 | m | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中央 | | | 0.31 | m | | | | | | | | | | | | | | |
| | 右 | | | 0.35 | m | | | | | | | | | | | | | | |
| 勾配 | 左 | | | - | ° | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中央 | | | - | ° | | | | | | | | | | | | | | |
| | 右 | | | - | ° | | | | | | | | | | | | | | |
| 立面積 | | | 0.39 | ㎡ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | | | | | | | その他 | | | | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 | 粗加工石 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | | | | | | | 精加工石 | | | | | | | |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 | 粗加工石 | | | | | | | | | | | | | |
| 入角 | | 鑄入角 | 精加工石 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | 硬砂岩 | | | | | | | | | | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | | | | | | | | | | |
| | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 野面石 | 粗加工石 | 乱積み | 布積み | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 精加工石 | 谷積み | | | | | | |
| | 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | | | | | | | | | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | 硬砂岩 | | | | | | | | | | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 | | | | | | | | | |
| | 天部 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | 中部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 基底部 | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 ・上部クズレあり。 ・石材のヌケあり。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | | 2021/01/07 | | | 調査者 | | 株式会社 とつぺん | | | | | | | | | | | | |


全体写真



石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm

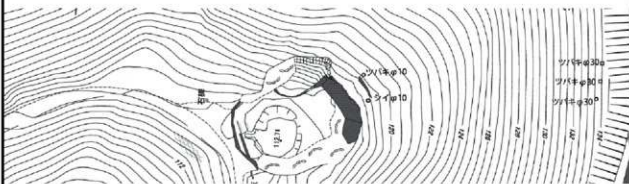

目地の状況・その他(矢穴・刻印等)

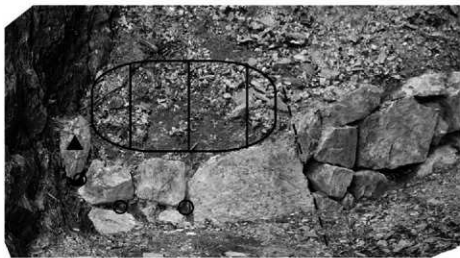


佐伯城跡石垣調査票

| 石垣番号 | | 705 | | 地区 | 雄池 | | 位置図 | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----|------|------|------------------|----------------|-----|------|------|-----|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|
| 長さ | 天部 | | | 1.77 | m | | | | | | | | | | | | | | |
| | 基底部 | | | 1.77 | m | | | | | | | | | | | | | | |
| 高さ | 左 | | | 0.15 | m | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中央 | | | 0.35 | m | | | | | | | | | | | | | | |
| | 右 | | | 0.28 | m | | | | | | | | | | | | | | |
| 勾配 | 左 | | | - | ° | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中央 | | | 71.7 | ° | | | | | | | | | | | | | | |
| | 右 | | | 50.0 | ° | | | | | | | | | | | | | | |
| 立面積 | | | 0.61 | ㎡ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | | | | | | | その他 | | | | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | | | | | | | | | | |
| 入角 | | 鑄入角 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | 硬砂岩 | | | | | | | | | | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | | | | | | | | | | |
| | 有 | 無 | 有 | 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | 乱積み 布積み 谷積み | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | | | | | | | | | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | 硬砂岩 | | | | | | | | | | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 | | | | | | | | | |
| | 天部 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | 中部 | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 基底部 | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 ・石材のヌケ、ズレあり。 ・上部クズレあり。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2021/01/08 | | | | 調査者 | 株式会社 とつぺん | | | | | | | | | | | | | |


全体写真



石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm

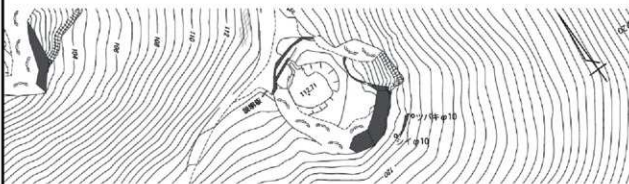

目地の状況-その他(矢穴・刻印等)

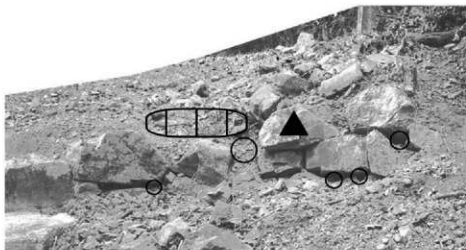

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|


佐伯城跡石垣調査票

| 石垣番号 | | 706 | | 地区 | 雄池 | | 位置図 | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------|-------|-------|------|-----------|-----|------|------|-----|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|
| 長さ | 天部 | | | 1.47 | m | | | | | | | | | | | | | | |
| | 基底部 | | | 1.51 | m | | | | | | | | | | | | | | |
| 高さ | 左 | | | 0.66 | m | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中央 | | | 0.67 | m | | | | | | | | | | | | | | |
| | 右 | | | 0.28 | m | | | | | | | | | | | | | | |
| 勾配 | 左 | | | 76.7 | ° | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中央 | | | 73.5 | ° | | | | | | | | | | | | | | |
| | 右 | | | 67.2 | ° | | | | | | | | | | | | | | |
| 立面積 | | | 0.89 | ㎡ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | | | | | | | その他 | | | | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 (無) | 野面石 | 粗加工石 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | 精加工石 | | | | | | | | | | | | | |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 (無) | 野面石 | 粗加工石 | | | | | | | | | | | | | |
| 入角 | | 鑄入角 | 精加工石 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 有 (無) | | 有 (無) | | 硬砂岩 | | | | | | | | | | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | | | | | | | | | | |
| | 有 (無) | 有 (無) | 有 (無) | 野面石 | 粗加工石 | | 乱積み | | 布積み | | | | | | | | | | |
| | | | | | 精加工石 | | 谷積み | | | | | | | | | | | | |
| | 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | | | | | | | | | |
| | | | | 有 (無) | | 有 (無) | | 硬砂岩 | | | | | | | | | | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 | | | | | | | | | |
| | 天部 | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中部 | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 基底部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 ・突出石材あり。 ・石材のスケ、ズレあり。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2021/01/08 | | | | 調査者 | 株式会社 とつぺん | | | | | | | | | | | | | |

全体写真




石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm

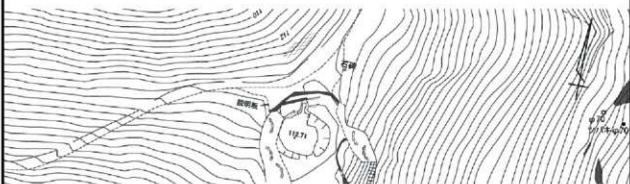

目地の状況・その他(矢穴・刻印等)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 目み | ずれ | 抜け | 突出 | 割れ | 陥凹 | 孕み | 溝れ | 立下 | 樹木 | 目地 | 矢穴 | 輪周 | 刻印 | 準印 |

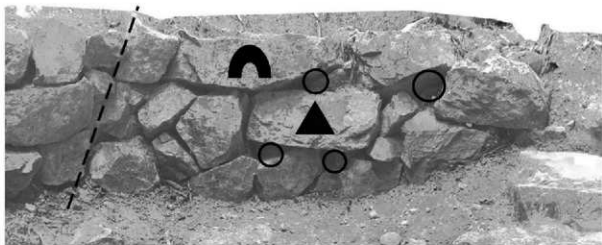

図式図




佐伯城跡石垣調査票

| 石垣番号 | | 707 | | 地区 | | 雄池 | | 位置図 | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|------|----|------|------|-------|-----------|------|------|------|-------|--|-----|--|--|--|
| 長さ | 天部 | 2.22 | | m | | | | | | | | | | | | | |
| | 基底部 | 1.43 | | m | | | | | | | | | | | | | |
| 高さ | 左 | 0.66 | | m | | | | | | | | | | | | | |
| | 中央 | 0.57 | | m | | | | | | | | | | | | | |
| | 右 | 0.61 | | m | | | | | | | | | | | | | |
| 勾配 | 左 | 62.2 | | ° | | | | | | | | | | | | | |
| | 中央 | 78.1 | | ° | | | | | | | | | | | | | |
| | 右 | 81.6 | | ° | | | | | | | | | | | | | |
| 立面積 | | 1.19 | | ㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | | 石材加工 | | | | | | | 石積の特徴 | | その他 | | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 | 無 | 野面石 | 粗加工石 | | | | | | | | | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | | | | | | 精加工石 | | | | | | |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 | 無 | 野面石 | 粗加工石 | | | | | | | | | | |
| 入角 | | 鑄入角 | 精加工石 | | | | | | | | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | | | | | | | |
| | | | | | 有 | | 無 | | 硬砂岩 | | | | | | | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | | | | | | | |
| | 有 | 無 | 有 | 無 | 野面石 | 粗加工石 | 乱積み | 布積み | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 精加工石 | 谷積み | | | | | |
| | 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | | | | | | |
| | | | | | 有 | | 無 | | 硬砂岩 | | | | | | | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 | | | | | | | |
| | 天部 | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | 中部 | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | 基底部 | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 ・石材のヌケあり。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | | 2021/01/08 | | | | 調査者 | | 株式会社 とつぺん | | | | | | | | | |


全体写真



石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm

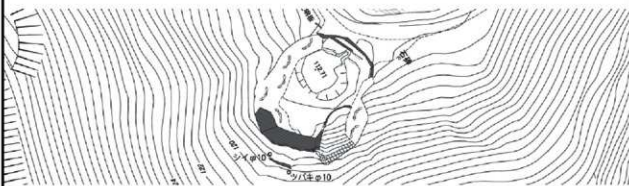

目地の状況・その他(矢穴・刻印等)

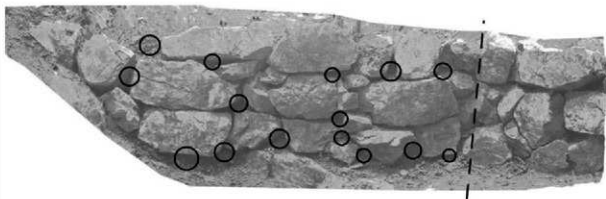

様式図

石碕 706, 707




石碕 708


佐伯城跡石垣調査票

| 石垣番号 | 708 | | 地区 | 雄池 | | 位置図 | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------|-----|------|------------------|----------------|-----|------|------|-----|
| 長さ | 天部 | 2.20 | | m | | | | | | |
| | 基底部 | 2.20 | | m | | | | | | |
| 高さ | 左 | 0.1 | | m | | | | | | |
| | 中央 | 0.16 | | m | | | | | | |
| | 右 | 0.18 | | m | | | | | | |
| 勾配 | 左 | - | | ° | | | | | | |
| | 中央 | - | | ° | | | | | | |
| | 右 | - | | ° | | | | | | |
| 立面積 | 0.29 | | | | | | | | | ㎡ |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | | | | | |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | |
| 入角 | | 鑄入角 | | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 有 | 無 | 有 | 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | 乱積み 布積み 谷積み | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | 硬砂岩 | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 |
| | 天部 | | | | | | | | | |
| | 中部 | | | | | | | | | |
| | 基底部 | | | | | | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | | | | | | | | | |
| 特記事項 ・左側石垣707の下部に入り込む。 | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2021/01/08 | | | | 調査者 | 株式会社 とつぺん | | | | |


全体写真

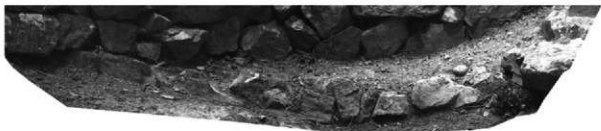

石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm

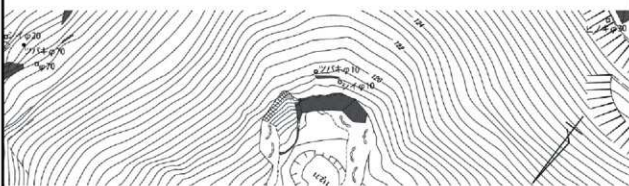

目地の状況・その他(矢穴・刻印等)

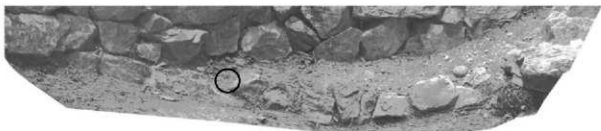


佐伯城跡石垣調査票

| 石垣番号 | | 709 | | 地区 | | 雄池 | | 位置図 | | | |
|--|----------|-----|------|------|------|-----------|-------|-----|------|-----|--|
| 長さ | 天部 | | | 3.63 | | m | | | | | |
| | 基底部 | | | 3.65 | | m | | | | | |
| 高さ | 左 | | | 0.73 | | m | | | | | |
| | 中央 | | | 0.64 | | m | | | | | |
| | 右 | | | 0.33 | | m | | | | | |
| 勾配 | 左 | | | 72.3 | | ° | | | | | |
| | 中央 | | | 74.1 | | ° | | | | | |
| | 右 | | | 66.5 | | ° | | | | | |
| 立面積 | | | 5.17 | | ㎡ | | | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 | 無 | 野面石 | 粗加工石 | | | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | 精加工石 | | | | | |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 | 無 | 野面石 | 粗加工石 | | | | |
| 入角 | | 鑄入角 | 精加工石 | | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | |
| | | | | | 有 無 | | 有 無 | | | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 有 | 無 | 有 | 無 | 野面石 | 粗加工石 | 乱積み | 布積み | | | |
| | | | | | 精加工石 | 谷積み | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | |
| | | | | | 有 無 | | 有 無 | | 硬砂岩 | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 | |
| | 天部 | | | | | | ○ | | | | |
| | 中部 | | | | ○ | | | | | | |
| 基底部 | | | | ○ | ○ | | | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 ・上部にコンクリートが混じっているため、上部は現代に埋没した可能性あり。 | | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 ・基底部にハラミ?あり。 ・左側基底部に石材のヌケあり。 | | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2018/2/9 | | | | 調査者 | 株式会社 とっぺん | | | | | |


全体写真



石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm

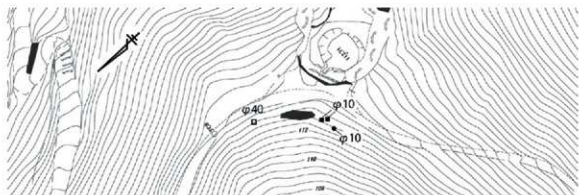

目地の状況・その他(矢穴・刻印等)

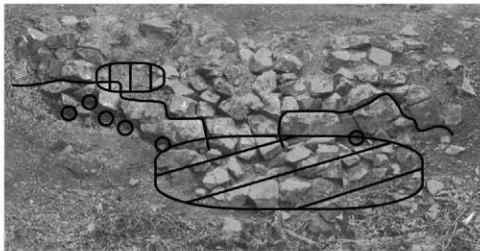

石垣


石垣 709



佐伯城跡石垣調査票

| 石垣番号 | | 710 | | 地区 | 雄池 | | 位置図 | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------|------|------|------------------|----------------|-----------|------|------|-----|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|
| 長さ | 天部 | | | 1.24 | m | | | | | | | | | | | | | | |
| | 基底部 | | | 1.59 | m | | | | | | | | | | | | | | |
| 高さ | 左 | | | 0.20 | m | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中央 | | | 0.25 | m | | | | | | | | | | | | | | |
| | 右 | | | 0.16 | m | | | | | | | | | | | | | | |
| 勾配 | 左 | | | 60.4 | ° | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中央 | | | 73.5 | ° | | | | | | | | | | | | | | |
| | 右 | | | 72.3 | ° | | | | | | | | | | | | | | |
| 立面積 | | | 0.35 | ㎡ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | | | | | | | その他 | | | | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | | | | | | | | | | |
| 入角 | | 鑄入角 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | | | | | | | | | | | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | | | | | | | | | | |
| | 有 | 無 | 有 | 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | 乱積み 布積み 谷積み | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | | | | | | | | | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | 硬砂岩 | | | | | | | | | | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 | | | | | | | | | |
| | 天部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中部 | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 基底部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 ・石材のヌケあり。 ・周囲埋没のため、全体像不明。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | | 2021/01/08 | | | 調査者 | | 株式会社 とつべん | | | | | | | | | | | | |


全体写真

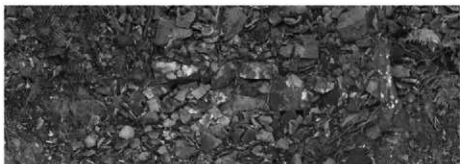

石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm



目地の状況・その他(矢穴・刻印等)

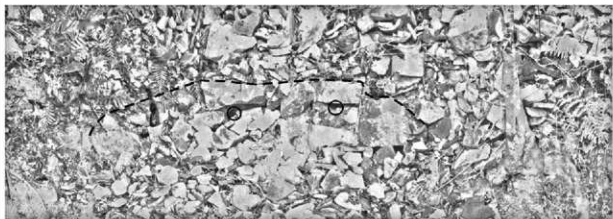


佐伯城跡石垣調査票

| 石垣番号 | | 711 | | 地区 | 雌池 | 位置図 | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------|------|----|----|-----|
| 長さ | 天部 | | | 2.18 | m | | | | | |
| | 基底部 | | | 2.46 | m | | | | | |
| 高さ | 左 | | | 0.91 | m | | | | | |
| | 中央 | | | 0.39 | m | | | | | |
| | 右 | | | 1.14 | m | | | | | |
| 勾配 | 左 | | | 77.0 | ° | | | | | |
| | 中央 | | | 70.6 | ° | | | | | |
| | 右 | | | 84.1 | ° | | | | | |
| 立面積 | | | 1.58 | m ² | | | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | 石材加工 | 石積の特徴 | その他 | | | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> | 野面石 | 粗加工石 | | | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | 精加工石 | | | | | |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> | 野面石 | 粗加工石 | | | | |
| 入角 | | 鑄入角 | 精加工石 | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | 海岸石 | 石材種類 | | | | |
| | | | | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> | 硬砂岩 | | | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | 石材加工 | 石積の特徴 | その他 | | | | |
| | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> | 野面石 | 粗加工石 | 乱積み | 布積み | | | |
| | | | | 精加工石 | | 谷積み | | | | |
| | 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | 海岸石 | 石材種類 | | | |
| | | | | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> | 硬砂岩 | | | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 |
| | 天部 | | ○ | | ○ | | | | | |
| | 中部 | | | | ○ | | | | | |
| 基底部 | | | | | | | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | | | | | | | | | |
| 特記事項 ・平成28年崩落、平成30年安定化工事。 | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 ・石材のヌケあり。 ・左側上部ズレあり。 | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2021/01/08 | | | 調査者 | 株式会社 とつべん | | | | | |


全体写真



石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm

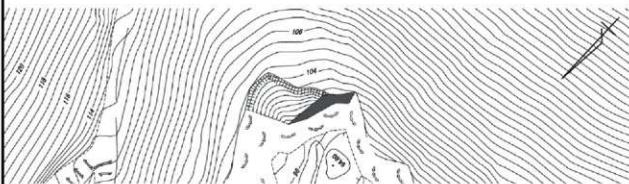

目地の状況・その他(矢穴・刻印等)

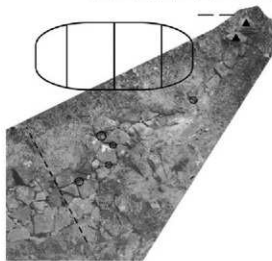

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

佐伯城跡石垣調査票

| 石垣番号 | | 712 | | 地区 | | 雌池 | | 位置図 | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------|----|------|------|-------|-----------|------|------|------|-------|--|-----|--|--|--|
| 長さ | 天部 | 1.78 | | m | | | | | | | | | | | | | |
| | 基底部 | 1.96 | | m | | | | | | | | | | | | | |
| 高さ | 左 | 0.58 | | m | | | | | | | | | | | | | |
| | 中央 | 0.87 | | m | | | | | | | | | | | | | |
| | 右 | 0.78 | | m | | | | | | | | | | | | | |
| 勾配 | 左 | 53.2 | | ° | | | | | | | | | | | | | |
| | 中央 | 75.3 | | ° | | | | | | | | | | | | | |
| | 右 | 74.8 | | ° | | | | | | | | | | | | | |
| 立面積 | | 1.60 | | ㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | | 石材加工 | | | | | | | 石積の特徴 | | その他 | | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 | 無 | 野面石 | 粗加工石 | | | | | | | | | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | | | | | | 精加工石 | | | | | | |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 | 無 | 野面石 | 粗加工石 | | | | | | | | | | |
| 入角 | | 鑄入角 | 精加工石 | | | | | | | | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | | | | | | | |
| | | | | | 有 | | 無 | | 硬砂岩 | | | | | | | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | | | | | | | |
| | 有 | 無 | 有 | 無 | 野面石 | 粗加工石 | 乱積み | 布積み | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 精加工石 | 谷積み | | | | | |
| | 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | | | | | | |
| | | | | | 有 | | 無 | | 硬砂岩 | | | | | | | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 | | | | | | | |
| | 天部 | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | 中部 | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | 基底部 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 | | ・平成28年崩落、平成30年安定化工事。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 | | ・石材のヌケ、ワレあり。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | | 2021/01/08 | | | | 調査者 | | 株式会社 とつぺん | | | | | | | | | |


全体写真



石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm



目地の状況・その他(矢穴・刻印等)

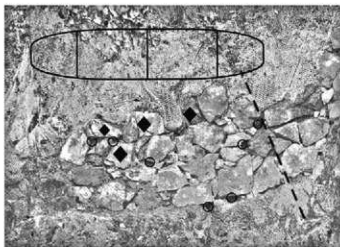

佐伯城跡石垣調査票

| 石垣番号 | | 713 | | 地区 | | | | 雌池 | | | | 位置図 | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|------|------|------|-----------|-------|-----|------|------|------|-----|--|
| 長さ | 天部 | | | 2.75 | | m | | | | | | | |
| | 基底部 | | | 2.46 | | m | | | | | | | |
| 高さ | 左 | | | 0.94 | | m | | | | | | | |
| | 中央 | | | 1.10 | | m | | | | | | | |
| | 右 | | | 1.23 | | m | | | | | | | |
| 勾配 | 左 | | | 61.6 | | ° | | | | | | | |
| | 中央 | | | 50.8 | | ° | | | | | | | |
| | 右 | | | 54.8 | | ° | | | | | | | |
| 立面積 | | | 3.71 | | ㎡ | | | | | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 | 無 | 野面石 | 粗加工石 | | | | | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | | | | | | 精加工石 | | |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 | 無 | 野面石 | 粗加工石 | | | | | | |
| 入角 | | 鑄入角 | 精加工石 | | | | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | | | |
| | | | | | 有 | | 無 | | 硬砂岩 | | | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | | | |
| | 有 | 無 | 有 | 無 | 野面石 | 粗加工石 | 乱積み | 布積み | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 精加工石 | 谷積み | |
| | 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | | |
| | | | | | 有 | | 無 | | 硬砂岩 | | | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 | | | |
| | 天部 | | | | ○ | | | | | | | | |
| | 中部 | | | | | | | | | | | | |
| | 基底部 | | | | | | | | | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 | | <ul style="list-style-type: none"> ・平成28年崩落、令和元年修復保護。 ・下部は修復時に施した補強のための捨石 | | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 | | <ul style="list-style-type: none"> ・石材のヌケあり。 | | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2021/01/08 | | | | 調査者 | 株式会社 とつべん | | | | | | | |


全体写真



石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm



目地の状況・その他(矢穴・刻印等)

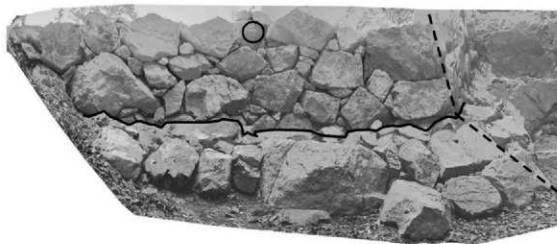

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

佐伯城跡石垣調査票

| 石垣番号 | | 714 | | 地区 | | 離池 | | 位置図 | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|------|------|------|-----------|----------|-----|---------|------|--|
| 長さ | 天部 | | | 2.37 | | m | | | | | |
| | 基底部 | | | 1.91 | | m | | | | | |
| 高さ | 左 | | | 1.19 | | m | | | | | |
| | 中央 | | | 0.92 | | m | | | | | |
| | 右 | | | 0.62 | | m | | | | | |
| 勾配 | 左 | | | 72.1 | | ° | | | | | |
| | 中央 | | | 61.3 | | ° | | | | | |
| | 右 | | | 45.8 | | ° | | | | | |
| 立面積 | | | 1.88 | | ㎡ | | | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | | 有 | 野面石 粗加工石 | | | | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | 精加工石 | | | | | |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | | 有 | 野面石 粗加工石 | | | | | |
| 入角 | | 鑄入角 | | 精加工石 | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | |
| | | | | | 有 | | 無 | | 硬砂岩 | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 有 | 無 | | 有 | 無 | | 野面石 粗加工石 | | 乱積み 布積み | | |
| | | | | | 精加工石 | | 谷積み | | | | |
| | 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | |
| | | | | | 有 | | 無 | | 硬砂岩 | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 | |
| | 天部 | | | | ○ | | | | | | |
| | 中部 | | | | | | | | | | |
| | 基底部 | | | | | | | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 | | <ul style="list-style-type: none"> ・平成28年崩落、令和元年修復保護。 ・下部は修復時に施した補強のための捨石 | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 | | <ul style="list-style-type: none"> ・石材のヌケあり。 | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2021/01/08 | | | | 調査者 | 株式会社 とつべん | | | | | |

全体写真




石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm



目地の状況・その他(矢穴・刻印等)

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | |
| 礎石 | 礎石 | 礎石 | 礎石 | 礎石 | 礎石 | 礎石 | 礎石 | 礎石 | 礎石 | 礎石 | 礎石 |

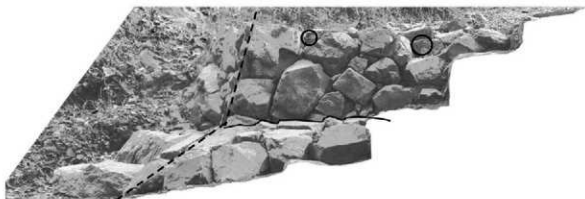

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|


佐伯城跡石垣調査票

| 石垣番号 | | 715 | | 地区 | | 東側斜面 | | 位置図 | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------|------|----|------|-----------|-------|-----|------|------|------|
| 長さ | 天部 | 0.83 | | m | | | | | | | |
| | 基底部 | 0.35 | | m | | | | | | | |
| 高さ | 左 | - | | m | | | | | | | |
| | 中央 | 0.39 | | m | | | | | | | |
| | 右 | - | | m | | | | | | | |
| 勾配 | 左 | - | | ° | | | | | | | |
| | 中央 | - | | ° | | | | | | | |
| | 右 | - | | ° | | | | | | | |
| 立面積 | 0.47 | | ㎡ | | | | | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 | 無 | 野面石 | 粗加工石 | | | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | | | | | | 精加工石 |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 | 無 | 野面石 | 粗加工石 | | | | |
| 入角 | | 鑄入角 | 精加工石 | | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | |
| | | | | | 有 無 | | 有 無 | | | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 有 | 無 | 有 | 無 | 野面石 | 粗加工石 | 乱積み | 布積み | | | |
| | | | | | | | | | | | 精加工石 |
| | 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | |
| | | | | | 有 無 | | 有 無 | | 硬砂岩 | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 | |
| | 天部 | | ○ | | | | | | | | |
| | 中部 | | | | | | ○ | | | | |
| | 基底部 | | | | ○ | | | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 ・登城道沿い | | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 ・右側、全体的に石垣が埋没。 | | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2021/11/11 | | | | 調査者 | 株式会社 とつべん | | | | | |

全体写真



石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm

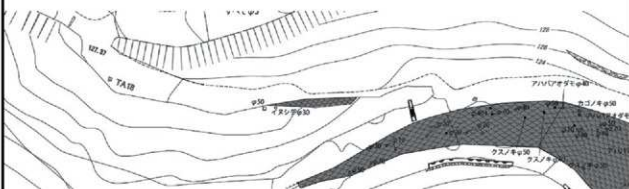

目地の状況・その他(矢穴・刻印等)

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 覆み | ずれ | 抜け | 突出 | 割れ | 跡間 | すみ | 直れ | 並下 | 榎木 | 貫懸 | 矢穴 | 転刷 | 刻印 |



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|


佐伯城跡石垣調査票

| 石垣番号 | 716 | | 地区 | 東側斜面 | | 位置図 | | | | |
|--|---------------------------------------|-------|-----|------------------|------------------|-----------|-----|------|------|-----|
| 長さ | 天部 | 13.60 | | m | | | | | | |
| | 基底部 | 13.76 | | m | | | | | | |
| 高さ | 左 | 0.61 | | m | | | | | | |
| | 中央 | 1.81 | | m | | | | | | |
| | 右 | 4.84 | | m | | | | | | |
| 勾配 | 左 | 56.3 | | ° | | | | | | |
| | 中央 | 59.7 | | ° | | | | | | |
| | 右 | 58.5 | | ° | | | | | | |
| 立面積 | 33.83 | | | | | | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | | | | | |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | |
| 入角 | | 鑄入角 | | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | 硬砂岩 | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | 乱積み 布積み 谷積み | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | 硬砂岩 | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 |
| | 天部 | | ○ | | ○ | | | | ○ | |
| | 中部 | | ○ | | | | ○ | | ○ | |
| 基底部 | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | | | | | | | | | |
| 特記事項 ・登城道沿い ・上部目地ラインより法面角度変化 | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 ・石材のヌケ、ズレ、突出石材あり。 ・左側ハラミ、クズレあり(上面樹木の影響か)。 ・石垣面に立地する樹木による影響で石材のズレあり。 | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2021/01/08 | | | | 調査者 | 株式会社 とつぺん | | | | |

全体写真



石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm

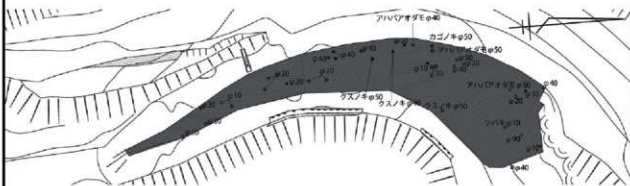

目地の状況・その他(矢穴・刺印等)

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 跡み | ずれ | 逃げ | 突出 | 割れ | 跡間 | すみ | 溝れ | 並下 | 根木 | 貫筋 | 矢穴 | 転刷 | 刺印 |



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

佐伯城跡石垣調査票

| 石垣番号 | 717 | | 地区 | 東側斜面 | | 位置図 | | | | |
|---|--|--|--|--|------|--|---------|------|------|-----|
| 長さ | 天部 | 10.37 | | m | | | | | | |
| | 基底部 | 7.13 | | m | | | | | | |
| 高さ | 左 | 4.53 | | m | | | | | | |
| | 中央 | 5.65 | | m | | | | | | |
| | 右 | 6.62 | | m | | | | | | |
| 勾配 | 左 | 54.3 | | ° | | | | | | |
| | 中央 | 52.1 | | ° | | | | | | |
| | 右 | 54.1 | | ° | | | | | | |
| 立面積 | 63.25 | | | | | ㎡ | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> | 野面石 | 粗加工石 | | | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | 精加工石 | | | | |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> | 野面石 | 粗加工石 | | | | |
| 入角 | | 鑄入角 | 精加工石 | | | | | | | |
| 加工痕跡 | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | |
| <input checked="" type="radio"/> ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> | | 有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> | | 硬砂岩 | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> | 野面石 | 粗加工石 | | 乱積み 布積み | | | |
| | | | | | 精加工石 | | 谷積み | | | |
| | 加工痕跡 | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | |
| <input checked="" type="radio"/> ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> | | 有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> | | 硬砂岩 | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 |
| | 天部 | | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | |
| | 中部 | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | |
| 基底部 | | | | ○ | ○ | | | ○ | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | | | | | | | | | |
| 特記事項 ・登城道沿い ・上部目地ラインより法面角度変化 | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 ・石材のヌケ、ワレ、ズレあり。 ・右側ハラミあり(樹木の影響か)。 ・上部突出石材あり(石垣面に立地する樹木の影響か)。 | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2021/01/08 | | | | 調査者 | 株式会社 とつぺん | | | | |


佐伯城跡石垣調査票

| 石垣番号 | 718 | | 地区 | | | 東側斜面 | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------|-------------|-----|------|------|-----|-------|--|-----|--|--|
| 長さ | 天部 | 11.90 | | m | | 位置図 | | | | | | | | | |
| | 基底部 | 10.22 | | m | | | | | | | | | | | |
| 高さ | 左 | 6.57 | | m | | | | | | | | | | | |
| | 中央 | 7.95 | | m | | | | | | | | | | | |
| | 右 | 9.66 | | m | | | | | | | | | | | |
| 勾配 | 左 | 54.6 | | ° | | | | | | | | | | | |
| | 中央 | 49.7 | | ° | | | | | | | | | | | |
| | 右 | 56.2 | | ° | | | | | | | | | | | |
| 立面積 | 135.32 | | | | | | | | | | ㎡ | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | 石材加工 | | | | | | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 () 無 () | 野面石 () 粗加工石 () 精加工石 () | | | | | | | | | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | | | | | | | | | | |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 () 無 () | 野面石 () 粗加工石 () 精加工石 () | | | | | | | | | | |
| 入角 | | 鑄入角 | | | | | | | | | | | | | |
| 加工痕跡 | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | | | | | | |
| (ハツリ) ノミ痕 スダレ 刻印 | | | | 有 () 無 () | | 有 () 無 () | | 硬砂岩 | | | | | | | |
| 転用石 建物跡 その他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | | | | | | |
| | 有 () 無 () | 有 () 無 () | 有 () 無 () | 野面石 () 粗加工石 () 精加工石 () | 乱積み () 布積み () | | | | | | | | | | |
| | | | | | 谷積み () | | | | | | | | | | |
| | 加工痕跡 | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | | | | | |
| (ハツリ) ノミ痕 スダレ 刻印 | | | | 有 () 無 () | | 有 () 無 () | | 硬砂岩 | | | | | | | |
| 転用石 建物跡 その他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 | | | | | |
| | 天部 | | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | | | | |
| | 中部 | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | | | |
| 基底部 | | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | | | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 ・登城道沿い ・上部目地ラインより法面角度変化 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 ・石材のヌケ、ワレ、ズレあり。 ・右側ハラミあり(樹木の影響か)。 ・上部突出石材あり(石垣面に立地する樹木の影響か)。 ・中央部沈下あり(樹木の影響か)。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2021/01/08 | | | | 調査者 | 株式会社 とつぺん | | | | | | | | | |

全体写真



石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm

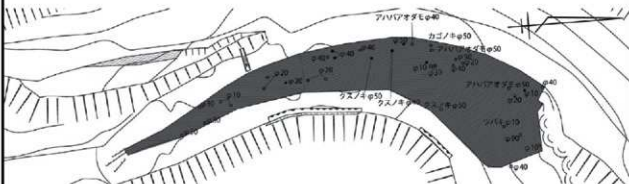

目地の状況・その他(矢穴・刻印等)

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | |
| 破み | ずれ | 湧け | 変出 | 剥れ | 跡間 | 浮み | ぬれ | 立下 | 樹木 | 貫筋 | 矢穴 | 刻印 |



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

佐伯城跡石垣調査票

| 石垣番号 | 719 | | 地区 | 東側斜面 | | 位置図 | | | | |
|---------------------------------------|---|---|-------|------------------|------------------|----------------|-----|------|------|-----|
| 長さ | 天部 | 2.31 | | m | | | | | | |
| | 基底部 | 2.50 | | m | | | | | | |
| 高さ | 左 | 3.95 | | m | | | | | | |
| | 中央 | 3.79 | | m | | | | | | |
| | 右 | 3.61 | | m | | | | | | |
| 勾配 | 左 | 44.3 | | ° | | | | | | |
| | 中央 | 46.7 | | ° | | | | | | |
| | 右 | 48.2 | | ° | | | | | | |
| 立面積 | 20.57 | | | | | ㎡ | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | | | | | |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | |
| 入角 | | 鑄入角 | | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 有 (無) | 有 (無) | 有 (無) | 野面石 粗加工石 精加工石 | | 乱積み 布積み 谷積み | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 加工痕跡 (ハツリ) ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | |
| | | | | 有 (無) | | 有 (無) | | 硬砂岩 | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 |
| | 天部 | | | | | | | | | |
| | 中部 | | | | | | | | | |
| | 基底部 | ○ | | | | | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | | | | | | | | | |
| 特記事項 | | ・登城道沿い ・勾配角度緩やか | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 | | ・右上から伸びる樹木根によって石垣が抑えられている。 ・左側上部に突出石材多数あり。 | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2021/11/11 | | | 調査者 | 株式会社 とつべん | | | | | |

全体写真




石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm



目地の状況・その他(矢穴・刻印等)

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | |
| 込み | ずれ | 戻り | 突出 | 割れ | 隙間 | 込み | 割れ | 皮下 | 樹木 | 異類 | 矢穴 | 粘用 |

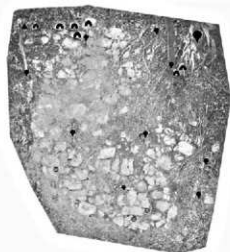

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|


佐伯城跡石垣調査票

| 石垣番号 | 720 | | 地区 | 東側斜面 | | 位置図 | | | | |
|--|---------------------------------------|-------|-------|------------------|------------------|----------------|-----|------|------|-----|
| 長さ | 天部 | 3.95 | | m | | | | | | |
| | 基底部 | 3.06 | | m | | | | | | |
| 高さ | 左 | 2.36 | | m | | | | | | |
| | 中央 | 3.43 | | m | | | | | | |
| | 右 | 2.35 | | m | | | | | | |
| 勾配 | 左 | 57.4 | | ° | | | | | | |
| | 中央 | 59.3 | | ° | | | | | | |
| | 右 | 64.5 | | ° | | | | | | |
| 立面積 | 15.96 | | | | | ㎡ | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | | | | | |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | |
| 入角 | | 鑄入角 | | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 有 (無) | 有 (無) | 有 (無) | 野面石 粗加工石 精加工石 | | 乱積み 布積み 谷積み | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | |
| | | | | 有 (無) | | 有 (無) | | 硬砂岩 | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 |
| | 天部 | | | | | | | ○ | ○ | |
| | 中部 | | ○ | | | ○ | | | ○ | |
| 基底部 | | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | | | | | | | | | |
| 特記事項 ・登城道沿い | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 ・上部ヘコミあり。 ・下部にハラミあり(樹木の影響か)。 ・石垣面から大きな樹木が生えている。 ・左側、樹木と土砂によって埋没。 | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2021/11/12 | | | 調査者 | 株式会社 とつべん | | | | | |

全体写真



石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm

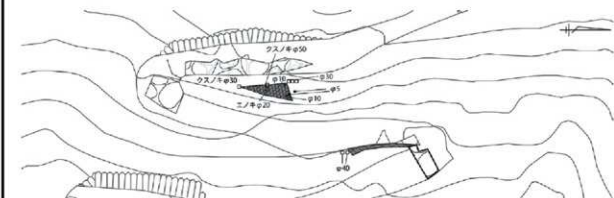

目地の状況・その他(矢穴・刻印等)



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|


佐伯城跡石垣調査票

| 石垣番号 | 721 | | 地区 | | | 東側斜面 | | | | |
|---|---------------------------------------|-----|------|------|------------------|----------------|-----|------|------|-----|
| 長さ | 天部 | | | 5.09 | m | | | | | |
| | 基底部 | | | 5.06 | m | | | | | |
| 高さ | 左 | | | 1.20 | m | | | | | |
| | 中央 | | | 1.26 | m | | | | | |
| | 右 | | | 0.39 | m | | | | | |
| 勾配 | 左 | | | 76.6 | ° | | | | | |
| | 中央 | | | 77.1 | ° | | | | | |
| | 右 | | | 55.3 | ° | | | | | |
| 立面積 | | | 5.87 | ㎡ | | | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | | | | | |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | |
| 入角 | | 鑄入角 | | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 有 | 無 | 有 | 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | 乱積み 布積み 谷積み | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | 硬砂岩 | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 |
| | 天部 | | | | | | | | | |
| | 中部 | | ○ | | ○ | | | ○ | | |
| 基底部 | | ○ | | | | | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | | | | | | | | | |
| 特記事項 ・登城道沿い | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 ・左側、突出石材あり(樹木の影響か)。 ・右側石垣が埋没。 ・中央部へゴミあり。 | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2021/11/11 | | | 調査者 | 株式会社 とつべん | | | | | |


全体写真



石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm

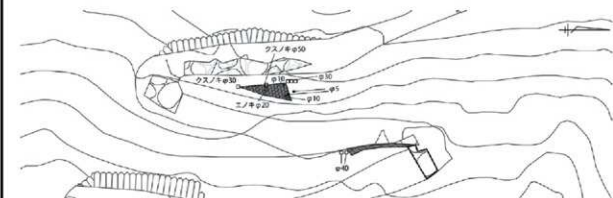

目地の状況・その他(矢穴・刻印等)



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|


佐伯城跡石垣調査票

| 石垣番号 | | 722 | | 地区 | | 東側斜面 | | 位置図 | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|------|------|------|------|-------|-----------|------|------|------|
| 長さ | 天部 | | | 4.04 | | m | | | | | |
| | 基底部 | | | 3.85 | | m | | | | | |
| 高さ | 左 | | | 0.73 | | m | | | | | |
| | 中央 | | | 0.89 | | m | | | | | |
| | 右 | | | 0.56 | | m | | | | | |
| 勾配 | 左 | | | 89.5 | | ° | | | | | |
| | 中央 | | | 73.5 | | ° | | | | | |
| | 右 | | | 73.2 | | ° | | | | | |
| 立面積 | | | | 4.25 | | ㎡ | | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 | 無 | 野面石 | 粗加工石 | | | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | | | | | | 精加工石 |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 | 無 | 野面石 | 粗加工石 | | | | |
| 入角 | | 鑄入角 | 精加工石 | | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | |
| | | | | | 有 無 | | 有 無 | | | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 有 | 無 | 有 | 無 | 野面石 | 粗加工石 | 乱積み | 布積み | | | |
| | | | | | | | | | | | 精加工石 |
| | 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | |
| | | | | | 有 無 | | 有 無 | | 硬砂岩 | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 | |
| | 天部 | | | | | | | | | | |
| | 中部 | | ○ | | | | | | | | |
| | 基底部 | | | | ○ | | | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 | | <ul style="list-style-type: none"> 上部と下部で石材大きき異なる。 | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 | | <ul style="list-style-type: none"> 上部に左側から伸びる樹木あり。 右側埋没。 | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | | 2021/11/12 | | | | 調査者 | | 株式会社 とつべん | | | |

全体写真



石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm

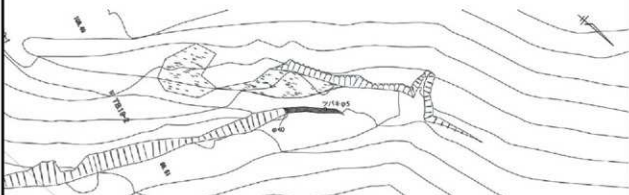

目地の状況・その他(矢穴・刻印等)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| ◻ | ▲ | ○ | ◆ | ◇ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| 覆み | すれ | 掛け | 突出 | 割れ | 隙間 | 跡み | 痕れ | 下下 | 樹木 | 貫通 | 矢穴 | 転用 | 刻印 | 他 |



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|


佐伯城跡石垣調査票

| 石垣番号 | | 723 | | 地区 | | 西側斜面 | | 位置図 | | | |
|---|---------------------------------------|----------|------|------|------|------|-------|-----------|------|------|--|
| 長さ | 天部 | | | 1.93 | | m | | | | | |
| | 基底部 | | | 2.15 | | m | | | | | |
| 高さ | 左 | | | 0.6 | | m | | | | | |
| | 中央 | | | 1.25 | | m | | | | | |
| | 右 | | | 1.31 | | m | | | | | |
| 勾配 | 左 | | | 70.3 | | ° | | | | | |
| | 中央 | | | 80.4 | | ° | | | | | |
| | 右 | | | 65.2 | | ° | | | | | |
| 立面積 | | | | 2.14 | | ㎡ | | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 | 無 | 野面石 | 粗加工石 | | | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | 精加工石 | | | | | |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 | 無 | 野面石 | 粗加工石 | | | | |
| 入角 | | 鑄入角 | 精加工石 | | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | |
| | | | | | 有 無 | | 有 無 | | 硬砂岩 | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 有 | 無 | 有 | 無 | 野面石 | 粗加工石 | 乱積み | 布積み | | | |
| | | | | | 精加工石 | 谷積み | | | | | |
| | 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | |
| | | | | | 有 無 | | 有 無 | | 硬砂岩 | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 | |
| | 天部 | | | | ○ | | ○ | | | | |
| | 中部 | | ○ | | ○ | | | | | ○ | |
| 基底部 | | | | | | | | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 ・石材のヌケあり。 ・中央部突出石材あり。 | | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | | 2019/3/1 | | | | 調査者 | | 株式会社 とつべん | | | |

全体写真




石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm

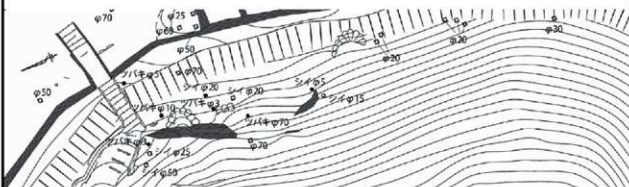

目地の状況・その他(矢穴・刻印等)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 目み | すれ | 透け | 突出 | 割れ | 顔開 | すみ | 垂れ | 皮下 | 榎木 | 貫懸 | 矢穴 | 転刷 | 刻印 | 榎木 |

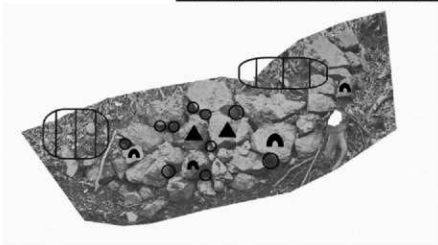


佐伯城跡石垣調査票

| 石垣番号 | 724 | | 地区 | 西側斜面 | | 位置図 | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------|-----|------|------------------|----------------|-----|------|------|-------|--|-----|--|
| 長さ | 天部 | 1.45 | | m | | | | | | | | | |
| | 基底部 | 0.41 | | m | | | | | | | | | |
| 高さ | 左 | 0.65 | | m | | | | | | | | | |
| | 中央 | 0.64 | | m | | | | | | | | | |
| | 右 | 0.07 | | m | | | | | | | | | |
| 勾配 | 左 | 85.2 | | ° | | | | | | | | | |
| | 中央 | 80.2 | | ° | | | | | | | | | |
| | 右 | 90.1 | | ° | | | | | | | | | |
| 立面積 | 0.41 | | | | | | | | | ㎡ | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | 石材加工 | | | | | | 石積の特徴 | | その他 | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | | | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | | | | | | | | |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | | | | |
| 入角 | | 鑄入角 | | | | | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | | | | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | 硬砂岩 | | | | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | | | | |
| | 有 | 無 | 有 | 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | 乱積み 布積み 谷積み | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | | | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | 硬砂岩 | | | | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 | | | |
| | 天部 | | | | | | | | ○ | | | | |
| | 中部 | | | | ○ | | | | ○ | | | | |
| 基底部 | | | | | | | | ○ | | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 ・725と同一か？ | | | | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 ・石材のヌケあり。 | | | | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2019/3/1 | | | | 調査者 | 株式会社 とつべん | | | | | | | |

全体写真




石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm

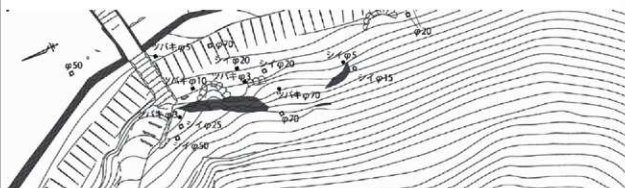

目地の状況・その他(矢穴・刻印等)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 破み | ずれ | 割れ | 変位 | 割れ | 縁割 | ゆみ | 割れ | 立下 | 密木 | 貫筋 | 矢穴 | 転用 | 跡目 | 刻印等 |

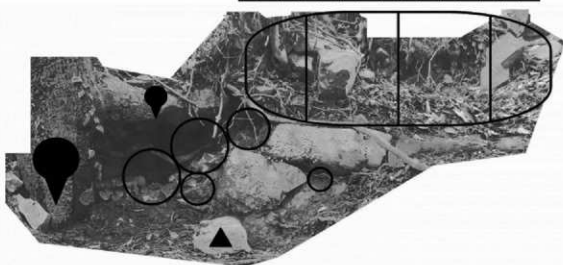

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|


佐伯城跡石垣調査票

| 石垣番号 | 725 | | 地区 | 西側斜面 | | 位置図 | | | | |
|--|---|--------|-------|------------------|-------|----------------|-------|------|------|-----|
| 長さ | 天部 | 4.11 | | m | | | | | | |
| | 基底部 | 5.3 | | m | | | | | | |
| 高さ | 左 | 1.64 | | m | | | | | | |
| | 中央 | 1.99 | | m | | | | | | |
| | 右 | 1.72 | | m | | | | | | |
| 勾配 | 左 | 64.6 | | ° | | | | | | |
| | 中央 | 63.7 | | ° | | | | | | |
| | 右 | 60.3 | | ° | | | | | | |
| 立面積 | 10.8 | | | | | ㎡ | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 左 | 鑄出角 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 | | | | | | |
| | | 入角 鑄入角 | | 精加工石 | | | | | | |
| | 右 | 鑄出角 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 | | | | | | |
| 入角 鑄入角 | | 精加工石 | | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | 硬砂岩 | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 有 (無) | | 有 (無) | 野面石 粗加工石 精加工石 | | 乱積み 布積み 谷積み | | | | |
| | 加工痕跡 (ハツリ) ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | |
| | | | | | (有) 無 | | (有) 無 | | 硬砂岩 | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 |
| | 天部 | | | | | | ○ | | | ○ |
| | 中部 | | | ○ | ○ | | ○ | | | |
| 基底部 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | | | | | | | | | |
| 特記事項 ・石垣が上段と下段に分かれる。 ・724と同一か | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 ・中央部クズレあり。 ・石材のスケあり。 ・中央上部に突出石材、ズレあり。 ・左側にハラミあり。 | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2019/3/1 | | | | 調査者 | 株式会社 とつべん | | | | |


全体写真



石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm

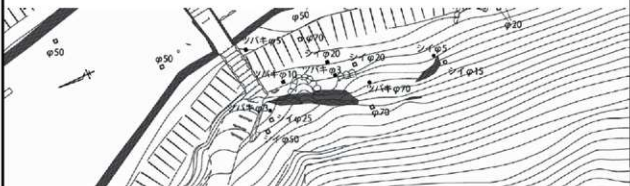

目地の状況・その他(矢穴・刻印等)

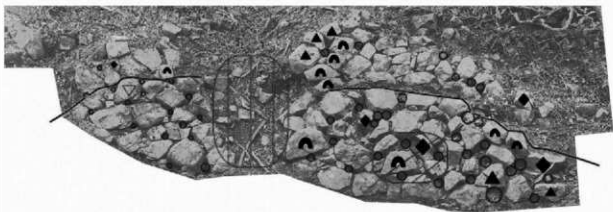

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

佐伯城跡石垣調査票

| 石垣番号 | | 726 | | 地区 | | 西側斜面 | | 位置図 | | | |
|---|---------------------------------------|-----|------|------------------|------------------|-------|-----|---------|------|-----|--|
| 長さ | 天部 | | | 2.51 | m | | | | | | |
| | 基底部 | | | 2.96 | m | | | | | | |
| 高さ | 左 | | | 0.29 | m | | | | | | |
| | 中央 | | | 1.08 | m | | | | | | |
| | 右 | | | 1.48 | m | | | | | | |
| 勾配 | 左 | | | 65.8 | ° | | | | | | |
| | 中央 | | | 73.2 | ° | | | | | | |
| | 右 | | | 71.4 | ° | | | | | | |
| 立面積 | | | 3.47 | ㎡ | | | | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | | | | | | |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | | |
| 入角 | | 鑄入角 | | | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | | | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | | |
| | 有 | 無 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | 乱積み 布積み 谷積み | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | 硬砂岩 | | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 | |
| | 天部 | | ○ | | | | | | | | |
| | 中部 | | | | | | ○ | | | | |
| 基底部 | | | | | | | | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 ・若宮の道沿い | | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 ・上面と石垣前面は雄池に向かう道だが、上面からの圧力で石材のズレあり。 ・天端、右側にクズレあり。 | | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2021/11/12 | | | 調査者 | 株式会社 とつべん | | | | | | |

佐伯城跡石垣調査票

| 石垣番号 | | 727 | | 地区 | | 西側斜面 | | 位置図 | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|------|----|------|------|-------|-----------|------|------|------|-------|--|-----|--|--|--|
| 長さ | 天部 | 1.37 | | m | | | | | | | | | | | | | |
| | 基底部 | 1.69 | | m | | | | | | | | | | | | | |
| 高さ | 左 | 0.65 | | m | | | | | | | | | | | | | |
| | 中央 | 0.64 | | m | | | | | | | | | | | | | |
| | 右 | 0.41 | | m | | | | | | | | | | | | | |
| 勾配 | 左 | 66.5 | | ° | | | | | | | | | | | | | |
| | 中央 | 67.8 | | ° | | | | | | | | | | | | | |
| | 右 | 74.5 | | ° | | | | | | | | | | | | | |
| 立面積 | | 1.98 | | ㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | | 石材加工 | | | | | | | 石積の特徴 | | その他 | | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 | 無 | 野面石 | 粗加工石 | | | | | | | | | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | | | | | | 精加工石 | | | | | | |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 | 無 | 野面石 | 粗加工石 | | | | | | | | | | |
| 入角 | | 鑄入角 | 精加工石 | | | | | | | | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | | | | | | | |
| | | | | | 有 無 | | 有 無 | | | | | | | | | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | | | | | | | |
| | 有 | 無 | 有 | 無 | 野面石 | 粗加工石 | 乱積み | 布積み | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 精加工石 | 谷積み | | | | | |
| | 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | | | | | | |
| | | | | | 有 無 | | 有 無 | | 硬砂岩 | | | | | | | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 | | | | | | | |
| | 天部 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| | 中部 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 基底部 | | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 | | ・若宮の道沿い | | | | | | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 | | <ul style="list-style-type: none"> ・上部クズレあり。 ・上面と石垣前面は雄池に向かう道だが、石材のズレあり(上面からの力か)。 ・ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | | 2021/11/12 | | | | 調査者 | | 株式会社 とつべん | | | | | | | | | |

佐伯城跡石垣調査票

| 石垣番号 | 728 | | 地区 | 西側斜面 | | 位置図 | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------|----|----|-----|
| 長さ | 天部 | 1.10 | | m | | | | | | |
| | 基部 | 2.98 | | m | | | | | | |
| 高さ | 左 | 1.59 | | m | | | | | | |
| | 中央 | 2.18 | | m | | | | | | |
| | 右 | 1.94 | | m | | | | | | |
| 勾配 | 左 | 35.5 | | ° | | | | | | |
| | 中央 | 36.3 | | ° | | | | | | |
| | 右 | 33.3 | | ° | | | | | | |
| 立面積 | 22.36 | | | | | | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | 石材加工 | 石積の特徴 | その他 | | | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | | | | | |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 <input type="radio"/> 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | |
| 入角 | | 鑄入角 | | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | 海岸石 | 石材種類 | | | | |
| | | | | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | 硬砂岩 | | | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | 石材加工 | 石積の特徴 | その他 | | | | |
| | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | 乱積み 布積み 谷積み | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | 海岸石 | 石材種類 | | | |
| | | | | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | 硬砂岩 | | | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 |
| | 天部 | | | | | | | | | |
| | 中部 | | | | | | | | | |
| 基部 | | | | | | | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | | | | | | | | | |
| 特記事項 ・勾配角度緩やか | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 ・根が石垣の下に入り込み、石材のズレ多数。 ・上部埋没の可能性あり。 | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2021/11/11 | | | | 調査者 | 株式会社 とつべん | | | | |


全体写真



石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm



目地の状況・その他(矢穴・刺印等)

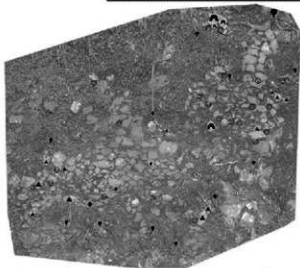


| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|


佐伯城跡石垣調査票

| 石垣番号 | 729 | | 地区 | 西側斜面 | | 位置図 | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-----|------------------|------------------|-------|-----|------|------|-----|
| 長さ | 天部 | 4.08 | | m | | | | | | |
| | 基底部 | 2.85 | | m | | | | | | |
| 高さ | 左 | 0.89 | | m | | | | | | |
| | 中央 | 1.34 | | m | | | | | | |
| | 右 | 1.71 | | m | | | | | | |
| 勾配 | 左 | 45.1 | | ° | | | | | | |
| | 中央 | 43.2 | | ° | | | | | | |
| | 右 | 43.7 | | ° | | | | | | |
| 立面積 | 11.87 | | | | | ㎡ | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | | | | | |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | |
| 入角 | | 鑄入角 | | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | 硬砂岩 | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | 乱積み 布積み 谷積み | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | 硬砂岩 | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 |
| | 天部 | | | | | ○ | | | | |
| | 中部 | | | | | | ○ | | | |
| 基底部 | | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | | | | | | | | | |
| 特記事項 | | ・勾配角度緩やか | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 | | <ul style="list-style-type: none"> ・上部埋没の可能性あり。 ・左側から樹木根が伸びている。 | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2021/11/11 | | | 調査者 | 株式会社 とつべん | | | | | |

全体写真

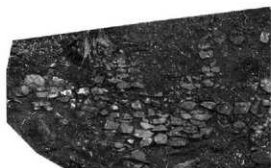


石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm

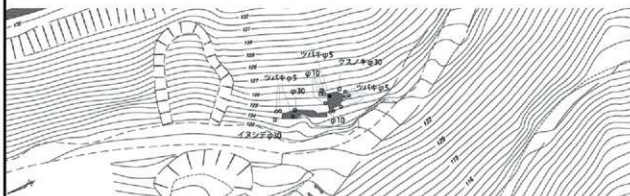

目地の状況・その他(矢穴・刻印等)

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 目み | ずれ | 傷け | 突出 | 割れ | 隙間 | 跡み | 痕れ | 並下 | 痕木 | 貫壁 | 矢穴 | 転脚 | 刻印 |

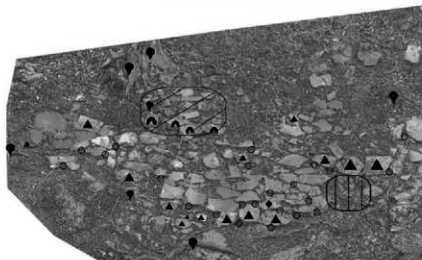

佐伯城跡石垣調査票

| 石垣番号 | 730 | | 地区 | 西側斜面 | | 位置図 | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------|-----|------|------------------|----------------|-----|------|------|-----|
| 長さ | 天部 | 2.21 | | m | | | | | | |
| | 基底部 | 2.10 | | m | | | | | | |
| 高さ | 左 | 0.86 | | m | | | | | | |
| | 中央 | 1.02 | | m | | | | | | |
| | 右 | 0.27 | | m | | | | | | |
| 勾配 | 左 | 74.7 | | ° | | | | | | |
| | 中央 | 76.5 | | ° | | | | | | |
| | 右 | 63.1 | | ° | | | | | | |
| 立面積 | 2.54 | | | | | ㎡ | | | | |
| 隅角部 | 平面形状 | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 左 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | |
| | | 入角 | 鑄入角 | | | | | | | |
| | 右 | 鑄出角 | 出角 | 有 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | | | | | |
| 入角 | | 鑄入角 | | | | | | | | |
| 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | | | |
| 築石部 | 輪取り | | 反り | 石材加工 | | 石積の特徴 | | その他 | | |
| | 有 | 無 | 有 | 無 | 野面石 粗加工石 精加工石 | 乱積み 布積み 谷積み | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 加工痕跡 ハツリ ノミ痕 スダレ 刻印 転用石 建物跡 その他 | | | | 矢穴 | | 海岸石 | | 石材種類 | |
| | | | | 有 無 | | 有 無 | | 硬砂岩 | | |
| 現況 | 劣化の状態 | | | | | | | | | |
| | | 歪み | ずれ | 割れ | 抜け | 孕み | 崩れ | 沈下 | 樹木 | その他 |
| | 天部 | | ○ | | | | ○ | | | |
| | 中部 | | | | ○ | | ○ | | | |
| 基底部 | | | | ○ | | | | | | |
| 上部構造物 (絵図等年代) | | | | | | | | | | |
| 特記事項 ・若宮の道沿い | | | | | | | | | | |
| 石垣に影響を与える要素 ・岩盤の切れ目に石垣が築かれている。 | | | | | | | | | | |
| 調査年月日 | 2021/11/11 | | | | 調査者 | 株式会社 とつべん | | | | |

全体写真




石垣周辺の樹木(位置図・樹種・幹径・樹高) 樹高●2m以下 ■5m以下 ○10m以下 □10m以上 幹径の単位はcm



目地の状況・その他(矢穴・刻印等)

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | |
| 踏み | ずれ | 掻け | 露出 | 割れ | 隙間 | 孕み | 漏れ | 以下 | 樹木 |
| 貫筋 | 貫筋 | 貫筋 | 貫筋 | 貫筋 | 貫筋 | 貫筋 | 貫筋 | 貫筋 | 貫筋 |
| 貫筋 | 貫筋 | 貫筋 | 貫筋 | 貫筋 | 貫筋 | 貫筋 | 貫筋 | 貫筋 | 貫筋 |

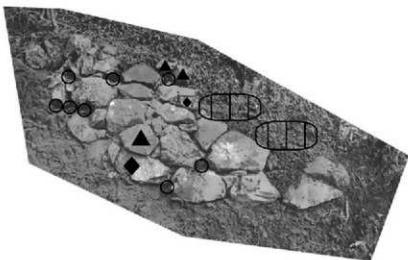

3Dモデル



石垣No.109・110隅角部



石垣No.110・111隅角部



石垣No.301・302隅角部



石垣No.302・303隅角部

3Dモデル



写真3 石垣No.225～238全景

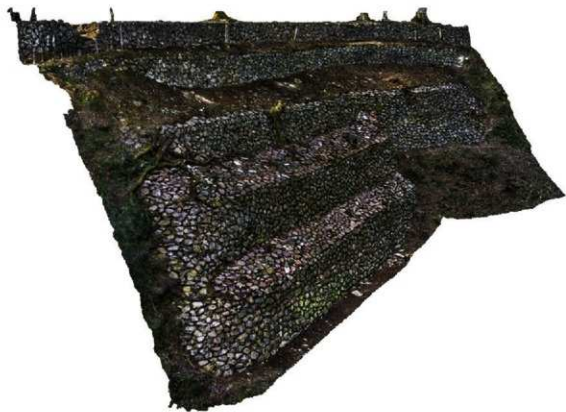


写真3 石垣No.225～238全景 左上方から



写真3 石垣No.227・231・235～237断面形状

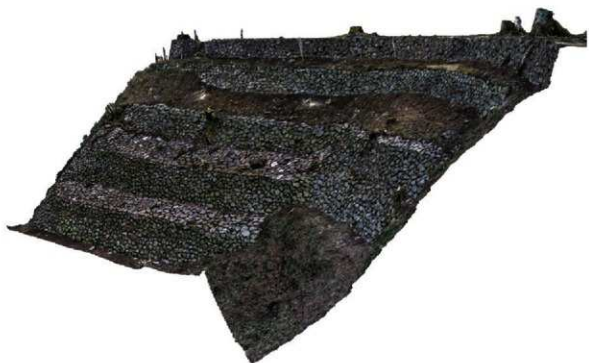


写真3 石垣No.225～238全景 右から

3Dモデル



石垣No.323・324隅角部



石垣No.323・324ハバキ石垣



石垣No.324・325隅角部



石垣No.324・325隅角部下部

3Dモデル



石垣No.619/ハキ石垣 左から



石垣No.619/ハキ石垣 右上方から